


Annebergparken Nykøbing Sjælland



Registrering af landskab og beplantning

Odsherred Kommune - April 2007

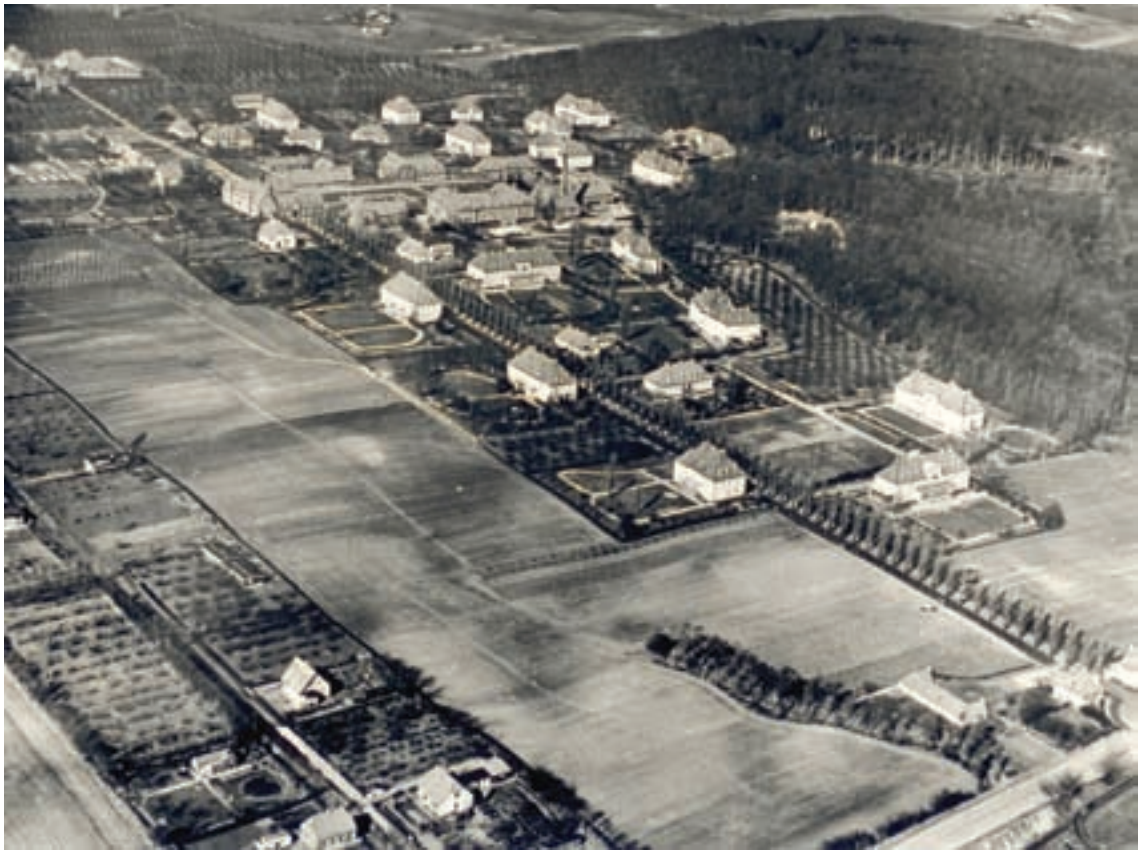

Indhold

Historiske træ	4	- Granhus, 38	72
Det omgivende landskab	6	- Elevbolig, 40A, 40B	74
- Fjorden, skoven, agerlandet, parcelhusene		- 48 (50)	75
		- Elmehus 34	76
Vigtige landskabelige rum	7	<u>Villavejen</u>	
- Skovhaven, overdrevet og fjordsletten	8	- Fyrrehus, 36	78
- Parkrum ved Grandhus	12	- 42	79
- Parkrum ved Lindehus	13	- Platanhus, 44 og Birkehus, 62	80
- Parkrum ml. Kastaniehus og Lærkehus	14	- Lindehus, 46	82
- Parkrum ved Syrenhus	15	- Gymnastikhus, 60	84
- Bækken	16	- 58A, 58B	85
- Det nye parkstrøg	17	- 56	86
		- 64A, 64B	87
Byrum		<u>Det nye parkstrøg</u>	
- Teaterpladsen	20	- Byggefelt 11	88
- Grønnegården	22	- Bolig for oversygeplejerske, 13	90
		- Bolig for læge, 15	91
Vigtige vejforløb		- Allébo, 17	92
- Alléen	24	- Byggefelt, 19	93
- Landskabsalléen op til Bakkegården	26	- Bøgehus, 21	94
- Villavejen	28	- Byggefelt, 23	95
		- Poppelhus, 25	96
Anbefalinger og retningslinier		- Byggefelt, 31	97
- Administration	30	- Fritidscenter, 33	98
- Beskyttelse af træer ved jordarbejde	32	- Administrationsbygningen, 35	100
- Belægninger	36	- Udslusningsboliger, 37A, B, C, D, E, F, G	102
- Husets nære opholdsarealer	39		
- Plantevalg	40	<u>Den gamle sikring</u>	
- Planteliste	46	- Boliger 41 og nr. 43A, 43B	104
- Træernes ABC	48	- Bakkehuset 45 - Bakkegården 47	105
Træregistrant og vurdering	50	<u>Boliger ved Egebjergvej</u>	
- Portner- og vægterbolig, 1 og 2	52	- Bolig nr. 3A, 3B + nr. 5A, 5B	106
- Fjordhus, 6	53	- Bolig nr. 7A, 7B, 7C, 7D	108
- 4	54		
- Vibehus, 8	56	<u>Øvrige arealer</u>	
- 10	58	- Strandparken (S)	110
- Syrenhus, 12	59	- Overdrevet (OD)	112
- Kastaniehus, 18	60	- Bækken (B)	114
- 20A + 20B	62	- Landskabsalléens tilstødende areal (Ba)	115
- 24A, 24B	63	- Parkeringsplads ved Gartneriet (P1)	116
- Egehus, 16	64	- Parkeringsareal ved Teaterpladsen (P2)	117
- Odsherred Teater, 22	65	- Parkeringsplads ved Platanhus (P3)	118
- 26A, 26B	66	- Grønnegården	119
-54A, 54B	67		
- Skovhus, 14	68	Ordliste	121
- Pilehus, 30	70		

Historiske træ

Det tidligere sindssygehospital i Nykøbing Sjælland er placeret i et naturskønt, kuperet område ved Isefjorden. Området kaldes i dag Annebergparken og ligger i et parklignende landskab, der skråner ned til fjorden mod øst.

Sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland var både som hospital og som bydel udtryk for arkitektonisk nytænkning. Hospitalet blev bygget som en selvstændig by på et åbent landbrugsareal, så patienterne kunne være tæt på landbrugslandskabet, naturen, Isefjorden og Grønnehaveskoven. Naturen og parkens rekreative områder skulle være inden for beboernes rækkevidde. Den planlægningsmæssige indsats, som ligger til grund for placeringen af områdets mange bygningsanlæg med tilhørende haver og parkrum, vidner om bemærkelsesværdig stor forståelse for udvikling af alment, let opfattede oplevelsesværdier, skønhed og funktion. Det er netop disse grundidéer, der den dag i dag gør Annebergparken til et særdeles attraktivt sted at bo og opholde sig.

Havebyen

I 1902 udkom Ebenezer Howards bog "Garden Cities of To-Morrow" med nærmest utopiske forestillinger om en ny bystruktur. Hans tanker kom frem i en tid med øget befolkningstilvækst, kraftig industrialisering og heraf følgende slumkvarterer i byerne. Havebyen skulle være en mulighed uden for storbyerne for at leve og arbejde omgivet af landbrug i et selvforsynende socialt andelssamfund.

I den typiske haveby er der klare referencer til middelalderbyen med torvet som omdrejningspunkt og mødested. Torvet, her Grønnegården, er bykernen med administration, kirke, køkken, værksted, forsamlingsal osv.

Beplantningen

Helt fra anlæggets begyndelse var alt bart og meget åbent. Der var kun små, nyplantede træer til at formidle overgangen til bygningskroppene. Siden, da alt groede mere til, blev det efterhånden en meget tilgroet periode, hvor mange af husene var pakket ind i filtrede, uigennemtrængelig buske for at holde patienterne inde på grundene. Målet var i den periode ikke åbenhed, men lukkede, klart afgrænsede enheder. Gennem 60'erne og 70'ernes blev mange haver omlagt og bl.a. havearkitekten Georg Boye udarbejdede flere fine have- og parkrum i den periode.

Fra 80'erne og frem er det rationalisering og afvikling, der sætter sit præg på Annebergparkens fysiske fremtoning. Der bliver færre patienter med en mindre arbejdsindsats til følge. Mange anlæg nedlægges og de færre hænder betyder et tab i detaljerigdom, bl.a. med større flader af græs uden bede. Men det betyder også at der kommer større rum og i takt med at der tyndes kraftigt i de nu efterhånden meget tilgroede parkrum, dukker nye, tværgående sigtelinier op.

Omkring årtusindeskiftet, stormen 1999, erkendes at det strukturbærende skelet af træer er ved at være udlevet. Genplantningen af kommende strukturtræer begynder, f.eks. 50 træer i 2002.

I dag fremtræder Annebergparken med et levende forløb af åbne og lukkede rum og nogle steder med muligheder for at opleve landskab og byrum på tværs. Der er fortsat behov for at arbejde med udtynding af de mere tilgroede partier samt tilplantning med fremtidige strukturtræer. Måske de mange nye beboere, der i årene frem vil flytte til området kan være med til igen at tilføje detaljen, de små bede tæt ved husene, flere blomstrende buske i de private haverum, som det fra starten var tænkt.



Den såkaldte "Landskabsallé" få år efter etableringen (Ca. 1920). Her set fra vest mod Administrationsbygningen.

Det nederste foto viser situationen i 1940'erne. Det omgivende landskab er et udtryk for den unikke placering - vand, skov, mark og by, i overensstemmelse med havebytanken.



ISEFJORDEN

- fjordpark
- stor skala - åbne flader
- solbadning
- Sct. Hans bål
- sejlskibe - boldspil
- stranden
- kystvejen til byen
- fjordstien
- mågeskrig
- grønt mod blå
- strandkrat
- fælledgræs - lange kig
- havgus
- morgenbrise



SKOVEN

- bøgetræernes søjlehaller
- skovstierne til byen
- skovkirkegården
- skovens dybe, stille ro
- de små søer
- anemonetæppe
- bækken - helligkilden
- gravhøjene - skoveng
- danseplads
- grillplads
- kærlighedsstien
- løvspring og løvfald
- skovtur



AGERLANDET

- godslandskabet -
- plovfurer - levende
- hegn - stynede pil -
- stendigerne
- modent korn -
- mergelgrave og
- skovkrat
- bølgende landskab i
- terrasser mod kysten -
- stor skala - store flader -
- musvågen hænger over
- marken -
- stordriftens afgrøder



BEBOElsen

- parcelhuskvarter -
- fremtidens tæt-lav
- bebyggelse langs det
- nye parkstrøg -
- byggestil afspejler
- udviklingen over tid -
- fra røde, teglhængte
- etagevillaer -
- til 60'ernes ét planshuse -
- havepræg -
- krukkerne - alverdens
- planteglæde udfoldes -
- småfuglenes paradis -



Når man bevæger sig rundt i byen, opleves et nuanceret forløb af åbne og lukkede områder, hvor bygninger og landskab forholder sig klart til hinanden. Det fra grunden anlagte og igennem tiden udviklede park- og haveanlæg byder således på mange, fine rumlige oplevelser. Der er størrelsesmæssig overensstemmelse i samspillet mellem bygninger, veje, alléer, store fritstående træer, skovrande, græsflader og rumbegrænsende hegn og hække. Til hvert af de større huse er tilknyttet et stort parkområde, hvilket skaber luft og rum mellem bygningerne. Tæt omkring husene er der ofte etableret opholdspladser, blomstrende buske og mindre bede. Længere ude i haven opstår parkpræget, med de store plæner med enkeltstående træer og buske. Disse rum flyder mange steder visuelt sammen og skaber den fælles

parkstruktur i området. Mellem haverne og de store parkrum har det været muligt for beboere og plejere at bevæge sig frit gennem området. Det er denne helhed, der risikerer at gå tabt, når området overgår fra at have én ejer til at blive delt i mange matrikler. Parken kan tåle at der sker ændringer, men de skal i karakter og skala underordne sig hovedkarakteristikken. Annebergparken er et unikt eksempel på, at en samlet bebyggelse med et helstøbt grønt anlæg kan fremstå som en landskabelig perle, smukt spændt ud mellem Grønnehaveskoven, de bagvedliggende marker og fjorden. Det kræver en indsats og en overordnet planlægning at bevare områdets mange kvaliteter.



Skovhaven, overdrevet og fjordsletten

Det langstrakte landskabsrum fungerer som en vigtig overgangszon mellem Annebergparkens bebyggelse og Grønnehaveskoven. I skovgrænsen, mere eller mindre omsluttet af skoven, ligger Fyrrehus, Elmehus, Skovhus, Vibehus og det nyopførte lejlighedskompleks ved Egebjergvej. Det rumlige forløb fremstår med forskellig karakter, hvorefter det er underopdelt. Variationen fra det helt solåbne, græsdominerede landskab til de mere træbevoksede rum med halvskygge, afspejler samlet det svundne landskabsbillede med overdrev og græsningskov, som i dag kendes fra bl.a. Dyrehaven.

Anbefalinger
Områdets naturpræg og åbne topografi skal bevares. På fjordsletten skal der etableres mindre holme af naturligt forekommende buske og småtræer, som ved

deres placering kan være med til at sløre den visuelle influens af bygninger, parkering og terrasseinventar. Haveplanter bør kun anvendes i bygningernes umiddelbare nærhed og skal afsluttes med neutrale planter mod landskabet. Eksisterende adgangsveje til skoven skal medtages i kommunens stiregister og sikres lovliggjort i forhold til anden lovgivning (fredning af sten- og jorddiger, samt tilladelse til etablering af stiadgang til statsskov).

Elementer og plejeniveau
Naturgræs, fritvoksende træer, trægrupper og lund, alle med naturpræg.



Skovhaven

Området længst mod vest er kendetegnende for det åbne skovpræg med storkronede træer, hvor under der er lys nok til en græsdomineret skovbund med samme præg, som der kendes fra bl.a. Dyrehaven. Denne del af landskabsrummet strækker sig fra lysningen, hvor stierne fører igennem Grønnehaveskoven, og langs skovbrynet mod vest, for her at glide over i en parkbevoksning, der drejer mod syd og tilsammen danner et grønt forløb af store karaktertræer omkring de herskabelige bygninger.



Overdrevet

På den sydvendte bakkeskråning midtfor er karakteren et lysåbent overdrevslandskab, med spredte tjørn og (endnu) små egetræer stående enkeltvis i græsfladen. Den åbne grønning, hvor man rigtig ser det kuperede landskab, er vigtig for bebyggelsens samlede karakter og bør bevares ubebyggede og åbne. Fra grønningen er der udsigter ned til fjorden, samt ind i både parkrummet omkring teatercentret samt parkrummet ved Syrenhus.

(Kortskitse med træregistrant s. 112)



Buskadset bør ryddes, på nær tre karakteristiske tjørn, der bevares, samt evt. et enkelt asketræ.

Idealtilstand for overdrevet. Indtrykket præges af de hvidblomstrende, små tjørnetræer samt enkelte lystræer som eg og ask. Det er vigtigt at området også fremover bevares med det åbne præg her mellem by og skov.



Fjordsletten

Mod fjorden danner det østhældende, skålformede terræn en åben græsslette, der i dag præges af resterne af en juletræsplantage, men som andre af områdets arealer har en fortid som frugtplantage.

Området bør med tiden fremtræde som overdrevet gør i dag, lysåbent med spredt bevoksning.



Parkrum ved Granhus

Parkrummet afgrænses mod syd af Granhus, mod vest af Elevbolig nr. 40 og støder mod syd og vest op til vejnettet, hvorfra parkrummet opleves relativt åbent. Parkrummet domineres af to mægtige træer, begge ekstreme store. Det ene er en flot seljerøn, placeret midt foran Granhus. Det andet er en meget flot navr, der forbinder de to bygninger i et grønt hvælv. Herudover er der plantet en del nyere træer, som trods deres placering i én, lang række, bedst egner sig til individuel vækst, da de i dag fremstår meget forskellige i deres vitalitet og kroneform. Rummet understreger skiftet mellem de mindre bygninger mod syd og de store, herskabelige bygninger før skoven mod nord.

Anbefalinger

De store træer er hver især truet på grund af deres alder og størrelse. Det anbefales at udføre kronepleje for at forøge deres modstand mod stormskader og anden svækkelse. Det er endvidere vigtigt at tilføre rummet nye kvaliteter gennem både nyplantning og pleje af eksisterende træer.

De to store bøgetræer, placeret langs den såkaldte Villavej, danner balance omkring Granhus, men virker voldsomme i deres dimension til denne vejstrækning, og ved evt. fældning bør de erstattes af et mindre, mere parkpræget træ.

Elementer og plejeniveau

Parktræer, prydbuske. Græsflade som prytplæne eller brugsplæne.



Parkrum ved Lindehus

Det gamle haverum til Lindehus udgør et meget fint parkrum, der mod nord afgrænses af Lindehus. Mod øst danner afgrænsningen med spidsløn samtidig ryg for et smukt lille anlæg ved den gamle kantine. Mod syd grænser parkrummet ned mod et par nyttehaver og parkeringsanlæg. Mod vest åbner parkrummet sig mod villavejen og et nabo hus med smukke detaljer. Selvom parkrummet indefra opleves ret lukket, skaber de mange, store parktræer et fælles, grønt frirum mellem de omkringliggende bygninger. Der er foretaget supplerende indplantninger af prydræer inde i selve parkrummet og foran husgavlen.

Anbefalinger

Parkrummets nuværende udtryk, med de mange, store, gamle træer, bør bevares længst muligt. En række østrigske fyr i sydskellet bør fældes og erstattes af en række lavere træer eller store buske, som f.eks. bær-

mispel (amelanchier laevis), hassel eller syren. Ligeledes har et par ahorntræer bredt sig for voldsomt og bør ryddes til gavn for nabotræerne.

Elementer og plejeniveau

Parktræer, prydbuske, græsflade som prytplæne eller brugsplæne.

Parkrum mellem Kastaniehus og Lærkehus, Odsherreds Teater

Parkrummet mellem Kastaniehus, Lærkehus (Ods-herred Teater) og den nye bebyggelse nr. 20A+B, fremtræder som en værdifuld, ubebygget bræmme ned gennem Annebergparken. Et net af strukturbærende træer, domineret af hestekastanje og lind, markerer parkrummet. Imellem disse findes en række mere eksotiske træer som ægte kastanje og hjertetræ. Centralt i parkrummet står to majestætiske pyramidepopler, der med deres markante fremtræden fungerer som landmarks for hele Anneberg. Mod nord åbner parkrummet for lange kig tværs over det sydskrånende overdrev til Grønnehaveskovens skovbryn. Det udbredte, sammenhængende parkrum modsvarer fint byrummet på vestsiden af teatercentret og sikrer besøgende, såvel på teatret som fra den samlede bebyggelse, muligheder for at komme direkte fra bebyggelserne og ud i grønne omgivelser af stor rekreativ værdi.

Anbefalinger

Parkrummet ligger centralt i Annebergparken og den samlende funktion som offentlig rum er af stor betydning, hvortil adgangen fra alle fire sider bør sikres og bevares. Derfor bør trådhegn nedtages i det omfang, hvor de ikke længere tjener deres nuværende formål som afskærmning for patienter.

Der er i dag en stor kontrast mellem den nordlige, relativt yngre bevoksning og den ældste del mod vest, som er et sammenfald af flere grundes baghaver. For at skabe en bedre balance, er der behov for en tynding i dén del af bevoksningen.

Elementer og plejeniveau

Fritstående træer, brugsgræs, busketter.



Parkrum ved Syrenhus

Parkrummet mellem Syrenhus og den nye bebyggelse nr. 10 danner et strøg mellem de store bygninger; en sammenhængende, grøn struktur til adskillelse af bebyggelserne og deres nære opholdspladser. Rummet er kendetegnende ved de lange kig, der skaber visuelle forbindelser på tværs af Annebergparken, fra overdrevet i nord til det nye parkstrøg mod syd.

Anbefalinger

For at skabe balance tilføjes der nye strukturtræer mod syd og i den massive bræmme af sammengroede træer i skellet mellem bygning nr. 10 og 12 udtynnes, så de udvalgte karaktertræer får den fornødne plads til at udvikle sig på.

Det er vigtigt at der ved nybyggeri på byggefelt 19 tages hensyn til det lange, tværgående kig, som i dag kendetegner parkrummet.

Der må ikke etableres nye hække og hegn i det rummelige forløb.

Elementer

Parktræer, busketter, græsflader.



Bækken

Rummet mellem læge- og sygeplejerskeboligerne ved Alléen og de senere opførte sygeplejeboliger ved Egebjergvej. Her løber en naturlig bæk i en relativ dyb kløft, bevokset med mange elletræer. Kløften og det ovenfor liggende græsareal udgør tilsammen et spændende, nærrekrativt naturområde med gode muligheder for oplevelser, leg og rekreation.

Anbefalinger

Bepantningen på fællesarealet mod nord tyndes med henblik på med årene at skabe en række større træer af f.eks. avnbøg, kirsebær, birk og enkelte rødeg. I den slørende undervækst prioriteres hjemmehørende buskarter, især hassel og benved. Havebuske fjernes. Herved skabes der harmoni i området omkring bækken, som også vil fungere som en naturlig overgangs-zone til det lange parkstrøg. For at øge farbarheden på tværs af bækken, og dermed øge brugen af området, kan etableres flere overgange i stil med den ydmyge stenbro, som allerede findes.



Elementer og plejeniveau

Bæk, lund, skovbryn, fælledgræs, jordsti (markvej).
Naturpræg.

(Kortskitse med træregistrant s. 114)

En stor flot vingevaldnød danner en flot rumafslutning.



Fra området ved Bækken er der kig hen af det nye parkstrøg.



Tid og sted forsvinder, når man følger bækken i denne lille naturlige oase.

Slugten er skabt af bækkens erosion igennem mere end titusinde år og bevoksningen består hovedsagelig af naturligt fremvoksede elletræer.



Det nye Parkstrøg

Annebergparkens afgrænsning mod syd, bagsiden af området, så at sige, fremtræder i dag som et sammenhængende, langstrakt parkrum, der på afstand opleves som et skovbryn, særlig de mest tilgroede strækninger. En lav, klippet hæk danner en klar grænse mellem parkrum og markvej. Når man bevæger sig langs den klippede hæk, får man mange steder glimt af Annebergparkens bebyggelse og et par steder er det muligt at kigge på tværs langt ind i områdets to, tværgående parkrum.

Parkstrøgets bærende elementer er de store landskabstræer som lind, ær, avnbøg, bøg og hestekastanje, placeret i udbredte, sammenhængende græsflader. Tættere op mod husene findes enkelte, mere eksotisk fremtrædende, træer.

Anbefalinger

Ved nybyggeri i parkstrøget (byggefelt 11, 19, 23 og 31), bør der sikres tilstrækkelige mange strukturdannende træer, så den samlede oplevelse af parkrum ikke brydes. Byggefeltet i udstykningen syd for parkstrøget bør trækkes min. 20 m tilbage, så der bliver den fornødne plads til etablering af et antal store, spredte parktræer, der kan modsvare de store træer mod nord og understrege parkforløbet. Den nye bebyggelse bør holdes lavt og spredt, med lav beplantning/små træer omkring, for dermed at sikre de nuværende udsigtkiler og lysindfald på tværs.

Pleje af hække og græsflader skal koordineres de enkelte ejere imellem, således at det langsgående parkstrøg også fremover opfattes homogent.

Elementer og plejeniveau

Klippede hække, græsflader, enkeltstående træer og trægrupper.



Teaterpladsen

Mod vest afgrænses pladsen af vaskeri- og køkkenbygningens industrielle facade, mod syd dominerer bagsiden af dobbelthuset nr 24A+B, i nord er forsyningsvejen og endelig mod øst, lavt i terrænet, ses teatercentrets bygninger.

Anlægget er skabt i 1971 af landskabsarkitekt Frank Petersson. Rammen i anlægget er en struktur af seljerøn i stramme rækker, og de kompenserer for den uklare, visse steder uskønne, rumafgrænsning.

Alligevel fremstår det samlede anlæg i dag utydeligt, da det flere steder er i forfald eller overgroet af større træer. Anlægget kan i genoprettet stand fremtræde som et fint, urbant præget rum, og suppleret med tilpasninger ville kunne betjene de omkringliggende bygningers øgede besøgsfunktioner.

Anbefalinger

Rummets funktion som parkering og tilkørselsareal er for dominerende og bør bearbejdes til også at fremtræde som indgangen og tilgangen til kulturelle oplevelser i teatercentrets bygninger. Der bør etableres muligheder for udendørs ophold, som kan imødekomme gæsternes behov for udendørs ophold før og under besøg på teatret. Bænke, affaldskurve, belægningsbelysning og belægningsdetaljer kan være med til at samle og understrege stiføring og opholdsareal. Oprettning af den samlende beplantningsstruktur i rummet og dets tilgangsveje ved frihugning af træerækker af seljerøn og genplantning af hele træærkerforløb, hvor disse måtte være gået i opløsning.

(Kortskitse med træregistrant s. 117)



Symmetrisk plantede røn, som ikke trives lige godt og derfor opleves asymmetrisk. Omplantning vil stramme den samlede rumoplevelse op.



Flot, stram beplantning, der fungerer efter sin hensigt, da træerne her er i god trivsel og gror ensartet. Den kvadratiske form passer godt til linierne i det samlede byrum.



Landskabstræer er forsøgt bevaret ved anlæggelse af parkeringspladsen, men alligevel blevet skadet af jordkomprimering. De bør udskiftes med røn, som det øvrige anlæg består af, og dermed medvirke til at stramme det samlede udtryk.



Nedgang til teatercentret og de nære omgivelser fortjener en større detaljeringsgrad i udførsel af trapper og belægninger.

Grønnegården

Grønnegården er anlæggets centrale kerne og har huset den samlede administration af hospitalet. Der er tydelige referencer til herregårdens stramme aksiale anlæg, med en fornem hovedbygning og de lavere, betjenende bygninger flankeret om en stor, åben grønning. Beplantningen modsvarer bygningernes volumen og vigtighed. Bassinet er oprindeligt anlagt som branddam under 2. verdenskrig. Siden er den omlagt til at fungere som spejl bassin. I dag er den tilvokset med åkander og tagrør. Foran hovedhuset, placeret om dammen, breder mægtige plataner deres karakteristiske, afskallede stammer og grene, gule i flager. Mod nord står midt på den ellers tomme plæne

tre (oprindeligt fire) pyramideeeg og omkranser mindestenen fra hospitalets åbning.
Ønskes det fjerde træ genplantet skal det ske nu og med et træ over 5 meter højt.

Prydrum eller brugsrum
En kommende indretning af Grønnegården må afvente en afklaring af de omkringliggende bygningers faktiske anvendelse. Som historien viser har anlægget gennem tiderne haft meget forskellige udtryk, så en nyfortolkning er mulig, uden at det går ud over autenticiteten. Det er dog vigtigt fortsat at tænke platantræernes skønhed ind i en kommende omlægning.



Grønnegården omkring 1930, anlagt efter de oprindelige tegninger, dateret 1914.



Anbefalinger
Platantræer i denne her størrelse er ikke så almindelige i Danmark endnu, men træerne er ved at gro fra rummets proportioner. For at bevare balancen mellem bygninger og træer, bør kronerne forsigtigt reduceres og derefter skal størrelsen holdes ved lige ved kronebeskæring.
Bassinet er i dag meget tilgroet og skal det i fremtiden fungere som spejl bassin, må det renses op.

Elementer og plejeniveau
Spejl bassin/dam, fritvoksende træer, prydbuske, prydblæne og bænke.

(Kortskitse med træregistrant s. 119)



Grønnegården som den så ud i 1990-erne. Her ses spejl bassinet at virke efter hensigten, at spejle hovedbygningen og de omkringliggende træer. I dag fremstår det som en dam med vegetation af tagrør.



Anlægget som det tog sig ud efteråret 2006





Lindealléen som den fremstår i dag.



De store popler, der fungerede som de første allétræer, blev i forbindelse med en vejudvidelse fældet og stammehækken af lind blev bearbejdet til den lindeallé, som i dag er ét af Annebergparkens mest markante landskabselementer.

Alléen

Den østlige del af områdets gennemgående akse, fra fjorden, op over bakken til det centrale administrationsanlæg, består af en lindeallé. De kandelabreformede lindetræer står med en indbyrdes afstand af 6-7 meter og Alléen fremstår i dag regelmæssig og velformet. Alléens kroner modsvarer i begge sider af to langsgående græsbånd, indeholdende flisebelagte fortove. Hvor Alléen ikke støder op til tværgående parkrum, afgrænses allérummet af klippede hække eller ensartede forløb af fritvoksende buske.

Anbefalinger

Alléen er et markant element i bydelens rum og skal den fortsat bevare denne betydning, bør der ikke fældes flere træer i alléen. Adgang til grunde og huse bør derfor foregå mellem de eksisterende træer. Desuden skal allétræerne i sin hele kroneprojektion beskyttes mod jordarbejde og jordkomprimering. Ved nødvendige indgreb under allétræernes kroner, f.eks. ved etablering af lovlig godkendte indkørsler eller parkeringsområder, skal der etableres rodsikring i forhold til gældende regler.

Der skal foretages regelmæssig kronepleje, som fastholder træernes kroner i en moderat og stormstabil størrelse, samt sikrer træerne en lang levetid.

Elementer og plejeniveau

Allétræerne er formbeskåret til kandelabretræer og fremstår med parkpræg/bypræg. Græsbånd henligger som brugsplæne.

Alléen er det vigtigste og samtidig det mest sårbare landskabselement i Annebergparken. Da man ikke kan udskifte enkelttræer i Alléen, uden at den mister helhedsudtrykket, betyder det at det enkelte træ er uerstateligt. Selv mindre huller i træækken vil få de store bygningskroppe til at træde unødigt tydeligt frem. Kabelnedgravninger, etablering af indkørsler, fræsning, ukrudtsbekæmpelse og saltning har allerede i dag sat sit præg på mange af Allétræerne.





Landskabsalléen op til Bakkegården med tilstødende friarealer

Vejforløbet vest for Administrationsbygningen byder på to vidt forskellige rumlige oplevelser. Det første stykke af vejforløbet præges af mange tværgående funktioner, som åbner forløbet mod garageanlæg, p-pladser, tilkørsler og stier. Der er kun enkelte, store træer på strækningen og disse er placeret udenfor det egentlige vejforløb, hvilket sammen med de tilbagetrukne, lave bygninger, understreger det udvidede byrum.

Længst oppe mod Bakkegården, den gamle sikringsanstalt, sørger de tiloversblevne lindetræer fra den oprindelige alléstruktur for at snævre rummet ind igen, hvilket fastholder sammenhængen mellem dette nyere anlæg og det øvrige område.

Lindetræerne her er, modsat lindealléen mod øst, bibeholdt i deres naturlige vækstform. Den diagonale placering af de 8 træer bevirker, at alléstrukturen kun opleves så længe man er i træernes akse. Betragtes den fra siderne, opløses strukturen, for allétræerne opleves herfra som fritstående træer i landskabet. Dette understreger dette mere landskabelige vejforløb uden bygninger langs med.

Elementer og plejeniveau

De 8 allétræer ved Bakkegården fremstår som landskabstræer og et andet plejeniveau end langs områdets øvrige vejstrækninger tolereres, også i rabatgræsset.

På den åbne strækning af Landskabsalléen findes på hver side af vejforløbet to meget forskellige friarealer. Mod syd tungeformede busketter, skudt ind i den smalle græsflade. Og mod nord, mellem den nye sikringsanstalt Enggård og vejen, ses ind i en skålformet bakkeside, hvor der i bunden er plantet en række bøg i et cirkelslag. De holdes som klippet hæk. Rundt på bakkehælden står spredte træer ordnet træartvis, med ask som baggrund mod vest, kirsebær i midten og robinie mod nord. Sidstnævnte er noget vindfølsom, hvorfor en del grenbrud må imødeses.

For enden af Landskabsalléen er den gamle sikringsanstalt placeret, med et par funktionærboliger overfor. Ved siden heraf er den nye sikringsanstalt opført, ned-sænket i bakken med jordvolde og skærmende beplantning af ask omkring og med kraftige vingevaldnøddetræer som frodige vækster i gårdrummene. Ned mod den gamle trælade og Birkehus er bevaret to rækker æbletræer fra frugtplantagens tid. Udover at være rumdannende, er de også et vidnesbyrd om en historisk udvikling.



Villavejen

Vejforløbet afgrænses mod syd af Gartneriets lave bygninger og plæne og mod nord af Fyrrehus med de to symmetrisk placerede træer foran. De små funktionærhuse, fortrinsvis mod vest, forstærker med deres fine forhaver med til vejforløbets villapræg. Forløbet understreges af de snorlige fortove langs hele strækningen. Hvor de stramt klippede hækforløb er afbrudte, lukker de op for kig ind til parkrum af stor landskabelig værdi.

Anbefalinger

Variationen mellem mindre haverum og herskabelige parkrum kan med fordel understreges gennem træartsvalg. Det anbefales at der ud mod vejen anvendes mindre træer ved de små boliger og haver, f.eks. alm. hvid- eller rødtjørn, paradisæble og lignende, og større træer i de lidt større parkrum.

Elementer

Klippede hække, brugsplæner, små havetræer, fortove.



For enden af Villavejen fungerer de to store søjletaks foran Granhus som point de vue.



Nyplantet ahorn vil på grund af sin kraftige vækst hurtigt komme i konflikt med sin placering i den lille have mellem klippede hække og prydbuske. Træet er allerede deformt i kronen og kan dårligt tilpasses med beskæring. Her bør i stedet plantes et mindre, mere havepræget træ.

Administration

Annebergparkens landskabelige værdier er skabt og vedligeholdt af en gartnerafdeling, som har sikret en overordnet sammenhæng mellem de enkelte bygningers have- og parkrum på trods af skiftende funktioner og brugere.

I forbindelse med at denne overordnede administration forsvinder, er det formålstjenligt at henføre nogle af de koordinerende funktioner til grundejerforeningen, med kommunen som overordnet myndighed.

Til administration af godkendelser for fældning og nyplantning af træer og beplantninger, er områdets træer klassificeret i tre klasser.

(ABC-træer, s. 48).

Tilsvarende er der udarbejdet retningslinier for beskyttelse af træer ved bygge- og anlægsarbejder, herunder kabelgravning og jordbearbejdning.

(Beskyttelse af træer og anden beplantning, s. 32).

Uanset om nedenstående opgaver løses af grundejerne selv, eller udbydes i en samlet licitation, er det vigtigt, at alt arbejdet også fremover sker efter fælles retningslinier.

- Græsslåning
- Hækkklipping
- Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer og busketter
- Træbeskæring
- Belægninger og stiers befæstelse
- Snerydning
- Glatførebekæmpelse
- Brug af motorredskaber og anden støjende adfærd



Et gartnersteam, som har arbejdet efter fælles retningslinier, har hidtil sikret den overordnede, landskabelig sammenhæng i Annebergparken.

Hvis der ikke findes overordnede, fælles mål for beplantningen, bliver det den enkelte beboers ønsker, som råder.

Foran denne beboelse er træækken behandlet meget individuelt. Én har skåret to træer ned til under vindueshøjde, mens naboen har skåret et hul i træets krone foran vinduet. Havde der været handlet efter fælles retningslinier, kunne udsigt og lys til beboerne sikres ved opstamning og kroneløft.



Ukrudtsbekæmpelse

Der skal udarbejdes fælles retningslinier for brug af pesticider og andre kemiske stoffer, der vil påvirke områdets udemiljø. Retningslinierne skal forhindre utilsigtede skader på beplantning og miljøet (grundvand). Ukrudtsmidler bør derfor forbydes og anvendelse af insektmidler begrænses mest mulig.

Snerydning og glatførebekæmpelse

Der skal også udføres fælles retningslinier for begrænset brug af vejsalt til isbekæmpelse. Salt bør ikke anvendes til snerydning, som kan klares mekanisk.



Skader forårsaget af kemikalier - enten ved saltning eller ukrudtsbekæmpelse. Svidninger ses både på busketterne og på de afsvedne blade på træets krone efter optagelse gennem rødderne.

Renovation

Renovationsstativer og -containere skal placeres afskærmet med materialer, der er tilpasset det aktuelle sted, som f.eks. hække, levende hegn etc.



Beskyttelse af træer og anden beplantning ved bygge- og anlægsarbejde

Baggrund

Årsagen til disse forholdsregler skal ses i erkendelse af, at der ved de fleste bygningsarbejder i Annebergparken kan konstateres skader på de eksisterende træer. Skaderne er ofte i et omfang, så det ender med at træerne bliver fældet, selvom de netop var udset til at blive bevaret.

De ressourcer, der er brugt i planlægningsfasen på at indpasse træerne i den fremtidige bebyggelse og de grønne anlæg, er spildt, når man gennem byggeprocessen kun har taget delvist hensyn til dem. Ofte ender det med at træerne efter et par år må fældes, da de på grund af skader som følge af manglende hensyn eller forkert behandling under byggeriet, er døende.

Rodnet

Rodnettet er træets vitale del og har på et sundt træ en udbredelse, der svarer til kronens projektion på jorden. 80% af træets rødder, som optager næring, findes i de øverste 30-40 cm jordlag. Derfor må der ikke foretages jordpåfyldning, maskinkørsel eller anden belastning af jordstrukturen under hele trækronens udbredelse. Arealet tåler heller ikke dyb jordbearbejdning i forbindelse med græssåning og andet anlæg.

Strategier til beskyttelse af træet

Den bedste beskyttelse af bevaringsværdig beplantning er at sætte hegn om disse i hele byggeperioden. Såfremt træet står tæt på byggeprocessen, kan arealet under kronen evt. bruges til opbevaring af lettere materialer eller hensættelse af arbejdsskure under byggeriet.

Ved kabelarbejde tæt på bevaringsværdige træer, bør kablet bores/skydes gennem rodnettet, eller der bør håndgraves, så større rødder ikke graves over. Såfremt det er uundgåeligt at grave i forbindelse med rør- og kabelarbejde, skal der forinden foretages en modsvarende beskæring af kronen, der så vil kompensere for den nedsatte vand- og næringsoptagelse. (Krone-tyndning eller kronereduktion). Beskæringen skal finde sted i træets hvileperiode. Dog undtaget birk, valnød og arter af løn, der skal beskæres i august-september. Er det ikke muligt at afspærre for entreprenørkørsel under trækroner, må der udlægges jernplader. Træets bark tåler ikke at blive ramt af maskindele eller materialer ved aflæsning. Hvor træer står udsat for

sådanne påvirkninger under anlægsarbejde, skal der foretages en beskyttelse af stammen. Denne beskyttelse bruges kun, hvor der ikke på anden vis kan tages hensyn til en videre beskyttelse af hele træets kroneomfang. Beskyttelsen består i en ombinding af min. 50 mm tykke planker om stammen.

Nederst denne side ses ét af de få steder i Annebergparken, hvor det rent faktisk er lykkedes at holde et stort, veludviklet parktræ helt fri for skader under en ellers omfattende byggeproces.

På de følgende sider vises nogle eksempler på nogle af de steder i byggeprocessen, hvor faren for at skade træet er til stede.



Eksempel på hvor det er lykkedes at bevare ét af Annebergparkens store, smukke parktræer helt skadesfri under en omfattende byggeproces.




Efter en traditionel byggefase er jorden komprimeret ned til 80 cm dybde. Her et eksempel på at vækstvilkårene er så markant ændret, at træerne nu må fældes. Nye træer bør plantes i gennemluftet, evt. udskiftet, jord.



Træer bør have ukomprimeret jordrum i hele rodnettets udbredelse, svarende til kronens diameter - se øverste foto. Ændres vilkårene, svækkes træet, som det ses på fotoet nederst.



Her ses skader på træet, der skyldes et for lille rodvolumen efter vejudvidelse. Ved nyplantning på befæstede arealer kan rodnettet sikres vækststrøm i et miljøbærelag af natursten iblandet grus og muld.

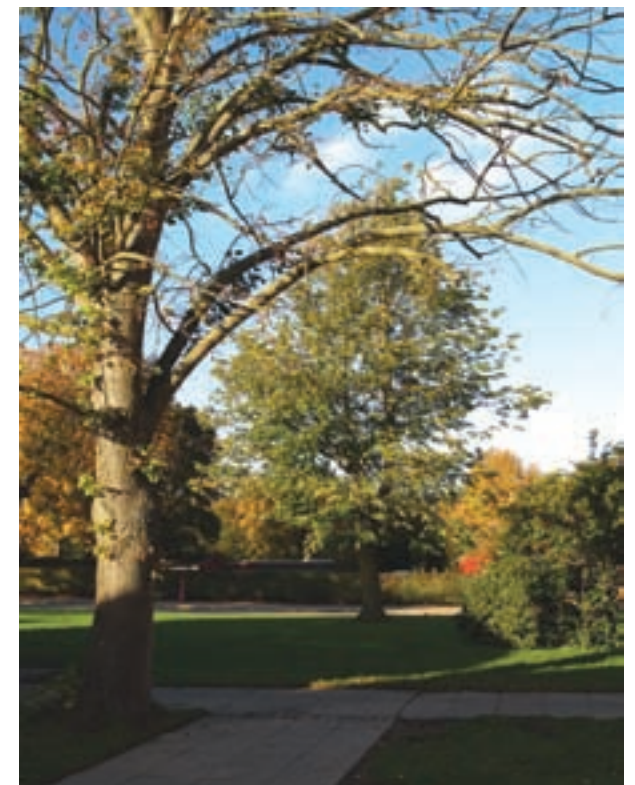



Øverst: Bøgetræ plantet i 2002. Den ene halvdel af rodnettet er voldsomt svækket af jordkomprimering fra entreprenørmaskiner. Ved udlægning af jernplader i byggefasen kunne det være undgået.



Lindetræ, hvis rodnet er klemmt mellem vejens asfaltbelægning og en hårdt komprimeret græsarmeringsbelægning på parkeringspladsen.



Ved opstamning af træer i forbindelse med byggeri, er det kun muligt at afskære grene under 1/3 af stammens tykkelse, uden at træet derved svækkes. I dette tilfælde har grenene været væsentligt tykkere og snittet lagt for tæt på stammen.

TV: Kabelboksen er placeret for tæt på allétræet. Det beskadigede rodnet afspejles i kronen.



Svækkede avnbøgetræer som følge af jordpåfyldning ved anlæg af parkeringsplads. Døde grene er til fare for færdslen og træerne har mistet deres æstetiske værdi. Nye bør plantes i gennemluftet jord.



Her er anbragt et jorddepot lige under kronen og dermed oven på træets rødder. Rødderne bliver kvalt af iltmangel og den tilsvarende kronedel tørrer ud.

TH: Gravearbejdet har beskadiget rødderne og det har allerede sat sine spor i kronene. Der må ikke køres med maskiner i træets kroneprojektion, ej heller må dette sted bruges til lagring af jord etc.



Dette lindetræ i Alléen har fået sine rødder svært beskadiget ved jordfræsning og vil nu være væsentlig svækket både for udtøring og svampeangreb.



Belægninger

Belægningerne i Annebergparken har to vigtige formål. Dels at understrege en funktion som ledelinie til et bestemt sted i form af sti eller fortov, parkeringsareal, kørebane eller opholdsareal. Afhængig af belægningens udformning og materialevalg, understreger belægningen områdets status og plejeniveau. Derudover tjener belægninger også til at aflede vand på en hensigtsmæssig måde. I Anneberg-parken er der en meget stor afstrømning af over-fladevand på grund af hele områdets ensidige fald mod øst. For at undgå for stor belastning af kloaksystemerne, med en forurening af bugten til følge, er det derfor vigtigt at mest muligt over-fladevand ledes til naturlig nedsivning gennem enten selve belægningen eller tilgrænsende, grønne arealer. Belægninger med såkaldt miljøbærelag sikrer både omkringstående træers rodnet, samt lader regnvand sive igennem belægningen. Et sådant bærelag bør derfor vælges ved kommende ny-anlæg. Belægningernes overflade kan udformes som grus, chaussesten, brosten, fliser eller kombinationer heraf.

- Asfalt må kun anvendes på vejnet og centrale parkeringsanlæg.
- Faste belægninger i form af fliser og belægningssten må kun etableres i forbindelse med bygninger eller som fortove og interne stiforbindelser mellem bygninger.
- Parkeringsarealer skal udføres i grus eller stenmaterialer, hvor regnvand kan nedsive eller afledes til bede.



Nederste foto: En stor belægningsflade er med fine detaljer delt op i flere funktioner, både gangbane og opholdsareal..



Øverst: For at græsarmering skal fungere, er det vigtigt at der er vækstrum nok til græsset. Det er ikke tilfældet når disse græsarmeringssten lægges på et komprimeret stabiltgrus underlag.

TH: Her er valgt en ren grusbelægning som anvisning for parkering. En god detalje er rumindelingen, der kompensere for den ubevoksede belægning.



Ved grusbelægninger bør man sikre klare afgrænsninger til de tilstødende flader. I dette tilfælde vil græsset snart gro ind over gruset, der vil sprede sig både ud i plænefladen og ind i hækken. I et tilfælde som dette bør man derudover overveje funktionen af en sti så tæt på husets nære opholdsarealer.



Her er der klare grænser mellem de enkelte belægningstyper, grus, græs, fliser og bede. Vedligeholdelsen af et sådant anlæg betaler hurtigt anlægsprisen hjem.



Græsflader

Skal slås i interval, der passer til det pågældende præg. By-, have-, park- eller naturpræg.

Stier

Skal henligge i græs, grus eller andet naturmateriale. Fliser eller anden fast belægning må kun anvendes på fortove og stier, som internt forbinder bygninger.



Øverst: En differentieret græspleje kan også udnyttes til markering af et stiforløb.

Midt: Et eksempel på et internt stiforløb mellem to bygninger, der i dag har samme anvendelse og personale. Overgår bygningen til beboelse, bør stien fjernes og fortovet anvendes i stedet.

Nederst: Belægningen i Gønnegården understreger forskellen mellem bypræg og parkpræg. Flisefortov langs bygningerne til den daglige passage og grusstier i det indre parkrum til rekreation.



Husets nære opholdsarealer

Der må kun anlægges haver og opholdsarealer i umiddelbar nærhed omkring husene. De skal anlægges på en måde, så de falder ind i det omkringliggende parkrum, f.eks. ved slørende beplantning.



Her er husets nære opholdsarealer næsten gemt væk i en stor, gammel beplantning. Princippet er velegnet til mange bygninger i Annebergparkens parkrum. Buskene her bærer dog præg af deres alder og kraftige vækst. Mindre buske kan med fordel anvendes.



TV: Disse terrasser er på grund af terrænforskellen svære at sløre. En gennemgående række roser eller andre små buske vil skabe en god afgrænsning mellem den individuelle indrettede terrasse og det udenfor liggende fælles parkrum. Afhængig af den valgte plantes størrelse, kan den trækkes tættere eller længere fra terrassekanten.

Nederst: Terrassen er afskærmet med kulissebeplantning, dels i siderne, som det ses her, og dels strategisk placeret ude i parkrummet på en måde, så opholdsarealet er næsten skjult fra vejen, samtidig med at der fra terrassen er et fint udsyn ud i landskabet.



Plantevalg

Det er vigtigt at vælge de rigtige træer når der skal plantes i Annebergparken, da træerne i høj grad understreger de enkelte have-, park-, by- og vejrumms individuelle præg i forhold til omgivelserne.

Der er således stor forskel på, om der plantes i et lukket haverum eller i parkens ydre grænser til skov, strand, mark og villakvarter. En forsytiabusk signalerer have, mens en hasselbusk eller benved opleves som landskabelig. Ligeledes vil et eksotisk træ, som vandgran eller magnolia, opleves som spændende i et parkrum, men virke fremmede i en ydre grænse mod mark og skov.

De her listede niveauer bør derfor respekteres, når der nyplantes:

- I ydre rum bør der kun anvendes landskabs-træer og buske.
- I indre parkrum kan der plantes mere særegne og karakterfulde træer og buske.
- I haverum kan der plantes mindre træer og buske efter eget valg, så længe haven bevarer præg af en typisk dansk have uden overvægt af stedsegrønne planter.

Beplantning i ydre grænser og i rum med naturpræg

- Træer og buske skal være egnskarakteristiske danske arter.

TH: Hassel er en meget anvendelig art, såvel som enkeltplanter eller i rækker. Nederst: En fin skovbrynseffekt af avnbøg, ahorn og bøg. Bagved vidner en poppel om at der dér findes et mere kulturpåvirket område. Den fungerer derved som ét af de landmark, der findes spredt rundt i Annebergparken.



Landskabstræer placeret i landskabet, men i en uheldig kombination. Der er disharmoni mellem de stramme/høje, poppelkroner, der signalerer kulturspor i form af læhegn, alléer og andre linier i landskabet, og ahorntræernes mere hvælvede kroner, der signalerer åbent landskab.



Bøg med en benved foran. Et smukt eksempel på at et landskabstræ og -busk kan danne grænse mellem indre og ydre rum.



Denne natur er et imponerende, stort og smukt træ. En træsort, der er rigt repræsenteret i området. Virker som overgange mellem landskab og park.

Beplantning i indre byrum og rum med parkpræg

Udenlandske træ- og buskarter må gerne anvendes enkeltvis eller i mindre grupper.



Træer i indre parkrum.



Store hestekastanjer skaber balance mellem den store bygning og det indre parkrum.



Landskabstræerne virker her som strukturtræer, der jævnt fordelt mellem de store bygningskroppe danner en overordnet ramme for den indre parkstruktur.



Øverst TV: En meget smuk rødtjørn, der på grund af blomsterfarven dog kun bør anvendes i indre parkrum. I ydre grænser anvendes i stedet hvidtjørn.



Midt TV: Vingevaldnød bliver et smukt, lille træ med dekorative frugter.

Øverst TH: Ægte kastanje ses flere steder i Annebergparken. Et smukt træ med eftertragtede frugter. Bagved ses hjertetræ med det smukke høstløv, og indtil videre det eneste eksemplar i Annebergparken.



De smukke, gamle plataner, kendt fra Sydens torve og pladser, understreger den urbane karakter her i det mest centrale byrum i Annebergparken.

Afgrænsning af - og beplantning i - indre haverum

Frit plantevalg, når det samlede haveanlæg ikke adskiller sig fra områdets øvrige karakter. Der kan således ikke accepteres eksotiske anlæg som japanske haver eller større, sammenhængende, stenbelagte anlæg.



Allétræer og trærækker

- skal bevares og plejes i deres fulde forløb og helhed, uden individuelle indgreb, f.eks. omkring private boliger.

Trådhegn

Der må ikke opsættes trådhegn i parkrum. I haver må trådhegn kun anvendes bag hække og levende hegn. I det omfang eksisterende trådhegn i parkrummene ikke længere tjener de eksisterendes institutioners formål, skal disse nedtages.

Levende hegn

- der tjener landskabelige formål som afslutning på rum og overgange til åbent land eller bebyggelse, skal bevares og plejes ensartet i deres fulde længde.

Hække

- skal bevares i deres oprindelige højde (omkring 1.2 m) og bevare et ensartet præg i deres fulde forløb, uanset ejerforhold. Klipping skal finde sted i perioden 1. juli til 15. august og koordineres, så de enkelte forløb af hække klippes samtidigt.

Eksempler på vigtigheden af god planlægning og pleje af plantninger



Rønnetræer plante for tæt på Alléens træer. Kan bevares som små, lavkronede kupler eller fjernes helt, da de allerede ER i konflikt.

De tre træer er blevet for store og det er blevet for sent at skille dem ad. En løsning kan være at plante ét nyt, stort karaktertræ, der på sigt, 5-10 år, kan afløse de tre. Det nye træ vil komme til at stå flot placeret for enden af gavlen.



Angående skala:

TV: Træet, en ahorn, er til denne placering så tæt på den lille, harmoniske villa, et dårligt valg. Det virker allerede nu for stort og på sigt vil det helt "æde" huset.

Nederst: Derimod er den lille røn tæt på terrassen her et godt plantevalg, der klæder et hus i samme størrelse som villaen. Det er placeret, så det ikke vil tage solen og træarten bliver ikke for høj til denne placering.



Plantevalg - Anbefaling på baggrund af allerede forekomne arters anvendelighed

Beplantning i ydre grænser og i have- og parkrum med naturpræg

Træer der kan danne struktur og samtidig understøtte den landskabelige helhed:

Lind	Tilia vulgaris, T cordata	Stort majestætisk og skyggegivende træ
Hestekastanje	Aesculus hippocastanum	Stort majestætisk og skyggegivende træ
Ahorn, Ær	Acer pseudoplatanus	Stort, tæt forgrenet og skyggegivende træ
Spidsløn	Acer platanoides	Stort, tæt forgrenet og skyggegivende træ
Stilkeg og Vintereg	Quercus rubor og Q. petrea	Stort træ med vidt forgrenet krone.
Ask	Fraxinus exelsior	Stort træ med vidt forgrenet krone.
Avnbøg	Carpinus betulus	Middelstort træ med tæt forgrenet krone
Navr	Acer campestre	Middelstort træ med kroneform som eg
Seljerøn (Bornholmsk røn)	Sorbus intermedia	Middelstort træ med tæt forgrenet krone
Alm. Røn	Sorbus aucuparia	Lille smukt lyst træ med flotte frugter
Fuglekirsebær	Prunus avium	Middelstort træ med smuk blomstring
Bøg	Fagus sylvatica	Stort tæt forgrenet og skyggegivende træ
Birk, dun	Betula pubescens	Stort træ med flot stamme og silhuet
Birk, vorte	Betula pendula	Stort træ med flot stamme og silhuet
Pyramidepoppel	Populus nigra L. italica	Meget stort træ, "landmark"-effekt

Træer og buske skal være egnskarakteristiske danske arter. Nåletræer må ikke plantes.

Mindre træer og buske til ydre afgrænsning af have- og parkrum

Hassel	Corylus avellana
Hvidtjørn	Crataegus monogyna
Hæg	Prunus padus
Mirabel	Prunus cerasifera
Benved	Euonymus europaeus

Beplantning i indre byrum og rum med parkpræg

Platan	Platanus acerifolia	Stort vidtforgrenet træ med flot farvespil i barken
Robinie	Robinia pseudoacacia	Stort lyst træ med meget let løv og smuk blomstring
Ægte Kastanje	Castanea sativa	Stort træ med spiselige, eftertragtede frugter
Valdnød	Juglans regia	Mellemstort lyst træ med åben grenvækst
Vingevaldnød	Pterocarya fraxinifolia	Mellemstort bredkronet træ med smukke frugter
Hjertetræ	Cercidiphyllum japonicum	Moderat vækst og smuk gul høstfarve
Tulipantræ	Liriodendron tulipifera	Stort træ med flot blomstring
Papirbirk m fl.	Betula papyrifera / B. utilis	Mellemstore træer med flotte barkfarver
Sølvløv	Acer saccharinum	Stort træ med åben krone
Hvidpil "sørgepil"	Salix alba	Stort træ med gule hængende grene
Rødeg	Quercus rubra	Meget stort og hurtigvoksende flot høstfarve
Magnolia		

Udover ovenstående kan udenlandske træ- og buskarter anvendes enkeltvis eller i mindre grupper. Enkelte nåletræer kan plantes af hensyn til variation og fugleliv.

Mindre træer og buske til afgrænsning af indre rum

Rødtjørn	Crataegus laevigata	
Paradisæble	Malus spec.	Små træer med forskellige farver på løv og frugt
Kirsebærkornel	Cornus mas	Lille træ med mange gule blomster i tidligt forår
Syren	Syringa Vulgaris	Lille træ eller stor busk, alt efter beskæring
Gulregn	Laburnum spec.	Lille træ eller træagtig busk.
Bærmispel	Amelanchier spec.	Lille træ med meget smukt løv.
Dronningebusk	Kolkwitzia amabilis	Stor, rigt blomstrende busk med overhængende vækst
Rød og Gul kornel	Cornus alba	Stor busk med røde eller gule grene
Koreakornel	Cornus kousa	Stor busk med hvide blomster og røde runde frugter
Klippede hække:		
Hvidtjørn	Crataegus monogyna	Mest anvendt i området
Navr	Acer campestre	Smukt gult høstløv
Bøg	Fagus sylvatica	Bevarer det visne løv vinteren over
Avnbøg	Carpinus betulus	Bevarer det visne løv vinteren over
Liguster	Ligustrum vulgare	Næsten stedsegrøn, andre sorter helt stedsegrønne

Beplantning i indre haverum

Frit plantevalg, når det samlede haveanlæg ikke adskiller sig fra områdets øvrige karakter. Der kan således ikke accepteres eksotiske anlæg som japanske haver eller større, sammenhængende, stenbelagte anlæg. I tvivlstilfælde er det grundejerforeningen, der tager stilling.

Ved Vibehus er de enkelte kategorier fra plantelisten flot kombineret. Parkrummet er således omkranset af landskabstræer, der formidler overgangen til både skoven og landskabsrummet kaldet Overdrevet. Inde i selve parkrummet understreger flerstammede paradisæbletræer præget af indre rum.



Træernes ABC

Sikring af områdets landskabelige præg
Hidtil har områdets beplantning været forvaltet af én ejer. Balancen mellem de enkelte afdelingers haverum og det samlede parklandskab, har derfor været sikret gennem en overordnet forvaltning. I fremtiden bliver det sværere for nye ejer at danne sig samme overblik, med risiko for at områdets nuværende landskabelige værdier går tabt.
Områdets grønne struktur er derfor registreret og vurderet efter et klassifikationssystem, der gør det overskueligt for såvel den enkelte ejer som den overordnede administration, at tage stilling til indgreb og fornyelser. Der er således tale om en registrering, som kan række mange år frem og som vil sikre områdets landskabelige helhed og særlige værdier.

Træernes ABC
Alle bevoksninger er registreret og vurderet i forhold til det enkelte træs landskabelige værdi og træernes indbyrdes placering, samt endelig også træartens relevans i samspil med have-, park- eller landskabsrum. Mange faktorer ligger således til grund for om træerne er blevet klassificeret som a, b eller c træer.

De vigtige - A-træerne
En stor del af Annebergparkens nuværende træer er klassificeret som A-træer. De er udpeget med henblik på at beskytte de særligt karaktergivende træer i en sammenhængende struktur, som også i fremtiden skal tegne områdets karakter. Et A-træ må ikke fældes uden tilladelse og genplantning. Det er dog vigtigt at understrege, at man i vid udstrækning stadig kan råde over A-træerne på sin grund, idet man i mange tilfælde kan forberede en ønsket fældning med plantning af et erstatningstræ efter givne anvisninger.
De A-klassificerede træer er såvel store, karaktergivende parktræer, såvel som små, nyplantede træer, plantet til at overtage disse funktioner. Klassifikationen kan også være knyttet til en vigtig placeringen i forhold til at understrege landskabelige sammenhænge, eller for at afskærme p-arealer, garager etc.

De uønskede - C-træerne
Klassifikationen beskriver ikke træets sundhedstilstand, men er alene et udtryk for træets negative indvirkning på den landskabelige helhed. Enten fordi det ved sin vækst generer et karaktergivende, A-klassificeret nabotræ, eller at træets art ikke harmonerer med omgivelserne.

De neutrale - B-træerne
Endelig er der også træer, der i forhold til den overordnede struktur fremtræder neutrale. De B-klassificerede træer tilgodeser ejerne en rimelig råderet for fældning og udskiftning, da man frit kan disponere over dem. B-klassificeringen knytter sig også til træer, som med deres øgede vækst på længere sigt vil blive generende for A-træer. Den beplantning, som ikke på kortet umiddelbart er klassificeret, har automatisk klassifikationen "B".

Træernes sundhedstilstanden - 1, 2, 3

Uanset om træet er vurderet som A, B, eller C træer, er træernes sundhedstilstand og vurderet levetid også vurderet og er dermed med til at afgøre evt. fældningstidspunkter, plejeindgreb m.m. Sammen med bogstavet knyttes derfor en værdi fra 1-3 på det enkelte træ.

1 - betyder god, sund og vital
Et vitalt træ i god vækst uden synlige eller sandsynlige svækkelser.

2 - betyder middel
Det kan være et træ uden yderligere vækstpotentiale på grund af modenhed / alder, eller manglende vækstmuligheder som følge af begrænset rodvækst eller fordi det har stået indeklemmt. Kan også være stagnerende eller lettere svækket af svampeangreb, vindudsat, såring af stamme ved græsslåning eller lign.

3 - betyder lav, ringe, svækket
Er et træ, der må formodes at gå ud, syne hen eller mistes i en sådan grad, at dets levetid vurderes at være under fem år. I mange tilfælde vil det være muligt at plante et erstatningstræ i umiddelbar nærhed heraf. Når erstatningstræet er i god vækst, kan fældningen foretages med god samvittighed.

Det er vigtigt at bemærke at træer i alle aldre og størrelser kan få alle karakterer. Selv et hundredårigt træ kan være i god vækst og et nyplantet kan være stagnerende på grund af dårlige vækstforhold. (F.eks. sammenpresset, iltfattig jord eller græsvækst tæt omkring et nyplantet træ).




Birken til højre har udviklet sig til et meget smukt, solitært træ. Valnøddetræet er i sig selv smukt, måske lidt skævt i kronen og såret i stammen efter grenafskæring. Derfor får det karakteren 2 for sundhed men kun C for landskabelig effekt, idet det forstyrrer oplevelsen af det smukke birketræ og fældes det ikke nu vil det også deformere den meget harmoniske krone på birken. Havde valnøddetræet stået alene, havde det fået karakteren A2.



Her er tre Atlascedertræer. Det ene står ude i vejforløbet, der er præget af store løvtræer. Det får derfor den landskabelige karakter C, mens de to andre, der står uden for vejforløbet, får karakteren A.



Her har det udgåede robinietræ fået karakteren A3, selv om det er døende. Det betyder, at der her er behov for et erstatningstræ. Bemærk i øvrigt de meget harmoniske landskabstræer i alléen i baggrunden.

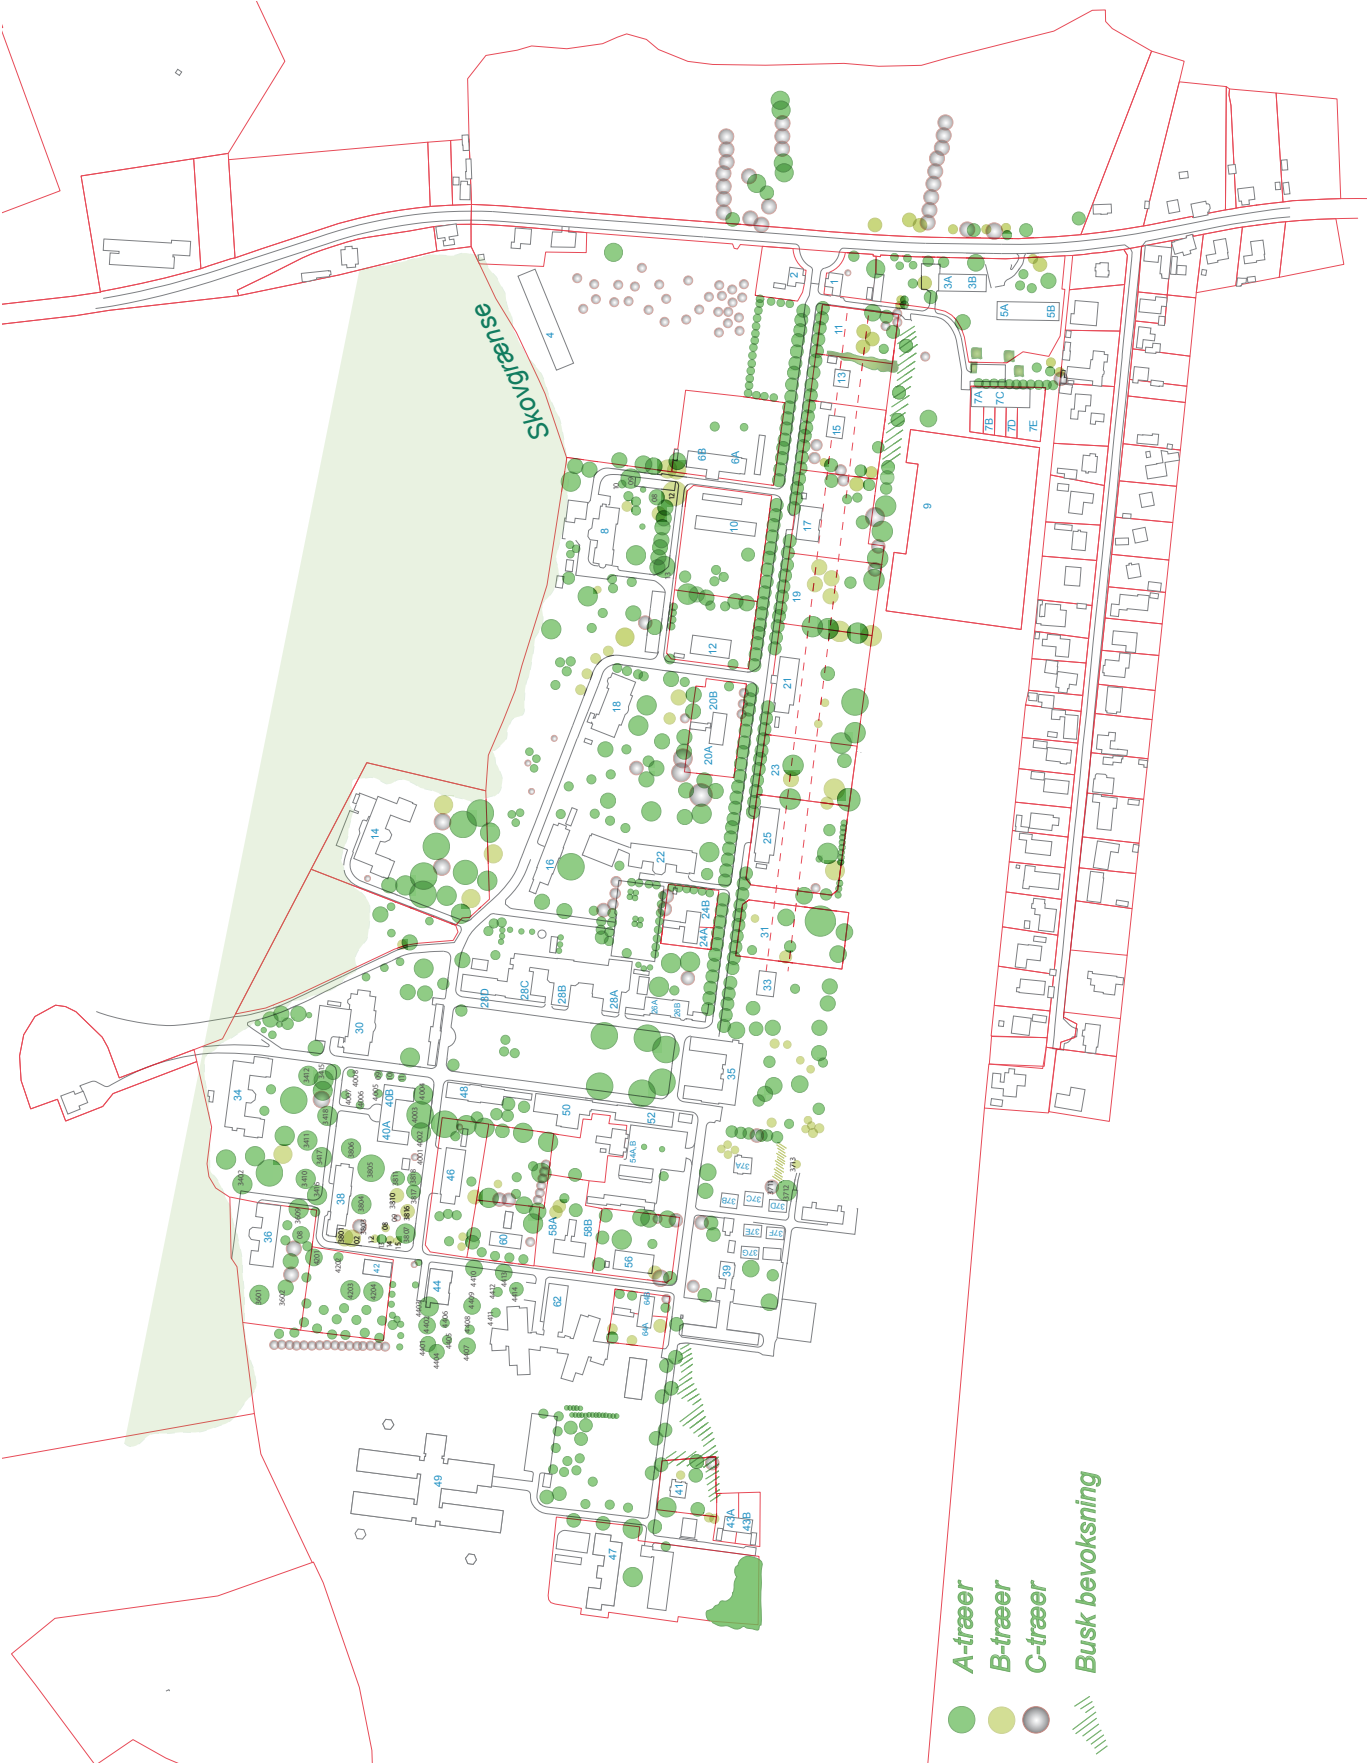

Træregistrant og vurdering

Bygningerne er blevet gamle, men har ikke nødvendigvis været udsat for ændringer. Træerne, derimod, dokumenterer ved deres aldringsprocesser anlæggets alder og historie.

En registrering og vurdering af samtlige træer i hele Annebergparken har til formål at sikre en blivende parkstruktur, uanset ejerforhold.

Alle huse med særskilte have- eller parkanlæg, samt offentlige anlæg med adgang, er gennemgået med henblik på registrering af værdifulde have- og parkrum og de der til hørende træer, busketter, levende hegn, klippede hække, græs- og belægningsflader, der understreger en harmonisk sammenhæng mellem bygninger og det øvrige anlæg.

Registreringen skal ikke betragtes som en fuldstændig liste, hverken hvad angår mængden af træer og buske eller artspekifikation af de enkelte træer. Koncentrationen er lagt på at sikre en varig overordnet struktur af karaktertræer, samt pege på enkelte bevarelsesværdige træer og miljøer. Der er således i visse tilfælde også taget stilling til belægningsflader og græsfladers fremtoning eller mangel på samme.

De fundne værdier er ikke nødvendigvis knyttet til et ønske om at bevare mest muligt, som det var engang.


Her er også peget på kvaliteter, der har udviklet sig gennem de ændrede mønstre i samfundet, der netop har afspejlet sig i forvaltningen af det gamle hospitalsområde.

Registranten skal snarere ses som inspirationskilde til at bevare og udvikle, frem for et restriktivt påbud om ensidig bevarelse. Registranten er således kun bindende i forhold til A- klassificerede træer, som efter dispensation evt. må fældes, men med en erstatningsplantning til følge. Der er i registranten i flere tilfælde taget stilling til erstatningstræets art og hvor det kan plantes.

Ligeledes forholder registranten sig også til problematiske situationer, hvor der er opstået konflikt mellem bevoksninger, anlæg og deres nuværende brug.

Herudover er der tale om anbefalinger, som kan være med til at bevare huset og dets omgivers natur- og kulturværdi. I det omfang at beplantningen ikke er taget med i registreringen, er den at henregne som B- klassificeret.

For at få et overblik over behovet for fornyelse og lette en kommende administration af dispensationer, er også træernes sundhedstilstand registreret og vurderet . (Se foregående side, "Træernes ABC").

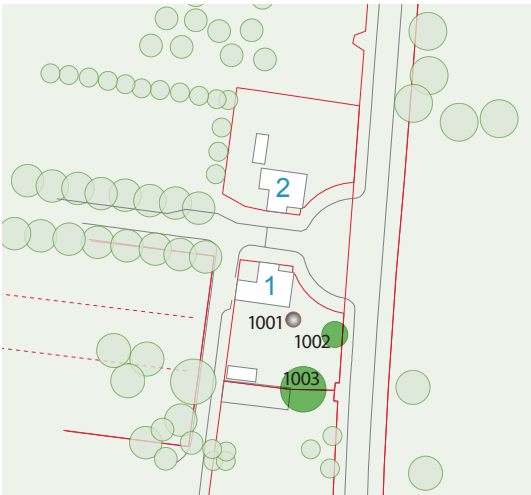

Navn: Portner- og Vægterbolig

Bygning nr.: 1 + 2

De to små boliger ved alléens begyndelse ud mod Egebjergvej fungerer som områdets ansigt ud af til. En funktion, som stiller krav til såvel det stramme, grønne anlæg mellem husene som til de private haver, samt vedligeholdelsen af begge.

De stramt klippede hække danner en god baggrund for blomsterbedende, der kanter vejrummet og byder den besøgende velkommen. Det er vigtigt at hækkene også fremover holdes i en højde under vinduespartierne.


Haverne bør fremstå som traditionelle villahaver uden eksotiske tiltag og en harmoni mellem de to haver tilstræbes. Trævalget bør begrænse sig til mindre have træer, frugttræer og buske, som i skala og opmærksomhedsværdi underkender sig Alléen.

I dag findes i begge haver en slørende, lav bevoksning, der leder den besøgendes fokus mod det centrale anlæg, et træ, som også er værd at bevare fremover.

Behov for indgreb

I haven til Portnerboligen, nr. 1, står en meget stor navr, der er stormskadet. Den kan med fordel tilskæres, så kronen bliver lidt mindre. Så fremt det ønskes fældet, bør det erstattes af et andet bredkronet træ.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Serbisk Søjlegran <i>Picea omorika</i>	god	ringe	C1	Træets placering og stigende dominans forstyrrer anlæggets symmetri
2	Navr <i>Acer campestre</i>	god	høj	A1	Fint lille træ
3	Navr <i>Acer campestre</i>	stormskadet	god	A2	Stormskaden kan udbedres ved korrekt beskæring

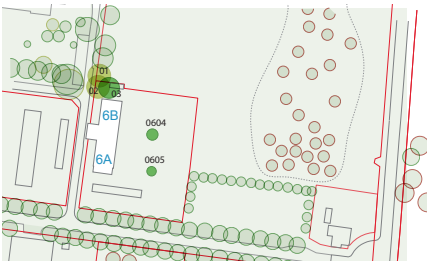

Bygning nr.: 6A, 6B

Navn: Fjordhus

Omlagt i: 1971

Ved tegninger fra: Frank Petterson

Huset, der er udmatrikuleret fra hospitalet, er beliggende i landskabsrummet "Fjordsletten". Der er vid udsigt ud over fjorden og den er søgt bevaret ved rydning og tilbageskæring af træer.

Det resterende anlæg er absolut smukt og bevaringsværdigt. Anlægget har parkpræg, men med en stil så det samtidig falder naturligt ind i det omgivende landskab. I forbindelse med den private overtagelse er der lavet fine deltaljer omkring belægnings- og afgrænsninger mellem græsflader, bede, kørebane og gangarealer. En bearbejdningsgrad, der kan tjene til efterlevelse andre steder i Annebergparken.

Behov for indgreb

Det lille, stærkt tilbageskåret egetræ reagerer nu med voldsom genvækst. Det kræver derfor meget og omhyggelig beskæring for at genskabe harmoni i den reducerede krone.



Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	svækket af jordarbejde	høj	B3	Roden er voldsomt beskadiget - eneste udvej er fældning
2	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	svækket af jordarbejde	høj	B2	Roden er voldsomt beskadiget - eneste udvej er fældning
3	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	sundt	høj	A1	Kan bevares som enkeltstående træ, efter nabotræerne er fældet
4	Eg <i>Quercus rubor</i>	god, men lidt for hårdt beskåret	middel	A2	Fremstår nu som formklippet
5	Prydblomme <i>Prunus spec.</i>	god	god	A1	Kønt lille, kronebeskåret træ med harmonisk krone

Navn: **Slettehuset**
Bygning nr.: **4**
Haveanlæggets oprindelse: 2006

Huset, der er udmatrikuleret fra hospitalet, er beliggende i landskabsrummet kaldet "Fjordsletten". Bygningen er strategisk placeret på det skrånende terræn, således at den værdifulde udsigt er sikret. Huset fremstår i dag meget markant i landskabet og bør i lighed med områdets øvrige huse omgives med passende beplantning, som kan bløde husets skarpe linier op.

Behov for indgreb
Der bør etableres beplantning med landskabsbuske, strategisk placeret på det skrånende terræn, således at det virker gensidig afskærmende og på en måde så udsigten bevares. Det er vigtigt at sletten stadig efter beplantning bevarer sit lysåbne præg i lighed med landskabsrummet "Overdrevet" lige vest for. Ved husets vestgavl kan en gruppe af store landskabstræer, som f.eks. ask eller eg, placeres for at sløre den i dag meget fremtrædende og markante gavl. Et samarbejde med Skov- og naturstyrelsen om restaurering af stendiget mod skoven, vil kunne genetablere en smuk og præcis overgang mellem parkeringsplads og skov.




Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanoides</i>	god	meget høj	A1	Et markant træ, som vil kunne blive op til et par hundrede år
2	Poppel <i>Populus canadensis</i>	god	god	A1	
3	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	god	høj	A1	Giver en flot indramning af udsigten ned over den åbne fjordslette og fjorden, set fra vest
4	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	god	høj	A1	Giver en flot indramning af udsigten ned over den åbne fjordslette og fjorden, set fra vest
5	Nordmannsgran <i>Abiel nordmaniana</i>	god	meget lav	C1	Træerne er landskabelige uheldige og bør over tid afvikles og erstattes med trægrupper af små landskabstræer
6	Rønnehegn <i>Sorbus intermedia</i>	god	meget høj	A1	Danner en vigtig afgrænsning mellem Alléen stramme vejforløb og fjordslettens åbne landskab



Navn: Vibehus
Bygning nr.: 8
Omlagt i: 1960
v. tegninger fra: Georg Boye

Huset, der er under hovedmatrikelnr., er formentlig opkaldt efter lokaliteten "Vibehage" i fjorden lige neden for hospitalet og er beliggende i landskabsrummet kaldet "Overdrevet". Selve haveanlægget til Vibehus fremstår med udpræget parkpræg i kontrast til de åbne omgivelser. En fin struktur af mindre landskabstræer som navr og røn præger anlæggets sydlige afgrænsning. Inde i haverumet findes kun relativt få, men velvalgte træer.

Behov for indgreb
Der er nødvendigt at udskifte rønnetræerne mellem huset og skoven, samt fjerne en del meget sammenpressede popler i det nordøstlige hjørne, så kun den store ask og de store popler står tilbage.

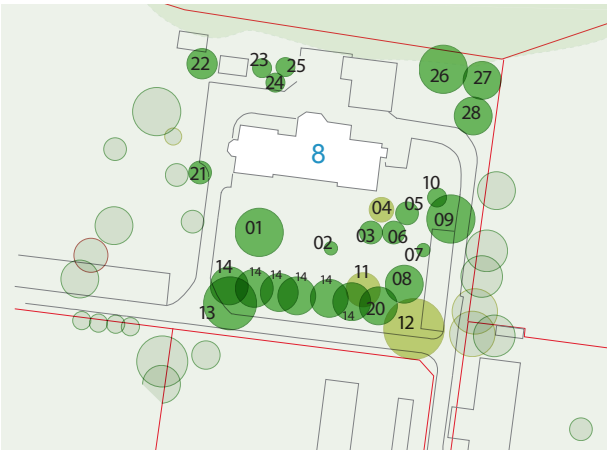


Flot eksempel på parkdannelse med små træer. Tre ud fire af de smukke, flerstammede paradisæbletræer er klassificeret som bevaringsværdige A-træer, men det er ikke muligt at bevare harmonien, hvis kun et enkelt af disse genplantes. Det anbefales derfor at bevare gruppen længst muligt og siden forny træerne på én gang.



Der er fra haverummet gode kig ud mod vest op over landskabsrummet kaldet "Overdrevet" og mod øst ned over Fjordsletten. Alligevel opleves haverummet klart afgrænset med den beplantede vold med stengærde mod syd og et enkelt, centralt placeret stort parktræ.



Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Valnød <i>Juglans regia</i>	god	høj	A1	Meget mukt, 3-stammet træ. Et central element i parkrummet
2	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	god	god	A1	Nyplantet, kommende strukturtræ. Virker som formidler mellem haverum og landskabsrummet "Overdrevet"
3	Paradisæble <i>Malus</i>	god	høj	A1	Smukt, lille to-stammet, træ - indgår i en dekorativ gruppe af små parktræer
4	Paradisæble <i>Malus</i>	svækket, råd i rodhals	høj	A3	Smukt, lille to-stammet, træ - indgår i en dekorativ gruppe af små parktræer
5	Paradisæble <i>Malus</i>	god	høj	A1	Smukt, lille to-stammet, træ - indgår i en dekorativ gruppe af små parktræer
6	Hanesporetjørn <i>Crataegus crus-galli</i>	middel, råd i rod	høj	A2	Smukt, lille to-stammet, træ - indgår i en dekorativ gruppe af små parktræer
7	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	god	god	A1	Nyplantet, kommende strukturtræ
8	Navr <i>Acer campestre</i>	god	god	A1	Pænt, fritstående træ
9	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	god	høj	A1	Stort landskabstræ, der skaber rum
10	Benved <i>Euonymus europaeus</i>	god	høj	B2	Smukt, lille træ, medvirker til at afgrænse det ellers åbne rum mod P-pladsen
11	Hvidbirk <i>Betulus</i>	middel	middel	B2	Kan på sigt fjernes
12	Rødeg <i>Quercus borealis</i>	god	høj	A1	Flot, karakterfuldt træ
13	Navr <i>Acer campestre</i>	god	høj	A1	Pænt, fritstående træ placeret på hjørnet af parkrummet, god landskabelig effekt
14-20	Navr <i>Acer campestre</i>	god	høj	A1	Trærække af navr. Danner en smuk afgrænsning mod vej og nybyggeri
21	Alm. tjørn <i>Cratagus</i>	middel	høj	A2	Smukt landskabstræ midt i den klippede hæk, der afgrænser parkrum og overdrev
22	Kirsebær <i>Prunus</i>	god	høj	A1	Smukt lille træ med god slørende effekt foran udhus
23-25	Røn <i>Sorbus aucuparia</i>	middel	god	A2	3 rønnetræer i halvdårlig vækst. Bør hurtigt udskiftes, da palcering er vigtig af hensyn til sløring af udhusbygninger
26	Ask <i>Fraxinus exelsioer</i>	god	høj	A1	Smukt, letløvet træ. Bør frihugges til fordel for de ranglede træer på bagsiden
27-28	Poppel <i>Populus canadensis</i>	middel	god	A2	Kan med tiden udskiftes med ask eller eg, som hænger landskabeligt bedre sammen med skovbrynet

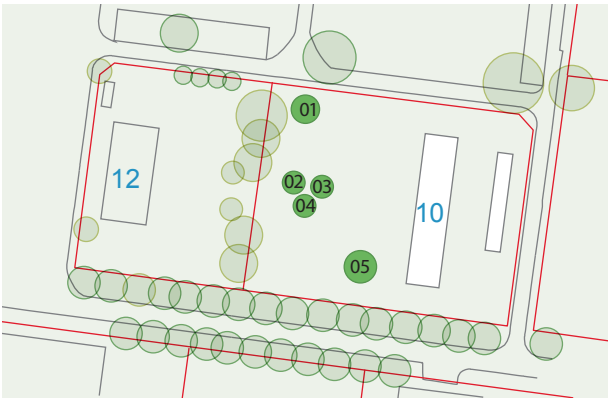

Navn: **Nyopført hus**
Bygning nr.: **10**

Et nyopført hus, hvor der endnu ikke er udført noget grønt anlæg efter byggeriet. Grundens vestlige halvdel er uberørt af byggeriet, men rummer kun få struktur-givne træer

Behov for indgreb
Der bør plantes en række ens, mindre træer mellem garagerne og vejen, både til øget oplevelse langs vej-strækningen og til at sløre garagens visuelle influens. Der kan ligeledes med fordel plantes en del lette park-træer i grundens nordkant og ved det blinde hjørne af bygningen.
Asfaltarealet bør indsnævres en del og det resterende asfalt kan brydes i sin ensformighed med brostens-bånd og plantebede. Begge tiltag vil, udover at gøre området mere venligt og oplevelsesrigt, ligeledes be-grænse afstrømningen, der med den nuværende store flade er enorm.
Tæt på bygningens vestside kan der etableres skær-mende, lave busketter for at skabe et mere intimt nærmiljø omkring huset.


Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Tjørn <i>Crataegus</i>	god	høj	A2	Smukt, lille og bredkronet træ
2	Birk <i>Betula</i>	Middel	høj	A2	Ældre birketræer der til sammen udgør en fin trægruppe
3	Birk <i>Betula</i>	middel	høj	A2	Ældre birketræer der til sammen udgør en fin trægruppe
4	Birk <i>Betula</i>	middel	høj	A2	Ældre birketræer der til sammen udgør en fin trægruppe
5	Kirsebær <i>Prunus</i>	middel	høj	A2	Dekorativt bredkronet træ, aldret



En del af den ældre, tætte beplantning ind mod Syrenhus bør udtyndes, så de udvalgte karaktertræer får den fornødne plads at udvikle sig på.



Området kan på sigt fremtræde som et grønt strøg ved plantning af en række ens, mindre træer i græsribben langs parkeringsbygningen. Det vil endvidere opløse de hårde linier mellem bygningsmasserne.

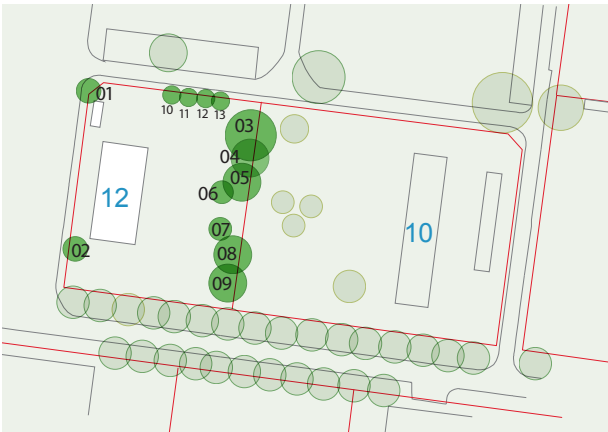

Navn: **Syrenhus**
Bygning nr.: **12**

Huset bruges i dag som børneinstitution, hvilket haven bærer kraftigt præg af. I østkanten findes en række store, gamle strukturbærende træer, samt to nyligt plantede pyramidepopler, der med tiden vil fremstå som landmarks i Annebergparken.


Behov for indgreb
I nordkanten er plantet en række poptrækkerpil, som er blevet ranglede og slidte fordi de har stået meget tæt. Det anbefales at stævne dem for foryngelse, hvor



Set fra nr. 10 og ind i haverummet omkring Syrenhus, der i dag er indhegnet på grund af dens funktion som børneinstitution.

det på sigt vil være muligt at skabe nogle fine, fler-stammede træer. Alternativ kan plantes erstatnings-træer, f.eks. syrener.
Hvis Syrenhus overgår til andre formål, må haven og dens beplantning til den tid revurderes og en renove-ringsplan udarbejdes. Ligeledes skal hegnet nedtages, så snart der ikke længere er et tvingende behov for det. Det vil underbygge det sammenhængende park-strøg og skabe lange kig på tværs.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Kirsebærkornel <i>Prunus mas</i>	middel	høj	A2	Smukt lille træ, der markerer hjørnet af huset
2	Valnød <i>Juglans regia</i>	svag	god	A3	Egnet erstatningstræ kan plantes lidt længere væk fra fortovet
3	Avnbøg <i>Carpinus betulus</i>	god	høj	A2	Værdifuld strukturtræ for parkrummet
4	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	middel	udlevet	C2	Fældes til fordel for nabotræ
5	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	middel	god	B2	Bør fældes om 5 år eller når den presser pyramidepoplen, nr. 6
6	Pyramidepoppe <i>Populus nigra L. italica</i>	god	meget høj	A1	Fremtidig orienteringspunkt for området, til erstatning for popler ved Lærkehus
7	Pyramidepoppe <i>Populus nigra L. italica</i>	god	meget høj	A1	Fremtidig orienteringspunkt for området, til erstatning for popler ved Lærkehus
8	Navr <i>Acer campestre</i>	god	høj	A1	Værdifuldt strukturtræ for parkrummet
9	Avnbøg <i>Carpinus betulus</i>	god	høj	A1	Værdifuldt strukturtræ for parkrummet
10-13	Poptrækkerpil <i>Salix matsudana k. "Tortuosa"</i>	middel, rang-lede i væksten	lav, uskøn fremtræden	B2	Stævning anbefales, genvækst som flerstammede træer. Evt. nyplantning.

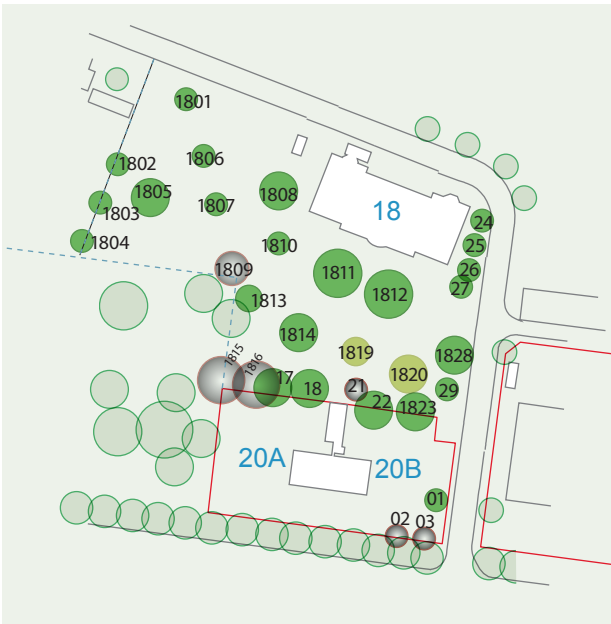

Navn: Kastaniehus
Bygning nr.: 18

Haven til Kastaniehus består af en ældre anlagt, tæt-vokset have syd for huset og en nyere anlagt del vest for huset, der grænser op til overdrevet. Den glidende åbne overgang til overdrevet bør bevares i fremtiden uden yderligere beplantning.

Den ældre del af haven er i dag ved at gro sammen med bevoksningerne fra de tilstødende haverum og der bør her fældes en række træer for at sikre de tilbageblevne træers skønhed og levetid. Samtidig vil det sikre en bedre sammenhæng i det vigtige, centrale parkrum.

Behov for indgreb
Haven er i dag hegnet af hensyn til husets senildement-beboere. Såfremt huset overgår til andre funktioner, hvor indhegning ikke er tvingende nødvendig, bør hegnet fjernes, så der bliver offentlig adgang og en bedre sammenhæng mellem haverummene omkring Egehus og Lærkehus.
I havens sydlige del er en række af meget dekorative, flerstammede navr, som i dag er meget klemte. De kan få bedre plads, hvis de store ahorn fældes. Ligeledes trænger de mange mirabelletræer mod øst til at blive udtyndet, så kun de mest markante bliver tilbage.



Den smukke hægebirk klæder det i landskabet højt placerede hus og formidler det på fornem vis til parkrummet



Mellem de majestætiske, gamle seljerøn giver de lave buske en god adskillelse mellem det private haverum og parkrummet.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Navr <i>Acer campestre</i>	god	høj	A1	Fint lille, flerstammet træ. Udgør en god overgang til landskabsrummet "overdrevet"
2	Hestekastanie <i>Aesculus hippocastanum</i>	god		A1	Nyplantet - kommende strukturtræ, slører visuel influens af nyopført teaterbygning
3	Hestekastanie <i>Aesculus hippocastanum</i>	moderat		A1	Do. - men svagere vækst pga. jordbundsforhold
4	Hestekastanie <i>Aesculus hippocastanum</i>	god		A1	Nyplantet - kommende strukturtræ, slører visuel influens af nyopført teaterbygning
5	Hjertetræ <i>Cercidiphyllum japonicum</i>	god vækst, sundt	Meget høj	A1	Flot, flerstammet træ med en markant placering i parkrummet
6	Ægte kastanie <i>Castanea sativa</i>	god	høj	A1	Ungt, fritvoksende træ, uden beskæring. Kom-mende strukturtræ og vigtigt parkelement
7	Ægte kastanie <i>Castanea sativa</i>	god	høj	A1	Ungt, fritvoksende træ, uden beskæring. Kom-mende strukturtræ og vigtigt parkelement
8	Vortebirk <i>Betula pendula</i>	mellemald-rende, sundt	høj	A1	Smukt, flerstammet træ med hængende grenvækst
9	Ær / Ahorn <i>Acer pseudoplatanus</i>	middel	lav	C2	Asymmetrisk krone. Forstyrrer rumoplevelsen. Bør fjernes for at give plads til Navr og Poppel.
10	Tjørn <i>Crataegus</i>	middel	god	A2	
11	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	optimal v. 80 år	meget høj	A2	Én ud af et par, symmetrisk placeret foran bygningen
12	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	optimal v. 80 år	meget høj	A2	Én ud af et par, symmetrisk placeret foran bygningen
13	Navr <i>Acer campestre</i>	middel	middel	A2	Trærække af mindre træer, enkelte skal bevares
14	Hestekastanie <i>Aesculus hippocastanum</i>	kastaniemølan-grebet, ellers ok	høj	A2	Mellemaldrende. Hvis det svækkes yderligere, kan det evt. erstattes af kirsebærtræet, nr. 19
15	Ær / Ahorn <i>Acer pseudoplatanus</i>	moderat	negativ	C2	Bør fjernes for derved at skabe en større dybde på tværs af haverummene
16	Ær / Ahorn <i>Acer pseudoplatanus</i>	moderat	negativ	C2	Presser de omkringstående træer, der er kategoriseret kommende strukturtræer
17	Navr <i>Acer campestre</i>	god	høj	A1	Flot, flerstammet træ
18	Navr <i>Acer campestre</i>	god	høj	A1	Flot, flerstammet træ
19	Kirsebær <i>Prunus</i>	god	neutral	B1	Ungt træ med tildannet krone, bør ikke fældes, da det evt. kan afløse hestekastanien, nr. 14
20	Cypres	moderat		B2	
21	Ær / Ahorn <i>Acer pseudoplatanus</i>	moderat	negativ	C3	Presser de omkringstående træer
22	Navr <i>Acer campestre</i>	god	høj	A1	Flot, flerstammet træ
23	Navr <i>Acer campestre</i>	god	høj	A1	Flot, flerstammet træ
24-27	Weichsel <i>Prunus máhaleb</i>	moderat	god	A2	De 4 bedst formede skal gives mere plads og er derfor angivet på kortskitsen som 4 træer
28	Weichsel <i>Prunus máhaleb</i>	moderat	god	A2	Stort og særegent eksemplar
29	Guldregn <i>Laburnum spec.</i>	god	god	A2	Flot, flerstammet træ




Bygning nr.: 20 A + 20 B

Huset med have ligger omgivet af smukke parkomgivelser. Havens størrelse og placering tæt på omgivne beplantninger tilskynder, sammen med husets villa-præg, til kun at plante mindre træer med havepræg, som frugttræer, dværgahorn eller lignende - se plantelisten.

Behov for indgreb
Der er plantet træer meget tæt på alléen. Disse bør fjernes eller alternativt beskæres på en måde, så deres kroner ikke kommer i konflikt med allétræernes kroner.



Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Hægebirk <i>Betula Pendula</i>	god	meget høj	A1	Smukt, graciøst og velplaceret træ
2	Alm. Røn <i>Sorbus aucuparia</i>	middel	lav	C2	Stor for tæt på Alléen og bør skæres tilbage og bevares som lille træ eller fjernes helt
3	Alm. Røn <i>Sorbus aucuparia</i>	middel	lav	C2	Stor for tæt på Alléen og bør skæres tilbage og bevares som lille træ eller fjernes helt

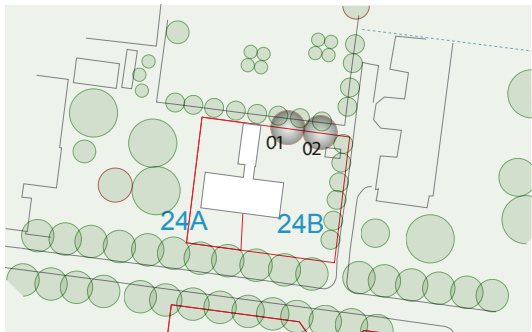

Bygning nr.: 24 A + 24 B

Smukt dobbelthus ved Alléen. Haverne er små og hyggelige, på alle sider omsluttet af træer. Mod syd af Alléens lindetræer, mod vest af to store egetræer og mod nord og øst af lige træerækker af seljerøn, der markerer byrummet omkring den bagvedliggende parkeringsplads ved Teatret. På grund af de mange træer udenom er det derfor ønskeligt at der i haven kun plantes buske og mindre træer med havepræg. Derfor er de to kraftigt voksende ahorn, som allerede nu presser nabobevoksningen, markeret som uønskede.

Behov for indgreb
Villapræget omkring husene og afgrænsningen til parken vil fremstå mere klart, såfremt det fritvoksende bælte af kornel erstattes af en klippet hæk, som den ene halvdel af dobbelthuset i dag afgrænses af. De to store ahorn bør fældes hurtigst muligt af hensyn til den bagved voksende træerække af seljerøn.



Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	god	lav	C1	Vokser ind over naboareal med træerække, værdisat som A-værdisat træerække og bør fældes
2	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	god	lav	C1	Vokser ind over naboareal med træerække, værdisat som A-værdisat træerække og bør fældes




Bygning nr.: 16
Navn: Egehus

Hovedbygningen, beliggende i grundens nordkant, danner sammen med en syd for liggende tilbygning til Lærkehus den nordøstlige afgrænsning til Teaterpladsen, med parkeringsplads, tilkørselsveje og gangstier. Et stort lindetræ, centralt placeret foran bygningens sydfacade, udgør det altdominerende grønne element.

Behov for indgreb
Grundens bevoksning mod parkeringspladsen er flere steder meget svækket af jordpåfyldning, som har medført rodkvælning og toptørre træer. Bevoksningen kan med fordel udskiftes med en række seljerøn i lighed med den øvrige beplantning omkring parkeringspladsen foran Lærkehus.
Der bør udarbejdes en fælles grøn plan for Egehus og Lærkehus der tænker husene med tilhørende parkrum, parkeringsplads, stiforbindelser og vejadgange ind i en samlet oplevelse og udtryk.

*Flere steder i parkrummet er kælet for detaljerne, f.eks. med disse flotte skalaløsninger. De to træer har den kuplede facon til fælles, men mens det meget store lindetræ (øverst) kan opleves på afstand, opleves det lille prydræ først, når man er ganske nær.
En tilsvarende detaljeringsgrad ønskes ved indgangen til Lærkehus, der i dag fungerer som hovedindgang til teatret.*

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Blomme <i>Prunus</i>	middel	høj	A2	
2	Spidsløn <i>Acer platanoides</i>	svækket ved rod	god	A2	Egnet erstatningstræ kan plantes inden for 3 meter af nuværende
3	Lind <i>Tilia vulgaris</i>	god	meget høj	A1	Utrolig flot og markant lid med en meget høj landskabelig værdi
4	Kirsebærkornel <i>Cornus mas</i>	middel	høj	A2	Flot træ med en vigtig slørende funktion
5	Avnbøg <i>Carpinus betulus</i>	toptør	god	C3	Skadet af jordpåfyldning. Bør ryddes til fordel for helhedsplantning af røn
6	Navr <i>Acer campestre</i>	toptør	god	C3	Skadet af jordpåfyldning. Bør ryddes til fordel for helhedsplantning af røn
7	Navr <i>Acer campestre</i>	toptør	god	C3	Skadet af jordpåfyldning. Bør ryddes til fordel for helhedsplantning af røn
8	Prydræ	god	høj	A1	Velplaceret smukt træ
9	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	middel	god	C2	Kan erstattes, når den kommer i konflikt med træækken af røn
10	Navr <i>Acer campestre</i>	god	god	B2	Kan erstattes, når den kommer i konflikt med træækken af røn
11	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	middel	høj	A2	Indgår i en fælles beplantning for hele byrummet og behandles samlet

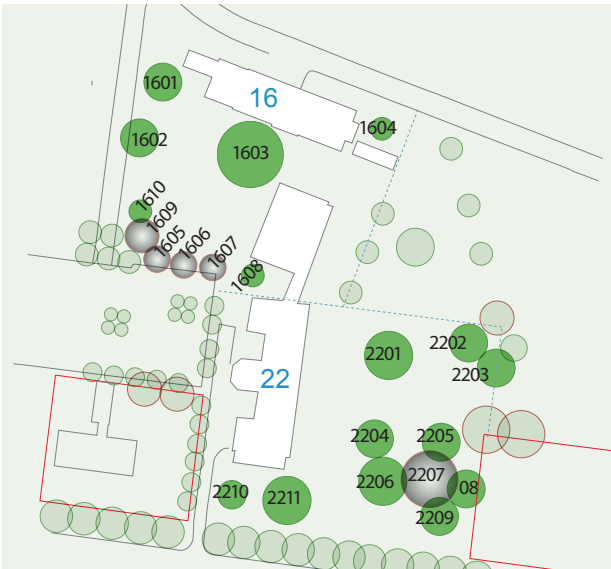

Bygning nr.: 22
Navn: Lærkehus


Bygningen er offentligt ejet og anvendes til teatercenter og teaterskole sammen med Egehus. Den afgrænses mod vest af teatercentrets parkeringsplads og mod øst åbner parkrummet sig, præget af meget store træer, der stammer fra det oprindelige anlæg. Der er i dag driftsfællesskab med Egehus, mens den ligeledes offentligt ejet Kastaniehus fortsat anvendes af hospitalet og derfor er særskilt indhegnet.

Med elegante belægningsdetaljer ledes den besøgende fra en parkeringsplads ind til Grønnegården gennem den snævre gyde. Tilsvarende ledelinier og detaljeringsgrad savnes ved Lærkehus.



Behov for indgreb
Fældes blot et enkelt træ, den meget store, dominerende sejlerøn (nr. 7), sikres parkrummets udtryk mange år frem uden yderligere pleje og fornyelse. Når hegnet om Kastaniehus ikke længere er nødvendigt af hensyn til patienter, bør det fjernes så der er fri passage mellem disse offentligt ejede haver.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	god	høj	A1	Stort, fuldvokset træ
2	Pyramiddepoppel <i>Populus nigra</i>	alderssvækket	høj - vigtig orienteringspunkt	A2	Stagnerende vækst. Popler plantet ved Syrenhus kan på sigt fungere som afløsere
3	Pyramiddepoppel <i>Populus nigra</i>	alderssvækket	høj - vigtig orienteringspunkt	A2	Stagnerende vækst. Popler plantet ved Syrenhus kan på sigt fungere som afløsere
4	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	god	høj	A1	
5	Lind <i>Tilia vulgaris</i>	god	høj	A2	Bør frihugges, så den kan udvikle sig optimalt
6	Hestekastanje <i>Aesculus hippocastanum</i>	moderat	høj	A2	Stort, fuldvokset træ
7	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	moderat	dominerende	C2	Bør fjernes til fordel for de fire nabotræer
8	Birk <i>Betula</i>	moderat	middel	A2	Mindre træ med moderat vækst
9	Birk <i>Betula</i>	moderat	middel	A2	Mindre træ med moderat vækst
10	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	moderat	middel	A2	Nyplantet, kan erstattes af andet parktræ
11	Hestekastanje <i>Aesculus hippocastanum</i>	god	høj	A2	Stort fuldvokset træ

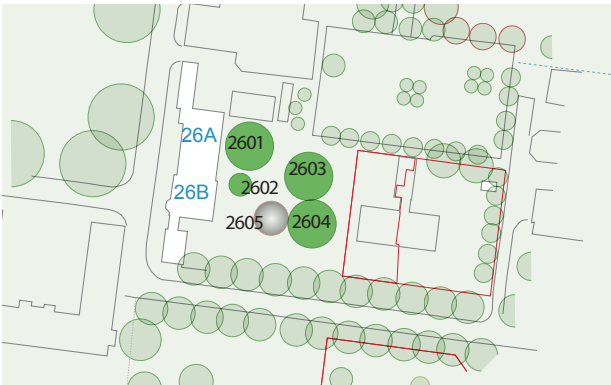


Bygning nr.: 26 A + 26 B

I forbindelse med etableringen af teatercentret i Lærkehus og Egehus, blev der behov for en mere permanent sti fra Alléen til teatret. Det er således have- rummets overordnede funktion i dag, hvor stien er anlagt tværs igennem den tidligere have. Stien er anlagt som flise sti med pullertbelysning og små højtstammede prydblommer (Prunus triloba). Det synes ikke at fungere optimalt på så kort en stræk- ning at binde to forskellige træerækker, Lindealléen og rønnetræerne langs teatrets parkeringsplads, sammen med en tredje art. Desuden er de små prydræer idag stort set alle beskadiget ved græsslåning.

Behov for indgreb
For at skabe en bedre visuel kontakt til byrummet ved teatercentret, bør det meget lave og bredkronede val- nøddetræ ryddes.
De små prydræer langs stiforbindelsen skal enten renoveres eller fjernes.



Nr	Art	Sundheds- tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Birk <i>Betula pendula</i>	god	meget høj	A1	Smukt, graciøst træ i flot skala til de omgivne bygninger
2	Valnød <i>Juglans regia</i>	god	god	A1	Nyplantet træ som erstatning for nr. 5
3	Stilkeg <i>Quercus robur</i>	god	god	A1	Smukt karaktertræ
4	Stilkeg <i>Quercus robur</i>	god	god	A1	Smukt karaktertræ
5	Valnød <i>Juglans regia</i>	middel	lav, forstyrrende	C2	Bør fældes for at give luft og rumeffekt

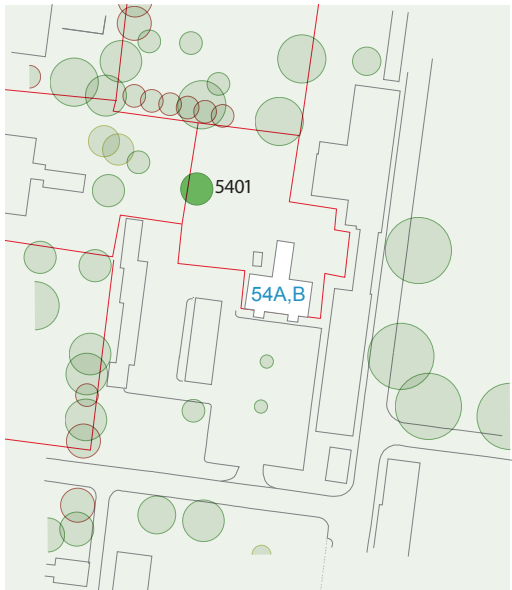

Bygning nr.: 54 A + 54 B

Huset ligger isoleret bag Grønnegårdens værksteder og op mod "baghaverne" til de omkringliggende huse. Indgang til huset er fra parkeringspladsen. I dette omsluttede rum med små baggange til de 4 omliggende huse hersker en vis kolonihavestemning. Det meget smukke, store gamle æbletræ midt i have- rummet understreger denne stemning.

Behov for indgreb
De mørke fyrretræer på nabogrunden mod nord bliver ryddet. Der kunne i den forbindelse evt. plantes et hegn af hassel langs skellet, hvilket ville være en passende rumdeling mellem to så forskellige rum. Der kan med fordel også plantes en hæk eller række ens, lave buske mod parkeringspladsen.




Den lille have, der hører til nr. 54 A og B, får karakter af det flotte, centralt placeret æbletræ. I baggrund skimtes Lindehus med parkrum. Den dominerende række af fyrretræer på nabogrunden bør fjernes, så have- og parkrum til sammen bliver mere sammenhængende.

Nr	Art	Sundheds- tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Æble <i>Malus</i>	god	god	A1	Smukt, solitært frugttræ

Navn: Skovhus
Bygning nr.: 14
Nærmiljøer omlagt af: Birgitte Fink

Skovhus, tidligere “Det kvindelige Skovhus”, er nu ud-matrikuleret og frasolgt. Det ligger majestætisk tilba-getrucket til en lysning i skoven og er placeret i land-skabsrummet kaldet “Skovlunden”, mod nordøst, grænsende op til “Overdrevet”. Her er en udbredt struktur af gamle skovtræer, hvis oprindelse kan føres tilbage til hospitalsanlæggets opførsel. På husets sydside er der senere anlagt en meget flot terrasse med enkelte, slørende buske strategisk place-ret omkring og med en fin overgang mellem belæg-ningsflade og plæne-flade. Et eksempel på hvor godt et nærmiljø umiddelbart ved huset kan fungerer op-timalt til ophold og samtidig falde naturligt og smukt ind i det omgivne, skovprægede landskab.


Behov for indgreb
En enkelt birk synes malplaceret og uharmonisk i sin vækst og anbefales fældet. Der kan evt. plantes en landskabsbusk eller et lille træ, så kigget fra parke-

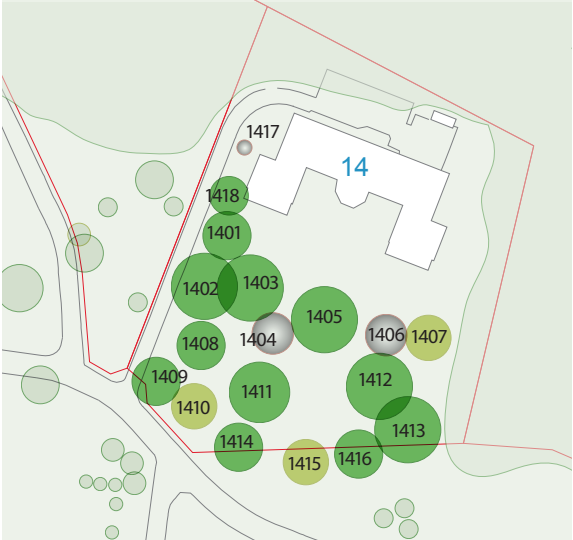

ringspladsen sløres og der tillige skabes lidt læ for vindsuset rundt om hjørnet. Herudover er der i den nærmeste fremtid kun behov for at udtynde to træer i skovlunden og på sigt yderligere tre stk. Med disse indgreb er det et anlæg, som i mange år frem vil kunne bevare det nuværende udtryk og den harmoni, som afspejler parkrummet i dag.



Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	god	god	A1	Skaber farvespil med efterårsløvet. Kan på sigt blive for stor og bør da erstattes
2	Eg <i>Quercus robur</i>	god	høj	A1	Meget stort og karakterfuldt træ
3	Eg <i>Quercus robur</i>	god	høj	A1	Meget stort og karakterfuldt træ
4	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	middel, svag krone	ubetydelig	C2	Fældes til fordel for nabotræ
5	Eg <i>Quercus robur</i>	God, fuldkronet	høj	A1	Meget stort og karakterfuldt træ
6	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	middel, svag krone	ubetydelig	C2	Fældes til fordel for nabotræ
7	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	middel, svag krone	ubetydelig	B2	Kan fældes om ca. 5 år til fordel for nabotræ
8	Eg <i>Quercus robur</i>	middel	god	A2	Indgår i den samlede bevoksningsstruktur
9	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	god	høj	A1	Flot, karakterfuldt træ
10	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	middel, svag krone	ubetydelig	B2	Kan fældes om ca. 5 år til fordel for nabotræ
11	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	god, fuldkronet	høj	A1	Flot, karakterfuldt træ
12	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	god	høj	A1	Flot, karakterfuldt træ
13	Eg <i>Quercus robur</i>	god	høj	A1	Meget stort og karakterfuldt træ
14	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	god	høj	A1	Indgår i den samlede bevoksningsstruktur som skovbryn
15	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	middel, svag krone	ubetydelig	B2	Kan fældes om ca. 5 år til fordel for nabotræ
16	Eg <i>Quercus robur</i>	god	høj	A1	Indgår i den samlede bevoksningsstruktur som skovbryn
17	Birk <i>Betulus</i>	middel, ranglet	lav	C2	Kan med fordel undværes. Evt. genplantning med landskabsbusk
18	Brik <i>Betulus</i>	middel	god	A2	Skaber farvespil med den hvide bark. Kan på sigt blive for stor og bør da erstattes

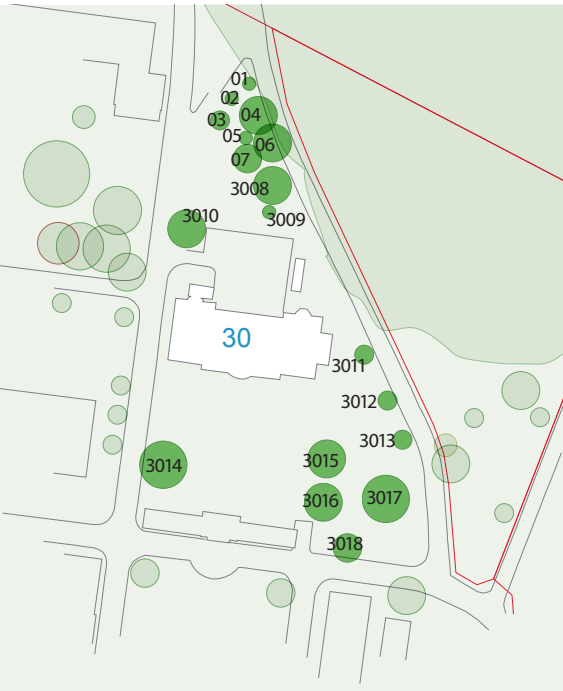

Navn: **Pilehus**
Bygning nr.: **30**
Omlagt i: **1964**
v. tegninger fra: **Georg Boye**

Huset, der er under hovedmatrikelnr., er placeret så den danner overgang mellem skoven og det øvrige område. På husets øst- og vestside fører to asfalterede stier gennem skoven, forbi kapellet og skovkirkegården og videre mod Nykøbing. Bygningens sydfacade er orienteret mod Sprøjtehuset, der afgrænser byrummet ”Grønnegården”. De omfattende arbejder med ombygning, indsætning af paviljoner og opsætning af hegn har sat sine spor på beplantningen. Et jorddepot under trækronen på et stort, markant parktræ, har således kvalt en tredjedel af rødderne, hvilket ses i form af en tilsvarende udtørring af kronen. Sikkerhedshegnet rundt om bygningen fremtræder i dag dominerende. På husets nordside er der etableret en parkeringsplads og en lille terrasse til de ansatte. Begge dele kan med fordel sløres med en nænsom, lav beplantning, der ikke tager udsigten til skoven.



Behov for indgreb
Der bør etableres en skærmende beplantning mellem de befæstede arealer nord for huset og det tilstødende åbne landskab. De stynede hasselbuske på nordspidsen af arealet er et meget vigtigt element for landskabsopfattelsen mellem skoven og parkrummet og skal bevares og plejes som hidtil.



Nr	Art	Sundhedstilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1-2	Hassel <i>Corylus avellana</i>	god, plejet med stævning	meget høj	A1	To stævnede hasselbuske strategisk placeret hvor stierne fletter sammen
3	Vild pære <i>Pyrus communis</i>	middel	god	A2	Formentlig kun en halvild pære
4	Ask <i>Fraxinus excelsior</i>	middel	høj	A2	
5	Hassel <i>Corylus avellana</i>	god, plejet med stævning	meget høj	A1	Stævnet og meget dekorativ
6	Rødel	middel	god	A2	Træarten giver god sammenhæng mellem vådområdet og lysningen
7	Tjørn <i>Crataegus</i>	middel	god	A2	Fint lille overdrevstræ
8	Rødel	middel	god	A2	Træarten giver god sammenhæng mellem vådområdet og lysningen
9	Hassel <i>Corylus avellana</i>	god, plejet med stævning	meget høj	A1	Stævnet og meget dekorativ
10	Atlasceder <i>Cedrus atlantica</i>	god	høj	A1	Flot, karakterfuldt træ
11-13	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	2 af dem er gode, 1 er svækket	god	A1	Nyplantede landskabstræer. Den midterste er rodskadet
14	Valnød <i>Juglans regia</i>	middel, modent træ	høj	A2	Eneste træ, der markerer haverummets afgrænsning mod vest
15	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	den ene side er svækket	høj	A3	Meget flot, gammelt træ. Beskadiget af jorddeponering under kronen
16	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	god	høj	A1	Flot træ. Indgår i en afgrænsende struktur mod syd
17	Hestekastanje <i>Aesculus hippocastanum</i>	middel	høj	A2	Et vigtigt parktræ, der markerer overgangen til det bebyggede område
18	Navr <i>Acer campestre</i>	middel, har dog stammesår	høj	A2	Fint placeret træ - står udenfor hegnet og slører dette.



Navn: **Granhus**
Bygning nr.: **38**

Fin parkstruktur med mange solitære træer og glidende overgange mod naboarealer. Lidt disharmoni mellem de tre forskellige generationer af træplantninger.

Behov for indgreb
Kronereduktion og kronetynding af de største, bevarelsværdige træer for at sikre dem mod stormskader og bevare proportionerne og lystilgang i forhold til bygningerne. Svækkede træer (3 ask og 7 ær) bør fældes i nær fremtid. Bøgetræerne 1 og 2 vil på sigt blive for dominerende og kan med fordel udskiftes sammen med birketræerne (12-15) til en mere harmonisk og ensartet beplantning langs hele den smukke, øst- vest gående vej.

Et prægtigt eksemplar af seljerøn, men angrebet af honningsvamp. For at undgå yderligere angreb, er det afgørende at stammen ikke beskadiges af græsslåmaskine eller lignende.



En svækket ahorn, men med en betydningsfuld placering. Bør fældes og erstattes af et andet, rummarkerende parktræ.




Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	middel	neutral	B2	Forstyrrer vejrummets forløb og dens symmetriske afslutning ved Fyrrehus
2	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	middel	neutral	B2	
3	Ask <i>Fraxinus excelsior</i>	svækket toptør	ringe / negativ	C2	Bør fældes
4	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	Aldret, m. vampeangreb	meget høj	A2	Angrebet af honningsvamp. Er formentlig ved at være udlevet. (Ca. 80 år)
5	Navr - 2 m fra gavl <i>Acer campestre</i>	meget god	ekstrem høj	A2	Kronepleje nødvendig a.h.t. stormskader og æstetik. (Ca. 80 år)
6	Navr - 14 m fra gavl <i>Acer campestre</i>	god	høj	A2	Kronepleje nødvendig a.h.t. stormskader og æstetik.
7	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	svækket toptør	neutral	A3	Bør fældes og erstattes af et andet, ensartet, men rummarkerende træ
8	Alm. hestekastanje <i>Aesculus carnea</i>	rimelig	Middel, kan nå at udvikle sig bedre	B2	Træet kan indenfor de næste 10 år udskiftes med et andet stort parktræ
9	Cypres - <i>Chamae-cyparis lawsoniana</i>	sund	ringe	C1	Fældning anbefales Harmonerer ikke med omgivelserne
10	Kirsebær <i>Prunus</i>	stamme er svækket	Middel til høj	B2	
11	Platan <i>Platanus x acerifolia</i>	god	høj	A1	
12	Birk <i>Betula spec.</i>	svag vækst	Lille træ	B2	Uharmonisk træække mod vest
13	Birk <i>Betula spec.</i>	sund	stammeakse	A1	Uharmonisk træække mod vest
14	Birk <i>Betula spec.</i>	sund	Tredelt krone	B2	Uharmonisk træække mod vest
15	Birk <i>Betula spec.</i>	svag vækst	Lille træ	B2	Uharmonisk træække mod vest
16	Birk <i>Betula spec.</i>	middel	Middel, uharmonisk krone	B2	Kan evt. fjernes på sigt
17	Birk <i>Betula spec.</i>	stagneret vækst	Høj, velformet krone	A1	
18	Birk <i>Betula spec.</i>	Stagneret vækst	Høj, velformet krone	A1	


Navn: Elevbolig
Bygning nr.: 40 A + 40 B

Grunden, der ikke er særskilt udmatrikuleret, kan opdeles i tre landskabelige enheder. Mod nordvest indgår arealet i et fælles parkrum med Granhus. Nordøst for bygningen findes et haverum omsluttet af guldregn. Mod syd skaber tre valnøddetræer, trods deres meget forskellig vitalitet, et effektivt vejrum i fin balance med de omkringliggende bygningskroppe.

Behov for indgreb
Der kan med fordel plantes 1-3 parktræer nordvest for bygningen for at styrke den rummelige effekt og til sikring af fremtidige strukturtræer i anlægget. De tre valnøddetræer syd for bygningen bør ved kronepleje justeres, så den midterste ikke presser de andre skæve.

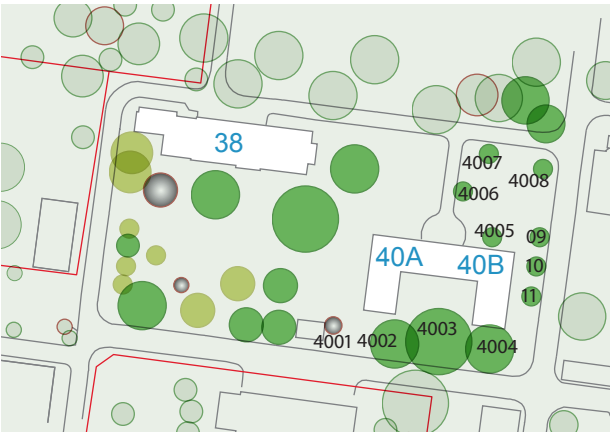

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Birk <i>Betula</i>	ustabil	ringe	C2	Ranglet og uharmonisk, bør udskiftes
2	Valnød <i>Juglans regia</i>	god	høj	A1	Meget harmonisk træ
3	Valnød <i>Juglans regia</i>	god	høj	A1	Temmelig storkronet og grovgrenet. Kronereduktion nødvendig
4	Valnød <i>Juglans regia</i>	god	høj	A1	Meget harmonisk træ
5	Blomme <i>Prunus</i>	middel	god	A2	Kan fældes efter etablering af erstatningsplantning af et mindre træ
6	Guldregn <i>Laburnum spec.</i>	middel	god	A2	Kan fældes efter etablering af erstatningsplantning af et mindre træ
7	Pære <i>Pyrus</i>	middel	god	A2	Kan fældes efter etablering af erstatningsplantning af et mindre træ
8	Hassel <i>Corylus avellana</i>	god	god	A1	Må gerne vedligeholdes ved stævning eller udtynding
9	Guldregn <i>Laburnum spec.</i>	middel	god	A2	Kan fældes efter etablering af erstatningsplantning af et mindre træ
10	Guldregn <i>Laburnum spec.</i>	middel	god	A2	Kan fældes efter etablering af erstatningsplantning af et mindre træ
11	Guldregn <i>Laburnum spec.</i>	middel	god	A2	Kan fældes efter etablering af erstatningsplantning af et mindre træ
12	Guldregn <i>Laburnum spec.</i>	middel	god	A2	Kan fældes efter etablering af erstatningsplantning af et mindre træ

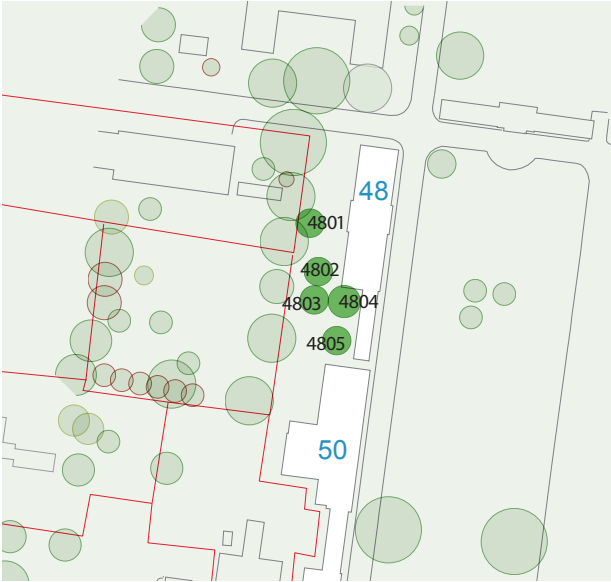

Navn: Kantine (Festsal)
Bygning nr.: 48 ((50))

Omlagt i: 1963

Ved tegninger fra: Georg Boye

Et meget gennemtænkt og velfungerende anlæg. Det er smalt og aflangt, afgrænset af lave bygnigner mod øst og syd og mod vest af en lav græsskråning med høje parktræer af lind og spidsløn, hørerende til Lindehusets parkrum. Mod nord åbner anlægget sig mod offentlig vej. I selve anlægget er der kun små, flerstammede park- og havetræer af tjørn og paradisæble.

Behov for ingreb
Et fint og tidstypisk anlæg, der bør bevares så længe som muligt og med tiden genetableres i sit fulde omfang efter de eksisterende tegninger.


Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Paradisæble <i>Malus floribunda</i>	middel	meget høj	A2	Elegant, énstammet lille træ. Bevares længst muligt, derefter rekonstrueres bedene med nye træer
2	Tjørn <i>Cratgus x prunifolia</i>	middel	meget høj	A2	Elegant, énstammet lille træ. Bevares længst muligt, derefter rekonstrueres bedene med nye træer
3	Paradisæble <i>Malus toringoides</i>	middel	meget høj	A2	Elegant, flerstammet lille træ. Bevares længst muligt, derefter rekonstrueres bedene med nye træer
4	Tjørn <i>Cratgus x prunifolia</i>	god	meget høj	A2	Elegant, tostammet lille træ. Bevares længst muligt, derefter rekonstrueres bedene med nye træer
5	Paradisæble <i>Malus floribunda</i>	middel	meget høj	A2	Elegant, flerstammet lille træ. Bevares længst muligt, derefter rekonstrueres bedene med nye træer



Smalt haverum, smukt beplantet og indrammet.



Elegant tjørn, ca. 40 år gammel og nu med en optimal størrelse, der harmonerer med bygningskroppen

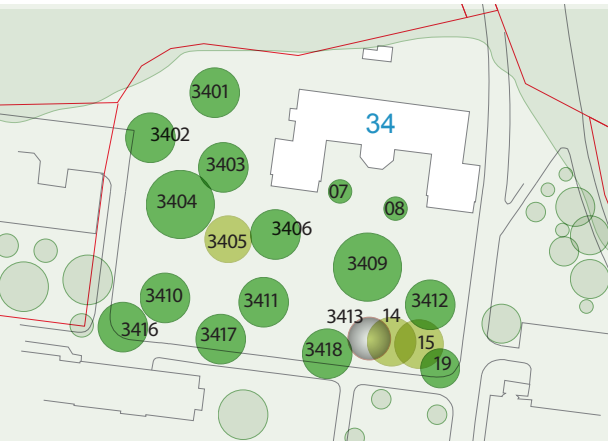

Navn: **Elmehus**
Bygning nr.: **34**
Omlagt i: **1960**
Ved tegninger fra: **Georg Boye**
Terrassehave tilføjet senere (1987)
af Kirsten Lund Andersen


Bygningen er beliggende i “Skovlunden”, ét af Annebergparkens landskabsrum. Her er en meget fin struktur af gamle landskabstræer, hvoraf mange er helt fra anlæggets opførsel. De mange enkeltstående træer danner en glidende overgang mod naboarealer. En parkeringsplads i grundens sydkant er fornemt indpasset i helheden. På trods af de mange store træer, er der skabt et fint lysindfald til husets terrasse, som er omlagt i nyere tid, bla. med et par elegante papirbirk til at markere det mere haveprægede anlæg.



Set fra sydvest mod Elmehus. På trods af at huset ligger i Skovlunden, har det været muligt at skabe lysindfald til husets nære opholdsarealer.

Behov for indgreb
De tre store bøgetræer, 13, 14 og 15, er ved at kræve så meget plads, at ikke både de og nabo træerne fortsat kan udvikle sig optimalt. De bør fældes for at sikre en harmonisk udvikling af træerne 18 og 19, som er en del af en meget smuk række egetræer langs parkeringspladsen. Dette indgreb vil genoprette anlæggets balance og herudover er der kun behov for at udtynde et enkelt træ mere i de næste mange år.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1.1	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	god	forstyrrende	C1	Presser de to nabo træer, der er klassificeret som fremtidige strukturtræer
1	Eg <i>Quercus</i>	god	høj	A1	Flot, karakterfuldt træ
2	Eg <i>Quercus</i>	god	høj	A1	Meget stort, karakterfuldt træ
3	Rødeg <i>Quercus robur</i>	god	høj	A1	Flot karakterfuldt træ
4	Rødeg <i>Quercus robur</i>	god	høj	A1	Flot karakterfuldt træ
5	Rødeg <i>Quercus robur</i>	middel	middel	B2	Indeklemt, bør snart fældes for at gøre plads til nabo træer
6	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	god	høj	A1	Flot karakterfuldt træ
7	Papirbirk <i>Betula papyrifera</i>	god	dekorativ	A1	Fin afgrænsende virkning til terrassehave
8	Papirbirk <i>Betula papyrifera</i>	god	dekorativ	A1	Fin afgrænsende virkning til terrassehave
9	Hestekastanje <i>Aesculus hippocastanum</i>	middel	høj	A2	
10	Rødeg <i>Quercus robur</i>	god	høj	A1	Flot karakterfuldt træ
11	Eg <i>Quercus</i>	god	høj	A1	
12	Hestekastanje <i>Aesculus hippocastanum</i>	middel	høj	A2	
13	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	god	dominerende	C1	Bør fældes af hensyn til nabo træ
14	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	god	dominerende	B1	Det bør overvejes af fælde af hensyn til nabo træ
15	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	god	dominerende	B1	Det bør overvejes af fælde af hensyn til nabo træ
16	Eg <i>Quercus</i>	god	høj	A1	Flot træ, indgår i en træ række, der afgrænser p-lommer
17	Eg <i>Quercus</i>	god	høj	A1	Flot træ, indgår i en træ række, der afgrænser p-lommer
18	Eg <i>Quercus</i>	god	høj	A1	Flot træ, indgår i en træ række, der afgrænser p-lommer
19	Eg <i>Quercus</i>	middel	god	A2	Flot træ, indgår i en træ række, der afgrænser p-lommer

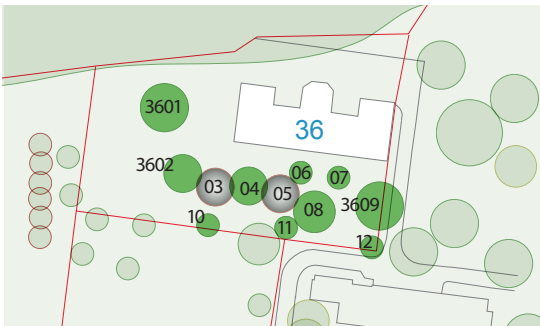

Navn: **Fyrrehus**
Bygning nr.: **36**
Haveanlæggets oprindelse: **1915**
Omlagt i: **Ca. 1960**
Ved tegninger fra: **Georg Boye**

Huset, der er særskilt matrikuleret, anvendes i dag som udstillingsbygning for den psykiatriske samling og er magasin for Odsherreds kulturhistoriske museum. Det er det sidste hus i landskabsrummet "Skovlunden" op mod Grønnehave Skov. Beplantningen har her mere parkkarakter, med 4 store lindetræer som den bærende struktur. Beplantningen vest for bygningen vurderes at være fra anlæggets begyndelse, hvor i mod bevoksningen syd for huset er tilføjet omkring 1960.


Bygningen danner sammen med de to symmetrisk placerede søjletaks, en herskabelig afslutning på det nord-sydgående vejforløb, benævnt "Villavejen". Anlægget er omkranset af en lav klippet hæk, som understreger overgangen til Villavejen.

Behov for indgreb
Et par birketræer hindrer mere værdifulde træer i at udvikle sig optimalt og bør fældes. Såfremt der bliver behov for at skabe et nærmiljø tæt på huset for beboere eller ansatte, bør det i videst muligt omfang etableres på bygningens vestside.



Lind og hestekastanje set fra Grønnehaveskoven mod sydøst.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Lind <i>Tilia</i>	god	meget høj	A1	Majestætisk parktræ fra det oprindelige anlæg
2	Lind <i>Tilia</i>	god	meget høj	A1	Majestætisk parktræ fra det oprindelige anlæg
3	Birk <i>Betula</i>	middel	forstyrrende	C2	Fjernes til fordel for nabotræerne
4	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	god	høj	A2	Parktræ fra det oprindelige anlæg
5	Birk <i>Betula</i>	middel	forstyrrende	C2	Fjernes til fordel for nabotræerne
6	Søjletaks <i>Taxus bacata 'Fasticata'</i>	god	meget høj	A1	Understreger fint bygningens symmetriske placering i forhold til "Villavej"
7	Søjletaks <i>Taxus bacata 'Fasticata'</i>	god	meget høj	A1	Understreger fint bygningens symmetriske placering i forhold til "Villavej"
8	Lind <i>Tilia</i>	god	meget høj	A1	Majestætisk parktræ, ca. 50 år gammel
9	Lind <i>Tilia</i>	god	meget høj	A1	Majestætisk parktræ, ca. 50 år gammel
10	Guldregn <i>Laburnum spec.</i>	middel	god	A2	Lavt træ, der danner overgang mellem hækforløb og parktræerne
11	Kirsebær <i>Prunus</i>	middel	god	A2	Lavt træ, der danner overgang mellem hækforløb og parktræerne
12	Valnød <i>Juglans regia</i>	ringe	god	A3	Ældet træ, som vidner om parkrummets historie

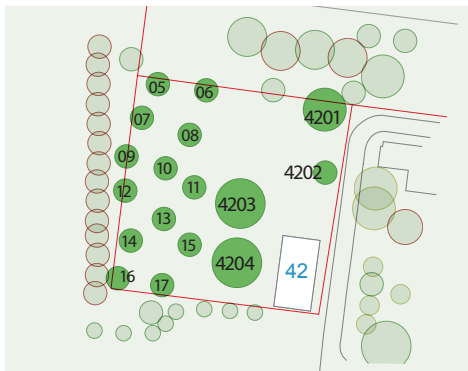

Bygning nr.: **42**

Huset, der er særskilt matrikuleret, anvendes i dag til privatbolig. Huset ligger i den sidste række af bygninger i det oprindelige anlæg i den vestlige kant mod Sikringsanstaltens nye bygninger. Anlægget er omkranset af en lav klippet hæk, som understreger overgangen til Villavejen. I det klippede hækforløb er renovationsstativer meget fint indpasset.

Behov for indgreb
Den unge bevoksning af nordmannsgran og birk trænger til udtynding, så der kan dannes nogle smukke, fuldkronede træer. Det skal sikres at der er tilstrækkelig med birk til at nordmannsgranerne kan tåle at blive fjernet hvis de angribes voldsomt af lus eller får anden skade.




For enden af den i registranten benævnte "Villavej" forærer en åbning i hækken et kig ind igennem haverummet. Samtidig en flot indramning af udsigten.



Som mange andre steder i Annebergparken rummer også haven her mange træer og buske, valgt efter høst- og grenfarver, der giver oplevelser gennem årstiderne.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Eg <i>Quercus</i>	god	god	A1	Muligvis en speciel sort
2	Ægte kastanje <i>Castanea sativa</i>	god	høj	A1	Ungt lovende træ
3	Lind <i>Tilia</i>	god	meget høj	A1	Majestætisk parktræ af stor betydning
4	Lind <i>Tilia</i>	god	meget høj	A1	Majestætisk parktræ af stor betydning
5-17	Normandsgran <i>Abies nordmanniana</i>	god	middel	A1	Står i blanding med birk - udtyndes med så mange individer at kronerne bliver frie
	Birk <i>Betula</i>	god	god	A1	Står i blanding med normandsgran - udtyndes med så mange individer at kronerne bliver frie

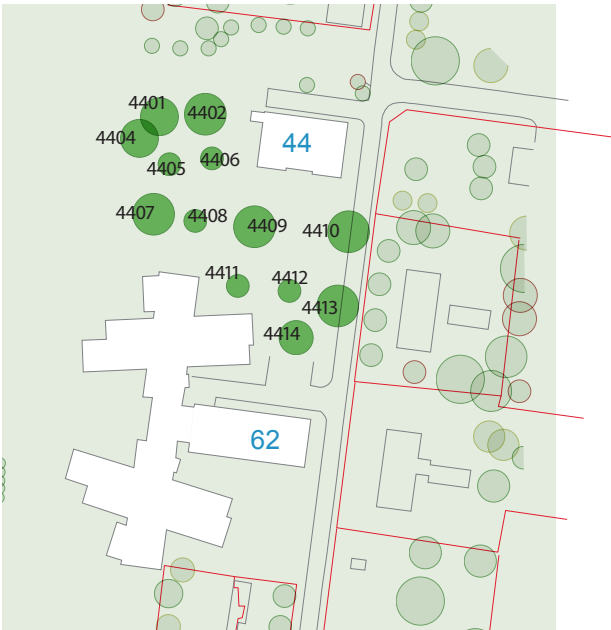

Navn: **Platanhus**
Bygning nr.: **44**
Omlagt i: **1966**
Ved tegninger af **Georg Boye**

Navn: **Birkehus**
Bygning nr.: **62**
Omlagt i: **1998**
Ved tegninger af **Birgitte Fink**

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Hvidbirk <i>Betula pubescens</i>	Lidt vindpåvirket	høj	A2	Smukt træ danner sammem med nr. 4 hjørne i haverummet.
2	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	god	høj	A1	Flot, flerstammet træ
3	Ask <i>Fraxinus exelsior</i>	tyndløvet i top	høj	A2	Flot, storkronet træ. Let kronereduktion anbefales
4	Hvidbirk <i>Betula pubescens</i>	fuldvokset, lidt vindpåvirket	høj	A2	Smukt træ , danner sammen mednr. 1 hjørne i haverumet
5	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	moderat	god	A2	Plantet for tæt på store nabotræer. Bør flyttes 3-5 m ud
6	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	moderat, beskadiget af græsslåmaskine	god	A2	Plantet for tæt på store nabotræer. Bør flyttes 3-5 m ud
7	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	moderat toptør	god	A3	Flot placering, men udskiftning bør påbegyndes
8	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	svag vækst	god	A3	Nyplantet træ med svag kronevækst og kroneudvikling. Bør udskiftes
9	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	moderat	meget høj	A2	Meget stort, gammelt træ angrebet af honningsvamp
10	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	god	høj	A1	Danner flot krone over både vej- og parkrum
11	Ildløn <i>Acer ginnala</i>	toptør	meget høj	A3	Flerstammet fin mellemetage i et flot parkrum
12	Ildløn <i>Acer ginnala</i>	god	meget høj	A1	
13	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	moderat	høj	A1	Danner flot krone over både vej- og parkrum
14	Avnbøg <i>Carpinus betulus</i>	god	meget høj	A1	Meget værdifuldt parktræ

Husene, der er under hovedmatrikelnummeret, anvendes begge stadig til psykiatrisk behandling. Disse to huse ligger i den sidste række af bygninger i det oprindelige anlæg, i den vestlige kant mod Sikringsanstalten.

Parkrummet fremstår i dag med en flot, hierakisk opbygget parkstruktur, hvor slørende busketter understreger den fine underinddeling. Dog er de nyligt plantede seljerøn plantet for tæt på nabotræer til at de kan udvikles optimalt.

Afgrænsningen mod vest består af en hel smal nøddegang i meget fin tilstand.

De to bygninger er føjet sammen med en sti, der løber parrallelt med vejen og denne interne stiforbindelse understreger husenes indbyrdes sammenhæng.

Som ét af de eneste steder i Annebergparken er det her lykkedes at lave en omfattende ombygning uden at der er tilført skader på beplantningen.

Behov for indgreb

De nyligt indplantede strukturtræer står i flere tilfælde så tæt på de ældre træer, at de allerede nu er ved at udvikle skæve, uharmoniske kroner. Enten må de flyttes fri af de gamle tæeres kroner, eller også skal de gamle træer fældes, hvilket vil være synd, da de fleste af dem har en høj landskabelig værdi og er i fin stand. Det anbefales at flytte de pågældende træer hurtigst muligt.



Set fra Platanhus mod Birkehus - de to bygninger deler parkrum.




En røn og to birketræer danner ramme for Platanhus og Birkehusets fælles anlæg.



Navn: Lindehus
Bygning nr.: 46
Omlagt i: 1960
V. tegninger fra: Georg Boye

Fin parkstruktur med mange, enkeltstående træer og med en glidende overgang til parkrummet i syd, der er særskilt udmatruleret, men her registreret sammen med Lindehus.
Afgrænsningen mod øst har en vigtig dobbeltfunktion, idet de store træer også danner ryg til det fine, langstrakte anlæg langs Festsalen, nr. 48. Træerne opleves meget forskelligt set fra det ene og det andet sted. Det nordvestlige hjørne opleves meget åbent ud mod de to veje, men giver samtidig fine kig langt ind i parkrummet, hvilket er en kvalitet.

Behov for indgreb
8 stk. østrigsk fyrretræer ryddes (nr. 24) og erstattes af lav beplantning, bestående af f.eks. rød kornel, bærmispel (amelanchier), syren eller lignende.
2 stk. ahorn (nr. 15, 16) øst for udhusgavlen til "Gymnastikhus" fældes for at sikre plads til kronerne på de to enkeltstående lindetræer.
Plantes der på det åbne, nordvestlige hjørne, er det vigtigt at vælge mindre parktræer, der passer til gadebilledets profil af villavej og som ikke blokerer for det flotte kig på langs af villavejen, op mod Granhus.

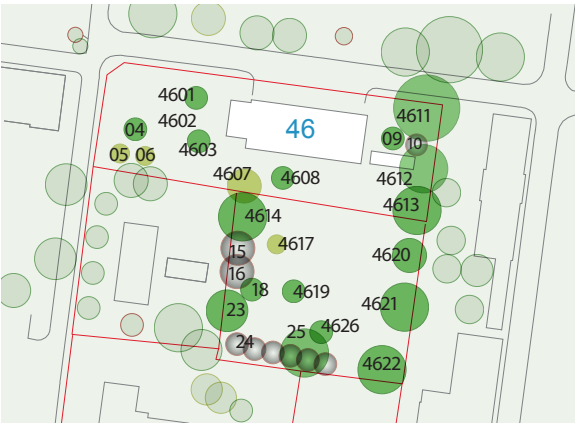

De nyplantede valnøddetræer står meget tæt på eksisterende beplantning og det må vurderes i årene fremover hvorvidt der fortsat e plads til dem.




To vigtige, rumdannende træer. En kronereduktion på træet til venstre vil forskønne og forlænge dets levetid.



Et kig ind i det smukke parkrum ved Lindehus.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Papirbirk <i>Betula papyrifera</i>	god	høj	A1	Ét af lille gruppe på tre, smukke og elegante træer
2	Papirbirk <i>Betula papyrifera</i>	god	høj	A1	Ét af lille gruppe på tre, smukke og elegante træer
3	Papirbirk <i>Betula papyrifera</i>	god	høj	A1	Ét af lille gruppe på tre, smukke og elegante træer
4	Valnød <i>Juglans regia</i>	god	høj	A1	Ungt træ i god vækst
5	Valnød <i>Juglans regia</i>	middel, men klemt	lav	B2	Nyligt plantet, placeret meget tæt på landskabelige smukke nabotræer
6	Valnød <i>Juglans regia</i>	middel, men klemt	lav	B2	Nyligt plantet, placeret meget tæt på landskabelige smukke nabotræer
7	Navr <i>Acer campestre</i>	middel	god	B2	Smukt, flerstammet træ. Vil på sigt konflikte med nabotræer
8	Ægte kastanje <i>Castanea sativa</i>	god	god	A1	Ungt træ i god vækst
9	Hæg /Majtræ <i>Prunus padus</i>	god	god	A1	Fint lille træ, som har en slørende effekt
10	Hæg /Majtræ <i>Prunus padus</i>	middel	lav	C2	Bør fjernes så de landskabelige vigtige nabotræer får plads til at udvikle sig bedre
11	Spidsløn <i>Acer platanoides</i>	toptør	god	A2	Placering vigtig, men bør udskiftes
12	Spidsløn <i>Acer platanoides</i>	middel	god	A2	Placering vigtig som rumdeler mellem nr. 48 og nr. 46
13	Lind <i>Tilia</i>	god	god	A1	Smukt parktræ. Placering vigtig som rumdeler mellem nr. 48 og nr. 46
14	Lind <i>Tilia</i>	god	god	A1	Smukt parktræ
15	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	middel	ringe	C2	Fældes for bedre udvikling af nabotræer
16	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	middel	ringe	C2	Fældes for bedre udvikling af nabotræer
17	Sørgepil <i>Salix alba Tritis</i>	middel	god	B	
18	Avnbøg <i>Carpinus betulus</i>	middel	god	A2	Lidt klemt, har brug for mere plads, hvis den skal udvikle sig harmonisk
19	Asp	middel	middel	A2	Lidt ranglede, afvendt udviklingen
20	Spidsløn <i>Acer platanoides</i>	middel	god	A2	Placering vigtig som rumdeler mellem nr. 48 og nr. 46
21	Spidsløn <i>Acer platanoides</i>	middel	god	A2	Kronereduktion kan evt. forlænge dens levetid og harmoni
22	Spidsløn <i>Acer platanoides</i>	god	god	A1	Smukt parktræ. Placering vigtig som afrunding af det meget fine parkrum
23	Lind <i>Tilia</i>	god	god	A1	Smukt parktræ
24	Østrigsk fyr, 8 stk. <i>Pinus nigra</i>	middel	negativ	C2	Bør alle fældes og erstattes af lav træække som syren, bærmispel, hassel eller lignende
25	Hestekastanje <i>Aesculus hippocastanum</i>	middel	meget høj	A2	
26	Asp	middel	middel	A2	Lidt ranglede, afvendt udviklingen

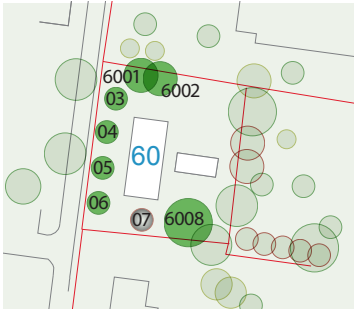


Navn: **Gymnastikhus**
Bygning nr.: **60**

Huset er et dobbelthus og har tjent som funktionær-bolig. Det er beliggende i smukke parkomgivelser. Havens størrelse og placering tæt på den omgivne parkbeplantning, samt husets villapræg, tilskynder til at der kun plantes mindre træer, som almindelig røn, rød- og hvidtjørn, paradisæble og lignende. De fint formede hække omkring forhaverne på både dette hus og nabohuset nr. 58, understreger husenes oprindelige funktion som privatboliger og er et meget bevaringsværdigt element i det samlede vejforløb.

Behov for indgreb
Det store ahorntræ ved gavlen er toptørt og meget dominerende. Det kan med fordel udskiftes med et mindre træ. Ligeledes vil de fire ahorn, der nyligt er plantet foran huset, blive meget store og grove og dermed på sigt bringe ubalance i skalaforholdet. De synes allerede nu at mistrives og det anbefales at udskifte dem med mindre og mere dekorative træer.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Alm. hæg / Majtræ <i>Prunus padus</i>	god	meget høj	A1	Danner sammen med nabotræet en meget smuk, flerstammet trægruppe
2	Alm. hæg / Majtræ <i>Prunus padus</i>	god	meget høj	A1	Danner sammen med nabotræet en meget smuk, flerstammet trægruppe
3	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	ringe	middel	A3	Plantet som træække, men trives dårligt. Bør udskiftes til mindre træ
4	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	ringe	middel	A3	Plantet som træække, men trives dårligt. Bør udskiftes til mindre træ
5	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	ringe	middel	A3	Plantet som træække, men trives dårligt. Bør udskiftes til mindre træ
6	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	ringe	middel	A3	Plantet som træække, men trives dårligt. Bør udskiftes til mindre træ
7	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	ringe	middel	C2	Plantet som træække, men trives dårligt. Bør udskiftes til mindre træ
8	Gråpoppel <i>Populus canescens</i>	middel	høj	A2	Eneste poppel vest for Grønnegården og dermed landmarks for området

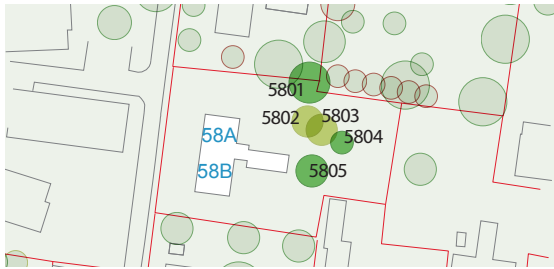

Bygning nr.: **58 A + 58 B**

Doppelthuset har tjent som funktionærbolig og er beliggende i smukke parkomgivelser. Havens størrelse og placering tæt på den omgivne beplantning, samt hu-


sets villapræg, tilskynder til at der kun plantes mindre træer, som f.eks. alm. røn, rød- og hvid-tjørn, paradisæble og lignende. De fint formede hække omkring forhaverne på både dette hus og nabohuset nr. 60, understreger husenes oprindelige funktion som privatboliger og er et meget bevaringsværdigt element i det samlede vejforløb, der i denne registrering netop benævnes "Villavejen".

Behov for indgreb
De fleste træer i haven er idag meget indeklemte. Det vil være nødvendigt at fjerne et par stykker, gerne ahorn, og så hen af vejen vurdere hvordan de tilbageværende vil udvikle sig.



De klippede hække langs de små, private beboelser understreger villakvarterpræget på denne strækning og er derfor et bevaringsværdigt element.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Hestekastanje <i>Aesculus hippocastum</i>	god	god	A2	Afgrænser parkrummet mod nordøst
2	Europæisk lærk <i>Larix decidua</i>	middel	middel	B2	Meget høj med relativ lille krone
3	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	middel	middel	A3	To, formentlig selvsåede træer, kan med fordel ryddes, så hassel og lærk får bedre plads
4	Hassel <i>Corylus avellana</i>	høj	høj	A1	Udgør en god overgang fra park til nyttehaver
5	Birk <i>Betula</i>	høj	høj	A2	Smukt, tostammet træ, men formentlig ikke stormfast på lang sigt

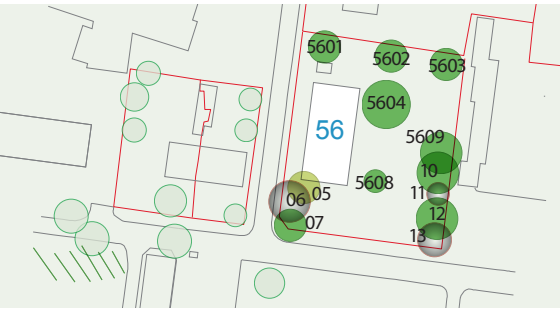

Navn: Villa
Bygning nr.: 56


Meget gammel have med mange fine detaljer, men også med et præg af ælde og opløsning. De bedste elementer bør bevares i en evt. kommende omlægning.

Behov for indgreb
De tre træer på hjørnet, 5, 6 og 7, kan erstattes af ét enkelt, velplaceret strukturtræ. Det bør plantes bag de andre nu (for enden af gavlen) og når det er i god vækst, kan de tre udtjente træer fældes.



Villaen skimtes bag rækken af navr, der er af stor landskabelig værdi, men står lidt for tæt. Et par stykker af dem fældes, så resten får bedre plads til at udvikle harmoniske kroner.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Eg <i>Quercus</i>	god	høj	A1	Unge, kommende strukturtræer
2	Eg <i>Quercus</i>	god	høj	A1	Unge, kommende strukturtræer
3	Eg <i>Quercus</i>	middel	høj	A2	Ringere vækst end nr. 1 og 2 Kan udskiftes hurtigt med nyt
4	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	modent	meget høj	A2	Stor, karakterfuldt træ Lette kronebeskæring nødvendig
5	Lind <i>Tilia</i>	god	god	B	Pænt træ, men placeret meget tæt på bygning
6	Lind <i>Tilia</i>	middel	uharmonisk	C2	Mindre pænt træ, der bærer præg af at have stået for tæt på nabotræer
7	Spidsløn <i>Acer platanoides</i>	middel	middel	A2	Kronen er noget svag. Bør hurtigst muligt udskiftes. (Se nærmere omtale i teksten)
8	Tjørn <i>Crataegus</i>	god	høj	A1	Smukt træ
9	Navr <i>Acer campestre</i>	middel	høj	A2	Træ med stor landskabelig værdi
10	Navr <i>Acer campestre</i>	middel	høj	A2	Træ med stor landskabelig værdi
11	Navr <i>Acer campestre</i>	middel	høj	C2	Klemt træ med lille krone. Bør fældes, så nabotræerne får bedre plads
12	Navr <i>Acer campestre</i>	middel	høj	A2	Træ med stor landskabelig værdi
13	Navr <i>Acer campestre</i>	middel	høj	C2	Bør fældes, så nabotræer får mere optimal plads

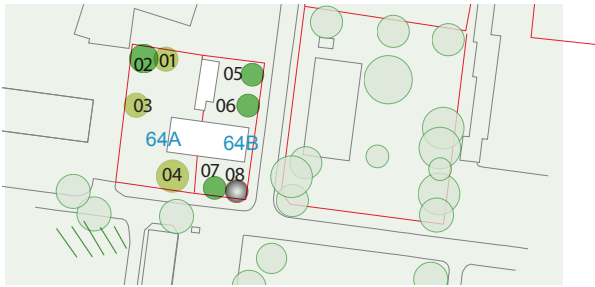

Bygning nr.: 64 A + 64 B


Dobbelthuset er beliggende på en hjørnegrund, der grænser op til to af områdets vigtige vejforløb, landskabsalléen fra hovedbygningen op til Bakkegården og den såkaldte Villavej. For at styrke funktionen af hjørnegrund, samt markere et vigtigt vejforløb, er det ønskeligt at der forefindes et par strukturbærende karaktertræer på grunden. Til det formål passer to nylig plantet lindetræer, der i dag er i god sundhedstilstand. Derudover tilskynder havens størrelse, samt husets villapræg, til på resten af grunden kun at plante mindre træer med havepræg, som frugttræer, alm. røn m.m.



Der er behov for ét eller to gode strukturbærende træer, som kan rage op og markere sig.

Behov for indgreb
Der kan med fordel plantes endnu et karaktertræ på hjørnet mod sydvest, hvor der i dag gror en thuja. Robinietræet på vejhjørnet, hvis krone er meget sårbar over for vind, bør på sigt ryddes til fordel for det nyplantede lindetræ, nr. 7.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Birk <i>Betula</i>	god	god	B1	Et smukt, ungt træ. På sigt kan der opstå konflikt med linden, nr. 2, der er et kommende strukturtræ
2	Lind <i>Tilia</i>	god	meget høj	A1	Nyplantet træ med en vigtig funktion fremover (se teksten)
3	Lærk (Hybrid) <i>Larix x eurolepis</i>	middel	lav	B2	
4	Lærk (Hybrid) <i>Larix x eurolepis</i>	middel	lav	B2	
5	Frugttræ - æble	middel	god	A2	Fint lille træ, der understøtter villapræget langs denne vejstrækning
6	Frugttræ - pære	middel	god	A2	Fint lille træ, der understøtter villapræget langs denne vejstrækning
7	Lind <i>Tilia</i>	god	meget høj	A1	Nyplantet træ med en vigtig funktion fremover (se teksten)
8	Robinie <i>Robinie pseudoacacia</i>	kronen ikke veludviklet	god	C	Plantet for tæt på vejen, bør fældes for at give plads til lindetræet, nr. 7, kommende strukturtræ

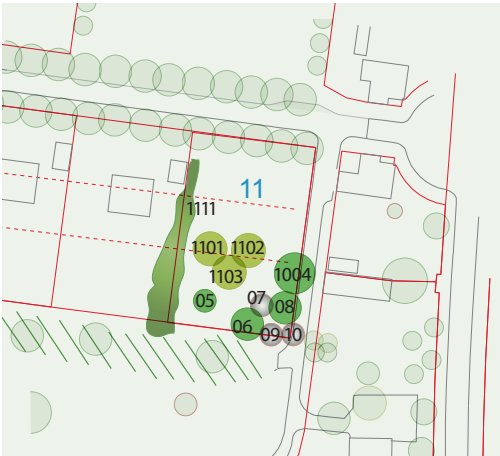

Bygning nr.: **Byggefelt nr. 11**
Haveanlæggets oprindelse: 1971
v. tegninger fra: Frank Petterson

Foran byggefeltet er ud mod Alléen etableret en lille beplantning, bestående af 4 pryddæbletræer og 2 lindetræer i en "fodpose" af buske. Da beplantningen har en fin, skærmende effekt mod vejen, bør det overvejes at lade det beskytte i forbindelse med nybyggeri. Den er dog klassificeret som B-træer og er ikke angivet på ovenstående kort.

I byggefeltets bagkant står tre meget flotte sølvløv. Grunden støder ned til et offentligt anlæg med en skovbrynsbræmme, som bør udtyndes, så buskvegetationen fremmes og der dannes spredte overstandere af birk, el og avnbøg.

Indkørsel til matriklen bør ske fra øst, så Alléens træer skånes. Alternativt kan den lægges parallelt med nr. 13, men på en sådan måde, at der ikke fældes nogle Allétræer.

Behov for indgreb
Udover allerede nævnte, bør der både ske en udtynding af træækken mod vest og i egetræerne mod sydøst.


Nr	Art	Sundhedstilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Sølvløv <i>Acer saccharinum</i>	god	høj	B1	Træet står i et byggefelt
2	Sølvløv <i>Acer saccharinum</i>	god	høj	B1	Træet står i et byggefelt
3	Sølvløv <i>Acer saccharinum</i>	god	høj	B1	Træet står lige syd for byggefelt
4	Valnød <i>Juglans regia</i>	svækket	god	A3	Erstatningsplantning kan med fordel etableres 2-3 m vest for den nuværende placering
5	Hvidbirk	god	god	A2	Lidt indeklemt birk med smuk bark og tvedelt stamme
6	Stilkeg <i>Quercus rubor</i>	god	høj	A1	Højstammet eg, bør frihugges så kronen kan udvikle sig
7	Stilkeg <i>Quercus rubor</i>	svag, ranglet	negativ	C2	Bør fjernes til fordel for træerne nr. 6 og 9
8	Stilkeg <i>Quercus rubor</i>	god	høj	A1	Højstammet eg, bør frihugges så kronen kan udvikle sig
9	Stilkeg <i>Quercus rubor</i>	svag, ranglet	negativ	C2	Bør fjernes til fordel for træerne nr. 6 og 9
10	Stilkeg <i>Quercus rubor</i>	svag, ranglet	negativ	C2	Bør fjernes til fordel for træerne nr. 6 og 9
11	Trærække - Avnbøg <i>Carpinus betulus</i>	god	høj		Mindst 6 træer bør bevares efter udtynding



Det svækkede valnøddetræ har en landskabelig smuk placering, men erstatningsplantning kan med fordel etableres 2-3 meter vest for den nuværende placering, så den rykkes lidt længere ind på byggefeltet og fri af stiens belægning.

Beplantningen i bunden af byggefeltet, ud mod det nye parkstrøg, skal tyndes for at de udpegede strukturtræer får den nødvendige plads til at udvikle deres kroner optimalt fremover.



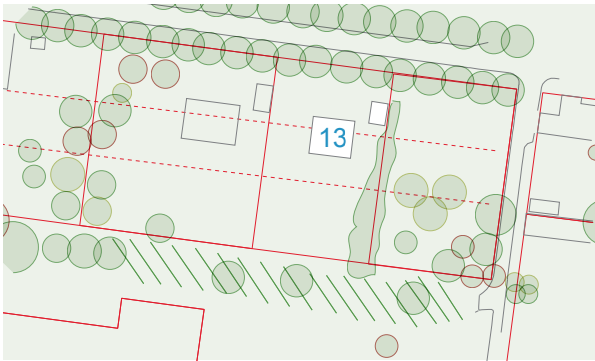


Navn: Bolig for oversygeplejersken
Bygning nr.: 13
Haveanlæggets oprindelse: 1962
v. tegninger fra: Frank Petterson

Grunden er relativ lille og omkranset af store træer på tre sider. Der er derfor ikke behov for struktrutræer på grunden.
Et meget smukt hasselhegn danner skel mod vest og er særdeles bevaringsværdigt. Heri står også et par avnbøge, det flotteste af dem dog tæt på et birketræ. Ingen af disse træer er egnet som varige træer, da de dels er blevet meget ranglede og dels grundet haverummets størrelse.

Behov for indgreb
Grunden støder ned til et offentligt anlæg med en skovbrynsbræmme, som bør udtyndes, så buskvegetationen fremmes og der dannes spredte overstandere af avnbøg, kirsebær, birk og rødel.



Mange af havens træer har ikke været tyndet i tide og er blevet meget ranglede og opknebne. De kan med fordel udskiftes med små havetræer.

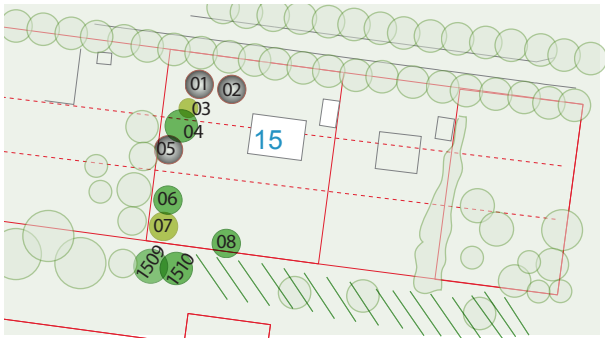


Navn: Reservelægebolig
Bygning nr.: 15
Haveanlæggets oprindelse: 1962
v. tegninger fra: Frank Petterson

Huset er opført som reservelægebolig. Både hus og have er lidt større end nr. 13, oversygeplejerskens hus. Haven har et par meget spændende detailtjer. Bl.a. en let slynget havegang, der fører ind til huset. På bagsiden af huset modsvares havegangens buede forløb af en slynget nøddegang, som er sjældent set og et absolut bevaringsværdigt element.

Behov for indgreb
På grunden er der plantet et par fyrretræer, hvis kroner i dag er i konflikt med Allétræernes kroner. Den vestlige del af grunden trænger generelt til udtynding, hvilket også vil give mere lys til grunden, som i forvejen er omgivet af store træer. Enkelte træer bør bevares, som angivet på i skemaet.
Grunden støder ned til et offentligt anlæg med en skovbrynsbræmme, der bør udtyndes, så buskvegetationen fremmes og der dannes spredte overstandere af avnbøg, kirsebær, birk og rødel.



Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Skovfyr <i>Pinus sylvestris</i>	god	ringe	C1	I konflikt med Allétræerne
2	Skovfyr <i>Pinus sylvestris</i>	god	ringe	C1	I konflikt med Allétræerne
3	Hvidbirk <i>Betula pubescens</i>	god	ringe	B1	Bør fjernes til fordel for nabotræerne
4	Hvidbirk <i>Betula pubescens</i>	god	god	A1	Skaber fin variation
5	Hvidbirk <i>Betula pubescens</i>	god	ringe	C1	Bør fjernes til fordel for nabotræerne
6	Skovfyr <i>Pinus sylvestris</i>	god	god	A1	Skaber fin variation
7	Lærk <i>Larix</i>	middel	middel	B2	To træer. Den kraftigste kan bevares eller begge kan bevares og danne fældes krone
8	Skovfyr <i>Pinus sylvestris</i>	middel, stammesår	god	A2	Skaber fin variation
9	Birk <i>Betula</i>	god	høj	A1	Hører til den offentligt ejede bevoksning
10	Birk <i>Betula</i>	god	høj	A1	Hører til den offentligt ejede bevoksning

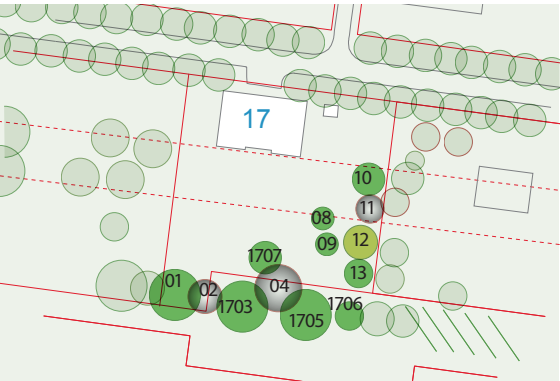

Navn: **Allébo**
Bygning nr.: **17**


Huset, der oprindeligt har fungeret som overlægebo-lig, er stadig placeret i en meget åben parkstruktur. De største værdier er knyttet til de meget smukke, fler-stammede avnbøge i parkrummets sydkant.

Behov for indgreb:
Parkrummets statelige udtryk kan forstærkes ved gen-plantning af to karaktertræer, gerne med pyramidal

vækst, som f.eks. pyramideeg, pyramidepoppel eller lignende. Desuden vil udtyndingen af de anviste avn-bøge forøge den landskabelige oplevelse for både be-boere og forbipasserende.
Beplantningen på parkeringspladsen bærer præg af svidningsskader. Der bør vises agtpågivenhed med saltning eller ukrudtsbekæmpelse, som skaderne for-mentlig stammer fra.



Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Avnbøg <i>Carpinus betulus</i>	god	meget høj	A1	Flot, flerstammet træ
2	Avnbøg <i>Carpinus betulus</i>	middel	lav	C2	Bør fældes til fordel for nabotræer
3	Avnbøg <i>Carpinus betulus</i>	god	meget høj	A1	Flot, flerstammet træ
4	Lind <i>Tilia</i>	middel	lav	C2	Står for tæt på nabotræerne
5	Avnbøg <i>Carpinus betulus</i>	god	meget høj	A1	Flot, flerstammet træ
6	Lind <i>Tilia</i>	god	høj	A1	
7	Pyramidepoppel <i>Populus nigra</i>	alderssvækket	meget høj	A3	Én ud af to symmetrisk placerede træer (Landmarks). To nye parktræer til erstatning bør snarest plantes 3-5 m fra de gamle
8	Løn spec.	god	lovende	A1	Nyplantede
9	Løn spec.	god	lovende	A1	Nyplantede
10	Lind <i>Tilia</i>	god	høj	A1	
11	Hvidbirk	spinkel	ubetydelig	B2	
12	Hvidbirk	god	høj	A1	
13	Lind <i>Tilia</i>	god	høj	A1	

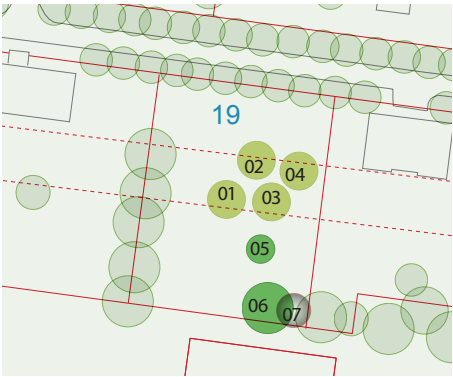

Bygning nr.: **Byggefelt 19**


Grunden indgår i en vigtig landskabskile, nemlig det gennemgående parkrum, orienteret omkring Syrenhus og Hus nr. 10. I byggefeltets midte står tre meget flotte søvløn og en hvidpil / hængepil.

Behov for indgreb
Udtynding i træække mod vest, efter anvisning for Annebergparken nr. 21, Bøgehus.
Indkørsel til matriklen bør ske så der ikke fældes nogle Allétræer. Det vil kræve rodsikring af Allétræerne, før end der etableres indkørsel, samt udlægning af køreplader under nybyggeri.
Der bør etableres egnede park- og landskabstræer efter afsluttet byggeri.



Glidende overgange ind til Allébo's parkrum fra byggefelt 19.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Hængepil <i>Salix alba 'Tristis'</i>	god	meget høj	B1	Træet står i byggefelt
2	Søvløn <i>Acer saccharinum</i>	god	høj	B1	Træet står i byggefelt
3	Søvløn <i>Acer saccharinum</i>	god	høj	B1	Træet står i byggefelt
4	Søvløn <i>Acer saccharinum</i>	god	høj	B1	Træet står i byggefelt
5	Rødel <i>Alnus glutinosa</i>	god	god	A2	Lidt indeklemt birk med smuk bark og tvedelt stamme
6	Avnbøg <i>Carpinus betulus</i>	god	meget høj	A1	Flot, flerstammet træ
7	Avnbøg <i>Carpinus betulus</i>	middel	ringe	C2	Bør fældes til fordel for nabotræer

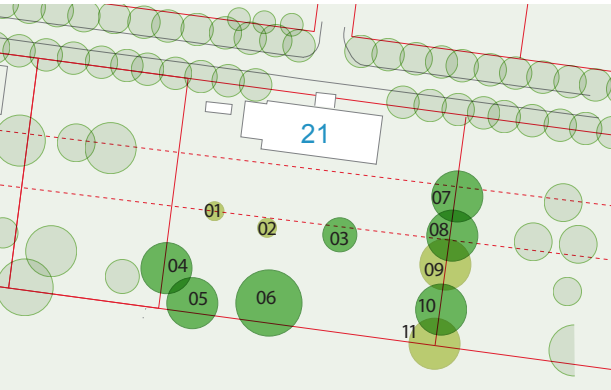


Navn: **Bøgehus**
Bygning nr.: **21**
Omlagt i: **2006**

Haverummet er afgrænset mod øst af en række gamle bøgetræer fra en tidligere bevoksning på grunden, hvoraf der også er 3 stk. til rest i det sydvestlige hjørne af grunden. Herudover er der for 10 år siden plantet nogle nye park- og landskabstræer, hvoraf kun et par stykker i dag er i god vækst.

Behov for indgreb
Der er ingået en overenskomst om erstatningsplantning, som afventer at blive udført.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	middel	god	B2	Er svækket af jordpåfyldning, kan med fordel erstattes af et andet parktræ
2	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	middel	høj	B2	Er svækket af jordpåfyldning, kan med fordel erstattes af et andet parktræ
3	Platan <i>Platanus acerifolia</i>	god	høj	A1	Et ungt træ i god vækst
4-8	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	god	høj	A1	5 gamle bøgetræer med høj landskabelig værdi
9	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	middel	middel	B2	Gammelt bøgetræ bør fældes til fordel for nabotræerne
10	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	god	høj	A1	Gammelt bøgetræ med høj landskabelig værdi
11	Bøg <i>Fagus sylvatica</i>	middel	middel	B2	Gammelt bøgetræ bør fældes til fordel for nabotræer

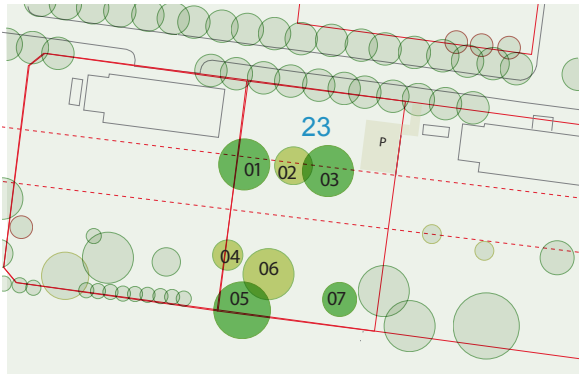

Bygning nr.: **Byggefelt 23**

På den ubebyggede grund findes et terrænspring, som giver muligheden for en flot og hensigtsmæssig placering af såvel bygning som parkeringsareal. Huset kan placeres højt i landskabet uden at komme i konflikt med de beskyttede træer og parkeringsarealet kan ligge lavt i flugt med Alléen, men trukket lidt tilbage bag et levende hegn af ens buske. (Se plantelisten under parkrum).


Det er vigtigt at der ved nybyggeri på byggefelt 23 tages hensyn til de lange, tværgående kig, som i dag kendetegner parkrummet.

Behov for indgreb
Ved kommende byggeri og etablering af indkørsel og parkeringsareal, bør dette samordnes med Bøgehus, nr. 21, således at denne indkørsel benyttes.



Det fine parkrum med eksisterende træer bør respekteres og beskyttes ved nybyggeri på byggefelt 23.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Rødgran <i>Picea abies</i>	Aldret, men ok	placering god	A2	Erstatningstræ kan etableres mod nordøst
2	Atlasceder <i>Cedrus atlantica</i>	god	middel	B1	Smukt træ, som dog bør fældes om 5-10 år på grund af pladsmangel
3	Kristtorn <i>Ilex pyramidalis</i>	god	meget høj	A1	Flot overensstemmelse mellem placering og terrænspring
4	Langnålet ædelgran <i>Abies concolor</i>	middel	middel	B2	Pænt træ, men med meget uens nålefylde. Muligvis svampeangrebet
5	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	god	høj	A1	Vigtigt landskabstræ med stor effekt på rumafgrænsning og med god fjerneffekt
6	Kirsebær <i>Prunus spec.</i>	svækket	god	B3	Svækket og står tæt på Ahornen, nr. 5
7	Valnød <i>Juglans regia</i>	middel	middel, uharmonisk krone	A2	Ungt træ med uharmonisk krone. Etableringsbeskæring bør forsøges. Ellers kan den udskiftes med et lille til mellemstort landskabstræ

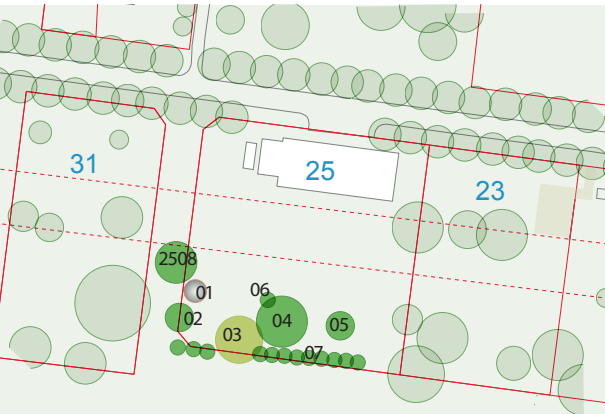

Bygning nr.: 25
Navn: Poppelhus


Haverummet er mod syd og mod parkeringsarealet afgrænset af et levende hegn, bestående af bærmispel, *Amelanchier canadensis*. Parkeringspladsen er et godt eksempel på en fint indpasset, næsten skjult og derudover miljøvenlig anlagt parkeringsplads. Mod vest deler en nøddegang skellet indtil naboparcellen. Der er kun få og meget gamle træer på grunden og de står så tæt sammen, at det anbefales at fælde et par stykker heraf. Til gengæld har såvel nøddegangen som det levende hegn en rummelig effekt, der er meget smuk.

Indgreb
Fældning af ét eller to træer, der presser nabotræer samt plantning af et par nye parktræer.



Flot afgrænsning af parkrummet ud mod det nye parkstrøg med bærmispel, *Amelanchier canadensis*.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Seljerøn, Bornholmsk røn <i>Sorbus intermedia</i>	middel	lav	C2	Lukker for kig til lavning med pil og birk
2	Birk <i>Betula</i>	middel	lav	A2	
3	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	god	høj	B1	Bør fældes til fordel for lindetræet
4	Lind <i>Tilia</i>	god	meget høj	A1	Meget majestætisk parktræ
5	Frugttræ	middel	god	A2	
6	Kirsebær <i>Prunus</i>	nyplantet		A2	Bør flyttes væk fra nr. 4
7	Bærmispel <i>Amelanchier canadensis</i>	god		A1	Står omkring P-plads og i række i sydske
8	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	middel	middel	C2	Bør fældes til fordel for nabotræer og den landskabelige oplevelse. OBS: Står uden for skellet

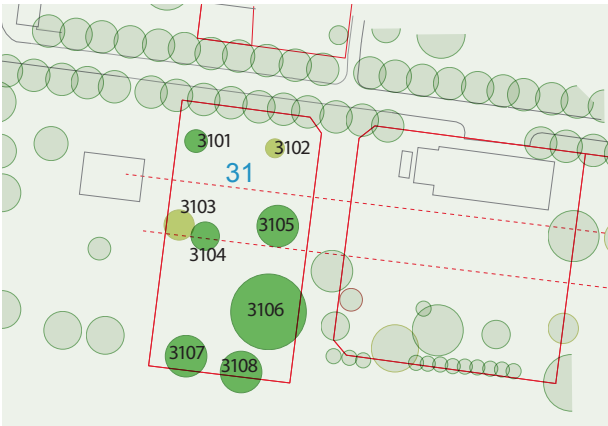


Bygning nr.: Byggelfelt 31

Haverummet er afgrænset mod øst af en nøddegang, der med en umatrikuleret tracé, adskiller haverummet ind mod Poppelhus, nr. 25. Nøddegangen er absolut bevaringsværdig.

Behov for indgreb:
Nøddegangen kan plejes med stævning (nedskæring) med 5-10 års mellemrum.



Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Japansk kirsebær <i>Prunus spec.</i>	ringe	placering god	B3	Bør udskiftes
2	Kirsebær <i>Prunus</i>	middel	lav	C2	Lukker for kig til lavning med bil og birk
3	Kristtorn <i>Ilex pyramidalis</i>	god	middel	B2	
4	Valnød <i>Juglans regia</i>	god	meget høj	A1	Meget majestætisk parktræ
5	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	god	høj	B1	Bør fældes til fordel for lindetræet
6	Hvidpil / Sørgopil <i>Salix alba var. vitellina pendula</i>	stormskadet	høj	A3	Bevares til forfald. Kan dog udskiftes ved vejgennemføring
7	Bøg <i>Fagus sylvatic</i>	god	høj	A1	Vitalt ungt træ
8	Birk <i>Pendula</i>	god	høj	A1	

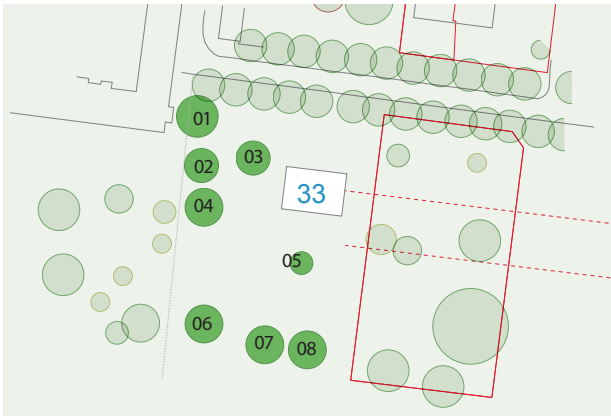

Navn: **Fritidscenter**
Bygning nr.: **33**
Haveanlæggets oprindelse: **Anlagt som barokhave**
Omlagt i: **1992**
v. tegninger fra: **Gartneriet**

To pyramidepopler er plantet symmetrisk for huset i havens sydlige ende. Endvidere er i havens symmetri-akse plantet en magnolia og haverummet omsluttet af to klippede hække i et stramt, symmetrisk forløb. De relativt nyplantede pyramidepopler vil med tiden vokse op og komme til at fungere som vigtige orienteringspunkter i Annebergparkens samlede anlæg.


Behov for indgreb
Den ægte kastanje, træ nr. 1, er i dag så stort, at det er i konflikt med ende-allétræets krone. Træet er derfor desværre nødsaget til blive udskiftet med et lavere og mere bredt voksende træ. Det er vigtigt at også det nye træ fremover vil kunne medvirke til at markere svinget fra Grønnegården til Alléen.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Ægte kastanje <i>Castanea sativa</i>	middel	placering værdifuld	A2	Bør udskiftes med mindre træer, der kan medvirke til at afgrænse rummet
2	Avnbøg <i>Carpinus betulus</i>	middel	middel	A2	
3	Blomme <i>Prunus spec.</i>	ringe	høj	A3	Bør udskiftes
4	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	god	høj	A1	
5	Magnolia <i>Magnolia Merrill</i>	god	høj	A1	
6	Birk <i>Betulus</i>	god	høj	A1	
7	Pyramidepoppe <i>Populus</i>	god	høj	A1	Poplerne har landskabelig værdi såvel for have- rummet som for det samlede anlæg
8	Pyramidepoppe <i>Populus</i>	god	høj	A1	Poplerne har landskabelig værdi såvel for have- rummet som for det samlede anlæg



På denne haveplan fra 1914 ses det barokke anlæg omkring det nuværende fritidscenter. Havean- lægget præges stadig af de barokke linier, med de symmetrisk placerede pyramidepopler, samt dob- belthækkenes stramme forløb.



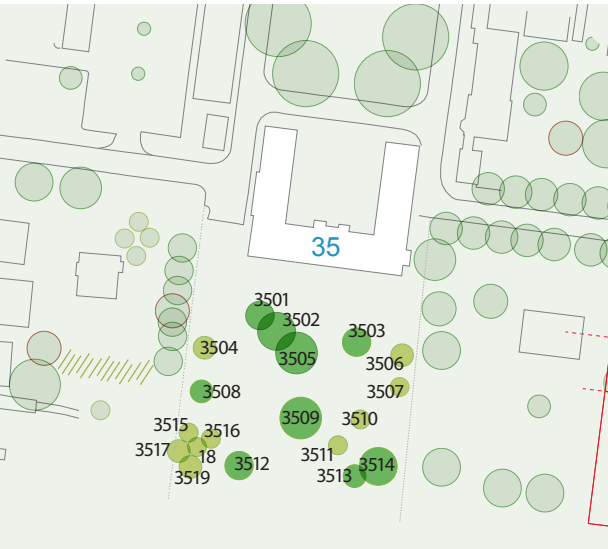

Bygning nr.: 35
Navn: Administrationsbygning

Parkrummet indeholder fragmenter fra tidligere anlæg, og fremstår i dag med et præg af yndefuld ælde og en egen charme. Det er ikke et parkrum, som benyttes meget, men anlæggets spændende planter kan nydes dels fra bygningens vinduer, men også forbipasserende får parkrummet at se i glimt.

Behov for indgreb
I forbindelse med en gennemgribende genplantning af strukturtræer er også indplantet et par hestekastanje, symmetrisk placeret i parkens sydkant. Det ene af disse træer vil ad åre komme i konflikt med en meget flot og karakteristisk vingevalnød. Indenfor en tids-horisont på omkring 10 år skal der tages et valg, for der vil ikke længere være plads til at begge fortsat kan udvikle sig til smukke, harmoniske individer.


Parkrummet set fra vest op mod bygningen.
Morbær, valnød og ægte kastanje.



En vingevaldnød, smukt og dekorativt træ.
Umiddelbart ved siden af er for nylig plantet en kastanje, hvilket om 10 bliver et problem.



Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Morbær <i>Morus nigra</i>	svækket, rod-beskadiget	god	A3	Erstatningstræ af samme art plantes snarest muligt og i nærhenden, før dette eksemplar fældes
2	Valnød <i>Juglans regia</i>	middel, aldret og klemt	rimelig	A2	
3	Magnolia <i>Magnolia soulogena</i>	god	meget høj	A1	Meget fint træ, velplaceret i haverummet
4	Røn <i>Sorbus aucuparia</i>	middel	lav, men god placering	B2	Bør udskiftes med et nyt parktræ
5	Ægte kastanje <i>Castanea sativa</i>	middel stormskadet	god	A2	
6	Taks <i>Taxus bacata</i>	god	middel	B1	Et varigt træ, som tåler al nødvendig beskæring
7	Alm. tjørn / Rødtjørn <i>Crataegus laevigata</i>	middel (genvækst)	middel	B2	Genvækst efter gammel rødtjørn
8	Prydblomme	svækket (genvækst)	middel	B2	Bør udskiftes med et nyt parktræ
9	Valnød <i>Juglans regia</i>	god	høj	A1	Flot, kuplet parktræ
10	Cypres <i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	god	middel	B1	Giver variation og er et godt ly til fuglene
11	Cypres <i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	god	middel	B1	Giver variation og er et godt ly til fuglene
12	Hestekastanje <i>Aesculus carena</i>	god	høj	A1	Velplaceret nyt strukturtræ til anlægget
13	Hestekastanje <i>Aesculus carena</i>	god	høj	B1	Placeret meget tæt på vingevalnødden, nr. 14, hvilket om 10 år vil være et problem
14	Vingevaldnød <i>Pterocarya fraxinifolia</i>	god	høj	A1	Meget smukt og dekorativt træ.
15-19	Birk <i>Betulus</i>	middel	moderat	B2	Trægruppe af birk, skal tyndes, et passende antal bevares

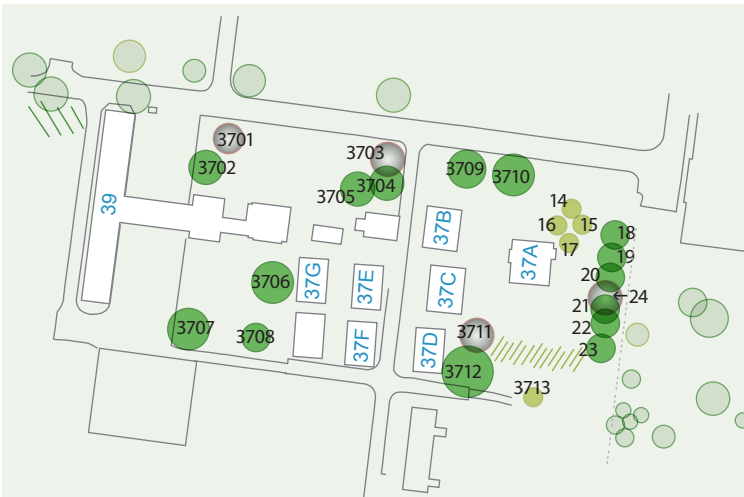

Navn: Udslusningsboliger og gartneri

Bygning nr.: 37 A, B, C, D og 39 E, F, G

Området omkring gartnerbolig og gartneriet er udbygget med små udslusningsboliger og er placeret på en måde, så området har fået karakter af en by i byen. Anlægsarbejdet har medført af to bevaringsværdige træer har måtte fældes umiddelbart efter byggeriets afslutning. I dag er det hovedsagelig fire store, flotte, hængende vortebirk der samler bebyggelsen set udefra. De store atlasceder danner ramme ind mod det øvrige hospitalsbyggeri. I den gamle gartnerboligs have er der en række fine detaljer, hvoraf kan nævnes de gamle frugtræer, et smukt nyplantet rønnetræ, et hasselhegn, en række af

avnbøg mod øst, samt en flot parklind og en avnbøg ud mod vejrummet. Endvidere er der lavet en række flotte belægningsdetaljer langs gartneribygningerne.

Behov for indgreb

Et par Atlasceder, som står helt ud mod vejrummet, kan med fordel fjernes, så de øvrige, store, tilbagetrukne træer kan fremtræde enkeltstående. og uden at forstyrre vejforløbet. der bør styres af store løvfældende træer som lind, avnbøg, navr. Et par af alletræerne er ved at gå ud på grund af dårligt rodrum. De bør forsøges reddet ved rodluftning og større frirum.




Det er birketræerne som præger området og binder udslusningsboligerne sammen. De har en god fjerneffekt, så også på afstand træder området tydeligt frem. (Se også fotoet modsatte side).



Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Atlasceder <i>Cedrus atlantica</i>	rimelig	lav	C2	Forstyrrer opfattelsen af vejforløbet
2	Atlasceder <i>Cedrus atlantica</i>	middel, sårbar grenbygning	god	A2	Flot, særegent solitærtræ
3	Atlasceder <i>Cedrus atlantica</i>	middel, tyndnålet	lav	C2	Forstyrrer opfattelsen af vejforløbet
4	Atlasceder <i>Cedrus atlantica</i>	god	god	A1	Flot, særegent træ, vil på sigt danne krone med nabotræ
5	Atlasceder <i>Cedrus atlantica</i>	god	god	A1	Flot, særegent træ, vil på sigt danne krone med nabotræ
6	Vortebirk <i>Betula pendula</i>	god	meget høj	A2	Smukt solitær træ
7	Vortebirk <i>Betula pendula</i>	god	meget høj	A2	Smukt solitær træ
8	Vortebirk <i>Betula pendula</i>	god	middel	B2	Kan om nødvendigt undværes
9	Lind <i>Tilia</i>	svækket, toptør	høj	A3	Velplaceret træ, vigtigt for opfattelsen af vejrummet, erstattes på sigt
10	Avnbøg <i>Carpinus betulus</i>	svækket, toptør	høj	A3	Velplaceret træ, vigtigt for opfattelsen af vejrummet, erstattes på sigt
11	Valnød <i>Juglans regia</i>	ældet, med sårskader	lav, uharmonisk	C2	Før fældes af hensyn til nabotræet
12	Vortebirk <i>Betula pendula</i>	god	ekstrem høj	A1	Ét af de smukkeste træer i Annebergparken
13	Taks <i>Taxus bacata</i>	god	middel	B1	Et varigt træ, som tåler al nødvendig beskæring
14-17	Æbletræer	rimelig	god	B2	Smuk frugthave, bør om muligt bevares
18-23	Trærække Avnbøg <i>Carpinus betulus</i>	god	høj	A1	Danner fin grænse mod sti og park
24	Navr <i>Acer campestre</i>	middel, klemt	lav	C2	Ryddes til fordel for rækken af avnbøg

Bygning nr.: 41 + 43 A og B

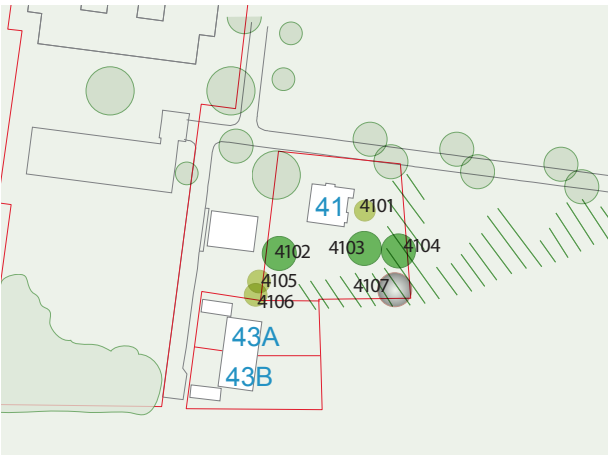


De to gule murstenshuse rummer tre boliger og er beliggende højt i landskabet med udsigt over hele det gamle hospitalsområde og med kig til Isefjorden. Mens bolig nr. 41 ligger tæt omkranset af levende hegn, ligger dobbeltboligen nr. 43 i en meget åben have, afgrænset af en lav, klippet hæk. Ligeledes er der en del træer i haven til nr. 41 og kun et enkelt, men meget smukt æbletræ i nr. 43. Husene fremstår således meget forskelligt uden nogle samlende elementer .

Behov for indgreb
Der savnes et par markante landskabstræer til at indramme det lille boligområde. Valget kunne falde på Navr eller Seljerøn, der for begges vedkommende allerede findes i omgivelserne og ikke bliver for voldsomme i forhold til boligerne og deres frie omgivelser.



Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Kirsebær <i>Prunus</i>	middel	middel	B2	Gammel træ tæt på huset
2	Tulipantræ <i>Liriodendro tulipifera</i>	middel, fældeskade	god	A2	Har været klemt af omkringstående træer, der nu er fældet. Er let skadet
3	Navr <i>Acer campestre</i>	god	god	A1	Fint landskabstræ
4	Navr <i>Acer campestre</i>	god	god	A1	Fint landskabstræ
5	Kirsebær <i>Prunus</i>	middel, men indeklemt	god	B2	Der bør vælges mellem nr. 5 og 6, så ét af træerne kan udvikle sig harmonisk
6	Navr <i>Acer campestre</i>	middel, men indeklemt	god	B2	Der bør vælges mellem nr. 5 og 6, så ét af træerne kan udvikle sig harmonisk
7	Rødgran	middel	ringe	C2	Vækststagneret og et landskabeligt uheldigt træ

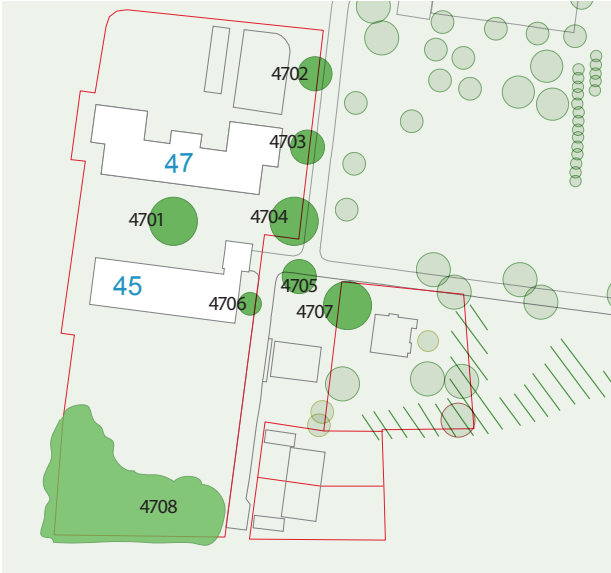

den ellers strenge bygning, at der også inde i fængslet findes grokraft, frodighed og skønhed. I det sydvestlige hjørne er et vandhul og en lille træholm, som fortjener mere opmærksomhed, idet det modsvarer landskabsområdet kaldet Bækken helt i vest, og forbundet af det nye parkstrøg kan det indgå i områdets udflugtsmål. Vandhullet er med sine 100 m² vandflade også beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 og må således ikke ændres i sin fysiske tilstand.

Behov for indgreb
Oprensning af det lille vandhul og en meget kraftig tynding i bevoksningen bag ved til fordel for lærk, birk, eg m.m.

Navn: Bakkehuset og Bakkegården
Bygning nr.: 45 og 47

De to gule murstensbygninger er oprindelig anlagt som sikringsanstalt og anvendes stadig som sådan, hvilket kommer til udtryk i forsvarlige stålhegn. Bygningerne ligger højt i landskabet med udsigt over hele det gamle hospitalsområde og med kig til Isefjorden. Hestekastanjen, der er én ud af oprindeligt to - er smukt bevaret. Det er af stor værdi for opfattelsen af



Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Hestekastanje <i>Aesculus hippocastanum</i>	god	meget høj	A1	Én ud af oprindeligt to træer midt i gårdrummet. Smukt bevaret.
2	Robinie <i>Robinia pseudoacacia</i>	middel	høj	A2	Lidt tynd i løvet., måske på grund af parkeringsbefæstelsen
3	Robinie <i>Robinia pseudoacacia</i>	god	høj	A1	
4	Hestekastanje <i>Aesculus hippocasanum</i>	middel, stammesåret	meget høj	A1	Har store sår i stammen efter for hård opstamning
5	Lind <i>Tilia</i>	middel	god	A1	Smukt træ, der afslutter Landskabsalléen. Dog svækket af dårlig rodvækst under vej- og parkeringsareal
6	Ildløn <i>Acer palmatum</i>	god	høj	A1	Fint farvespil mod muren, uden at den på afstand virker dominerende
7	Navr <i>Acer campestre</i>	middel, indeklemt	meget høj	A1	Meget smukt landskabstræ
8	Skovholm	middel	høj	A2	Eg, birk, lærk, tjørn m.m. hugges fri så de kan stabilisere sig og danne ramme om vandhullet og anlægget i sin helhed




Bygning nr.: 3 a+b, 5 a+b
Navn: Boliger ved Egebjergvej

Boligerne er opført i gule mursten og ligger forskudt for det gamle anlægs øst-vestgående akse, adskilt fra dette af en spændende naturbiotop bestående af en bæk, der løber i en kløft bevokset med mange store træer. Husene ligger attraktivt, med strandengen og fjorden for fødderne, kun adskilt af Egebjergvej. Det grønne anlæg omkring boligblokkene er meget tidstypisk for 1970'erne og fremtræder stadig i harmoni med bebyggelsen. Særligt er det de fint formede bøgeparterrer foran bygningerne, samt de fine holme af slørende beplantning mellem husene, der træder frem. En fin detalje er også de flerstammede, små tjørn, der med deres særprægede vækst, hvide forårsblomstring og røde bærsætning tilfører anlægget fine oplevelser gennem årstiderne. Til boligerne er knyttet et fælles garageanlæg og to parkeringspladser omgivet af spredte træer og buske af høj landskabelig kvalitet. Det samlede anlæg er bevaringsværdigt.


Behov for indgreb
Busketter og beplantning bag husene trænger i dag til en renoverende beskæring, samt erstatningsplantning for nyligt fældede træer. Her bør vælges mindre træer eller lystræer, som f.eks ask og robinie, så ønsket om mere udsigt og lys tilgodeses. Træer i sydskellet bør udtynnes i samråd med nabo. Den beplantede vold mod Egebjergvej trænger til en oprydende beskæring og udtyndning.



Trærækken udgør en skyggemur og to af de midterste træer bør fjernes helt. De øvrige bevarer i deres naturlige vækstform uden beskæring. Træerne er ikke registreret, da de står i skel.

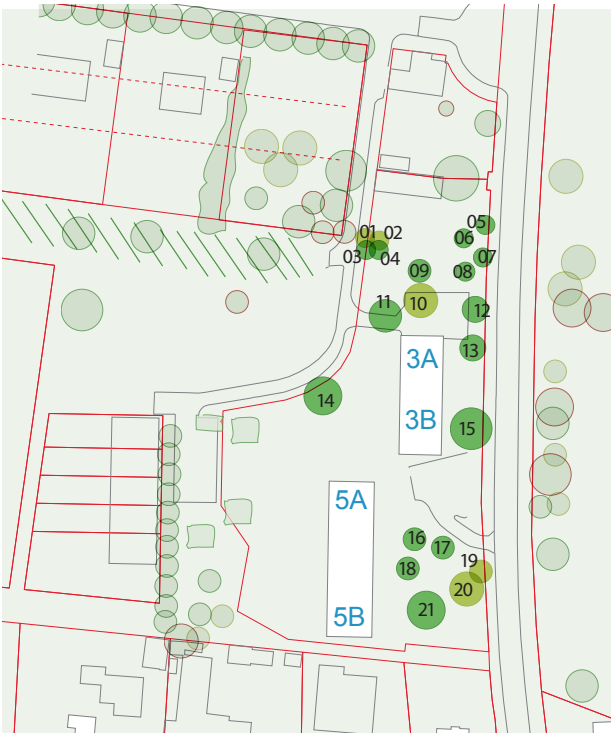

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1-2	Birk <i>Betula</i>	middel	god	B2	Kan fældes eller indgå i trægruppe med nr. 3 og nr. 4
3-4	Birk <i>Betula</i>	god	høj	A1	Kan fint stå sammen
5-8	Birk <i>Betula</i>	god	god	A1	Stormskaden kan udbedres ved korrekt beskæring
4	Vandgran <i>Metasequoia glyptostroboides</i>	god	god	A2	Eneste vandgran i hele Annebergparken
9	Spidsløn <i>Acer plantanoides</i>	middel	middel	B2	Stammeakse overgroet af sidegrene. Kronepleje nødvendig
10	Rødtjørn / Alm tjørn <i>Crataegus oxyantha</i>	god	ekstrem høj	A1	
11	Alm. hæg / Majtræ <i>Prunus pacus</i>	middel	høj	A2	Meget smukt træ
12	Alm. hæg / Majtræ <i>Prunus pacus</i>	middel	høj	A2	Meget smukt træ
13	Rødeg <i>Quercus borealis syn. rubra</i>	god	god	A1	Smukt træ med flot, markant placering
14	Eg <i>Quercus</i>	god	god	A1	Der er foretaget maksimal kroneløft, men træet vil komme i balance igen
15	Alm. tjørn <i>Crataegus</i>	god	høj	A1	Der er tre meget bevaringsværdige tjørn, to i bøgeparterret og én langs stien
16	Alm. hæg / Majtræ <i>Prunus pacus</i>	middel	god	B2	Meget smukt træ
17	Seljerøn, Bornholmsk røn <i>Sorbus intermedia</i>	middel	god	B2	
18	Eg <i>Quercus</i>	middel, udsat for hård beskæring	god	A1	Maksimal opstamning Træet vil måske komme i balance igen

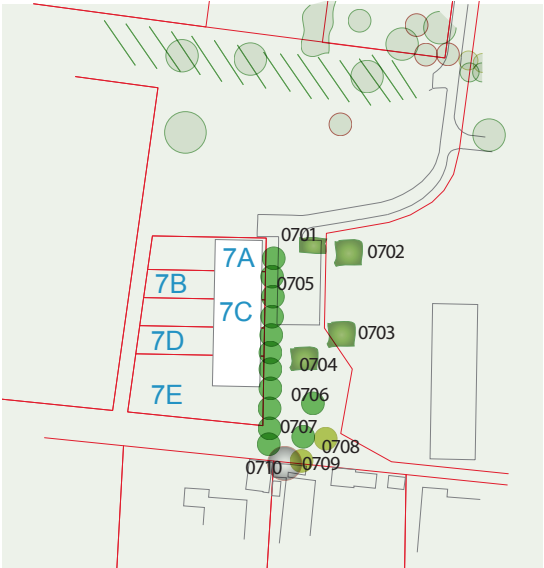

Bygning nr.: 7 a, b, c, d, e
Navn: Boliger ved Egebjergvej

Boligerne er opført i gule mursten og ligger forskudt for det gamle anlægs akse til hovedbygningen. Boligerne er beliggende i meget attraktive omgivelser, med fjorden og strandeng foran husene og en spændende lille naturlokalitet mod nord, bestående af



en kløft med bæk og mange træer. Umiddelbart foran boligerne er plantet en række små træer. Enkelte af disse har været individuelt beskåret af hensyn til udsyn. Det har bevirket at træækken i dag fremstår uharmonisk med et meget uens præg.

Behov for indgreb
Hele træækken er nu blevet skåret hårdt ned og det vil kræve meget at få reetableret træækken. Såfremt den nedskårne træække ikke kan beskæres tilfredsstillende som stammehæk, kassetræer eller gendannes til lavere træer, kan det anbefales at genplante med nogle mere lysåbne træer som f.eks. Robine, der kan opstammes, eller ganske små prydræer, f.eks. paradisæbler eller lignende. Træer i sydskellet bør udtyndes i samråd med nabo.

Nr	Art	Sundhedstilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1-4	Busketter med Røn <i>Sorbus commixta</i>	middel	god	A2	God gensidig skærmende effekt. Vedligeholdes med beskæring
5	Navr træække <i>Acer campestre</i>	middel	middel til lav	A2	Træække meget hårdt tilbageskåret. Kræver nu meget dygtig pleje eller udskiftning
6	Birk <i>Betula</i>	god	god	A2	Smukt træ til anlægget
7	Hestekastanje <i>Aesculus hippocastanum</i>	god	høj	A1	Enten skal kun denne blive tilbage og udvikles eller alle tre bevares i en gruppe
8	Hestekastanje <i>Aesculus hippocastanum</i>	svækket	middel	B3	Svagt, bør fældes nu til fordel for nabotræet eller indgå med denne i en fælles kronedannelse
9	Hestekastanje <i>Aesculus hippocastanum</i>	middel	middel	B2	Svagt, bør fældes nu til fordel for nabotræet eller indgå med denne i en fælles kronedannelse
10	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	middel	middel, uhensigtsmæssig placering	C2	Træ i skel, meget dominerende. Bør om muligt fældes




En lav slørende bevoksning, evt. i stil med kulissebeplantningen øst for huset, vil skabe en større landskabelig harmoni mellem det omkringliggende landskab og bebyggelsen. Tilsvarende beplantning er også med succes udført ved Fjordhus.



Smukt samspil mellem hus og træække, men problematisk i forhold til beboernes ønske om lys og udsigt. En anden løsning fremfor den udførte topkapning kunne have været en opstamning og kroneløft.



Enten skal disse tre kastanier gro op og danne fælles krone eller også skal der vælges ét, blivende solitært træ. Beslutningen bør tages hurtigst muligt.

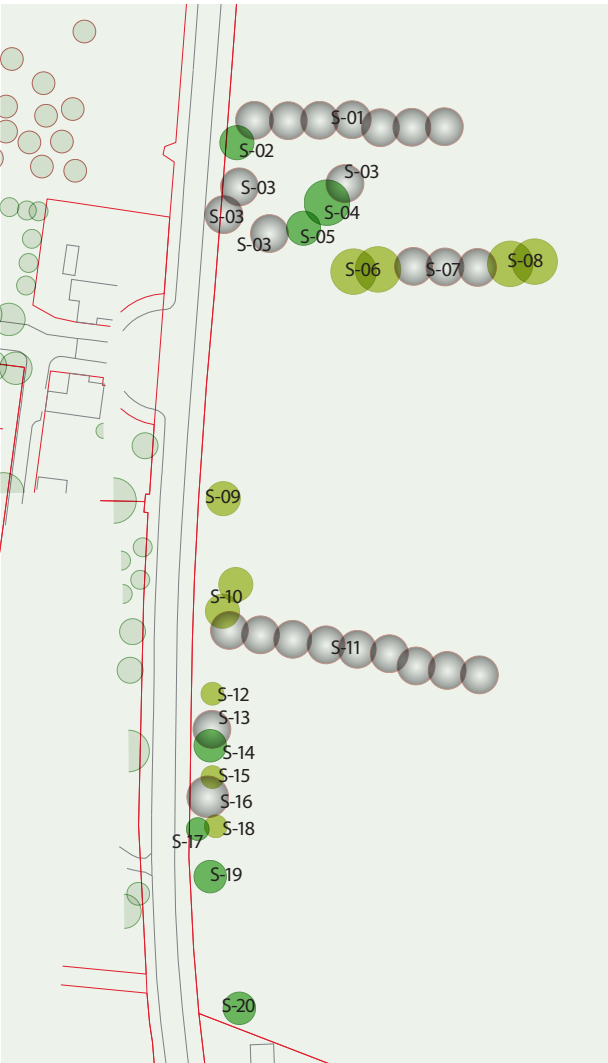

Status:

Områdets navn:

Landskabsrum
Strandparken


Området består af den kystnære del af Annebergparkens jorder mellem Egebjergvej og Isefjorden. Området har gennem tiden været brugt til boldspil og som en slags folkepark, med afbrænding af Sgt. Hans bål og lignende. I forbindelse med etablering af boldbaner blev tillige etableret to poppelhegn, der i dag fremtræder meget markante. Poppelhegnets lægivende effekt anses for at have mindre betydning, da egentlige kampe spilles på stadion, beliggende kun femhundrede meter nordligere. Herudover findes et mindre markant pilehegn, enkelte plantede træer og en hel del selvsået opvækst i de mere ubenyttede områder. Størstedelen af græsfladen slås som brugsplæne.

Behov for indgreb

Der er behov for en nærmere plan for områdets anvendelse og fremtoning. Af rent landskabelige hensyn vil der i første omgang være behov for en del trærydning, så området kan fremstå som en landskabelig helhed. Et typisk kystlandskab med afvekslende småkrat og fritstående, kuplede træer. Rydning af poppelhegn og en del store ahorn og piletræer vil skabe udsigt og helhed. Differentieret græspleje vil kunne tilgodese både solbadende, boldspillere og ønsket om bedre forhold for blomster og insekter og besøgende i øvrigt.



Nr	Art	Sundhedstilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Poppelrække	middel	lav	C2	Blokerer for oplevelsen af kystlinien og skaber en uklar opdeling af kystområdet
2	Mirabel <i>Prunus cerasifera</i>	middel	høj	A2	Smukt lille landskabstræ
3	Poppelgruppe <i>Populus</i>	middel	lav	C2	De fjernes til fordel for udsigten og et mere sammenhængende landskabsbillede
4	Ask <i>Fraxinus excelsior</i>	middel	meget høj	A2	Meget smukt og karakteristisk træ
5	Mirabel <i>Prunus cerasifera</i>	middel	høj	A1	Smukt lille landskabstræ
6	Hvidpil - tæt beplantning i dobbeltrække <i>Salix alba</i>	middel	god	B2	Nogle stykker beholdes som trægruppe
7	Hvidpil - tæt beplantning i dobbeltrække <i>Salix alba</i>	middel	lav	C2	Rækken brydes op ved fældning af det midterste parti
8	Hvidpil - tæt beplantning i dobbeltrække <i>Salix alba</i>	middel	god	B2	Afhængig af områdets fremtoning fremover, kan nogle stykker beholdes som trægruppe
9	Rødeg <i>Quercus rubra</i>	god	middel	B1	Kulturtræ, kan evt. fjernes
10	Birk <i>Betulus</i>	middel		B2	
11	Poppelrække	middel	lav	C2	Blokerer for oplevelsen af kystlinien og skaber en uklar opdeling af kystområdet
12	Hvidtjørn <i>Crataegus monogyna</i>		god	B2	
13	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	middel	lav	C2	Lukker for udsigten og kvæler nabotræer
14	Navr <i>Acer campestre</i>	god	høj	A1	Smukt lille landskabstræ
15	Mirabel <i>Prunus cerasifera</i>				
16	Ahorn / Ær <i>Acer pseudoplatanus</i>	middel	lav	C2	Lukker for udsigt og kvæler nabotræer
17	Navr <i>Acer campestre</i>	god	høj	A1	Smukt lille landskabstræ
18	Guldregn <i>Laburnum spec.</i>	middel	ubetydelig	B2	
19	Navr <i>Acer campestre</i>	god	høj	A1	Smukt lille landskabstræ
20	Navr <i>Acer campestre</i>	god	høj	A1	Smukt lille landskabstræ

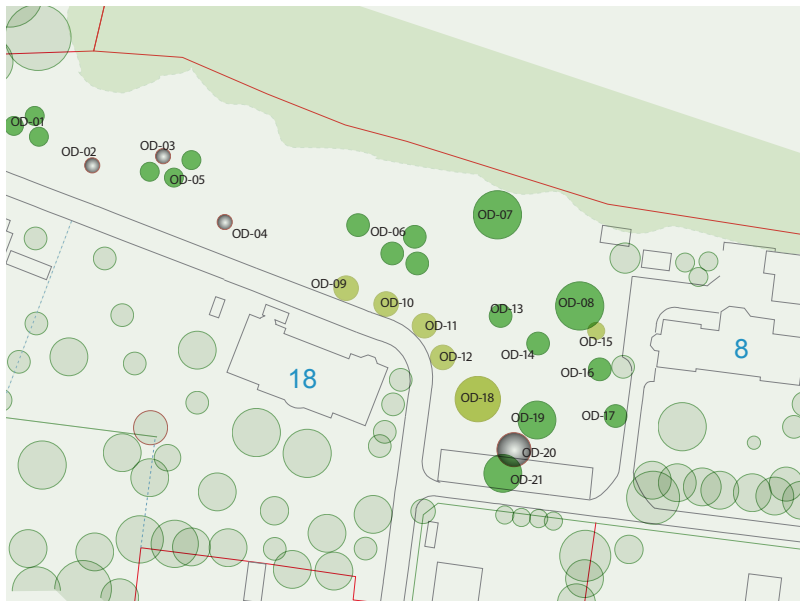

Status:

Områdets navn:

Landskabsrum
Overdrevet

Overdrevet er med sit højtliggende og sydskrånende terræn et smukt frirum og et yndet sted at færdes, med udsigt ind over Annebergparken og Isefjorden. Bevoksningen med spredte tjørnebuske og enkelte mindre træer som røn, abild og navre, er en fin model til efterfølgelse, når Fjordsletten skal beplantes.

Behov for indgreb

Vedrørende tjørneholmene: Så længe der er tre tjørn tilbage i en gruppe, behøver enkelttræer ikke at blive udskiftet.
Buskettet ud for Kastanjehus kan med fordel ryddes, så kun tjørn og evt. et asketræ står tilbage.
Græsplejen bør ekstentiveres, så der på udvalgte steder bliver mulighed for blomstring af vilde overdrevsarter.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Alm. Tjørn /Hvidtjørn Cratagus monogyna	god	meget høj	A2	Trægruppe på 7 smukke, små landskabstræer, passende til naturtypen overdrev
2	Hestekastanje Aesculus hippocastanum	middel	lav	C2	Nyplantede, men bør flyttes til en placering uden for overdrevet, da de virker landskabsforstyrrende
3	Hestekastanje Aesculus hippocastanum	middel	lav	C2	Nyplantede, men bør flyttes til en placering uden for overdrevet, da de virker landskabsforstyrrende
4	Hestekastanje Aesculus hippocastanum	middel	lav	C2	Nyplantede, men bør flyttes til en placering uden for overdrevet, da de virker landskabsforstyrrende
5	Alm. Tjørn /Hvidtjørn Cratagus monogyna	god	meget høj	A1	Trægruppe på 4 smukke, små landskabstræer, passende til naturtypen overdrev
6	Alm. Tjørn /Hvidtjørn Cratagus monogyna	god	meget høj	A1	Trægruppe på 4 smukke, små landskabstræer, passende til naturtypen overdrev
7	Stilkeg Quercus rubor	god	høj	A1	Stort landskabstræ, der trækker skoven ud på overdrevet
8	Stilkeg Quercus rubor	god	meget høj	A1	Stort landskabstræ, der trækker skoven ud på overdrevet
9	Kirsebær Prunus	god	middel	B2	Understreger vejforløbet og virker rumafgrænsende
10	Kirsebær Prunus	god	middel	B1	Understreger vejforløbet og virker rumafgrænsende
11	Kirsebær Prunus	god	middel	B1	Understreger vejforløbet og virker rumafgrænsende
12	Kirsebær Prunus	god	middel	B1	Understreger vejforløbet og virker rumafgrænsende
13	Røn Sorbus aucuparia	middel	god	A2	
14	Røn Sorbus aucuparia	svækket	god	A3	Rodhals beskadiget ved græsslåning. Kan på sigt fjernes og udskiftes med skovabild
15	Pærekvæde Cydonia oblonga	svækket	middel	B3	Særegent træ med meget vreden vækst - bør stå til forfald
16	Røn Sorbus aucuparia	god	høj	A1	Smukt lille, harmonisk træ
17	Navr Acer campestre	god	høj	A1	Smukt lille, harmonisk træ
18	Sølvløn Acer saccharinum	god	god	B1	Smukt, kraftigtvoksende træ
19	Sølvløn Acer saccharinum	god	høj	A1	Smukt, kraftigtvoksende træ
20	Sølvløn Acer saccharinum	middel	god	C2	Klemt mellem nabotræer
21	Lind Tilia	svækket	høj	A2	Svækket af jordkomprimering - Nærmeste belægning bør brydes op




Status: Landskabsrum
Områdets navn: Bækken

Området er tildelt navnet efter en lille slugt, hvor en ellers rørlagt bæk nu har frit løb. Slugten er skabt af vandets erosion siden istiden for 14000 år siden. Midt i Annebergparken findes således et lille stykke vild, dansk natur. Dette forstærkes af bevoksningen i kløften, som hovedsageligt består af rødæl. Mellem bækken og bebyggelsen langs Alléen, ligger et græsareal hen som en lille lysning, der afgrænses mod nord af en skovbryns lignende beplantning, der skjuler den bagvedliggende bebyggelse. Midt for den langstrakte lysning står en stor vingevalnød, der på trods af sin parkkarakter her har en flot landskabelig effekt som afslutning på den lille særegen biotop. Det samme gælder ikke den store nordmannsgran, der står midt i lysningen og virker som en uheldig kontrast til bækkenes naturlige fremtræden med hjemmehørende planter.



Behov for ingreb
Forsigtig udtynding i slugtens træbestand med 5-10 års mellemrum, hvor ahorn fjernes før andre arter. I skovbrynet er der meget behov for udtynding. Her bør der gøres plads til de typiske skovbrynsarter som birk, eg, fuglekirsebær, avnbøg og rødæl. Også i underplantningen af buske bør der tyndes og gøres plads til tjørn, hassel, benved og andre hjemmehørende, danske arter.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Fuglekirsebær <i>Prunus avium</i>	god	høj	A2	Frihugges, så kronen kan udvikles
2	Fuglekirsebær <i>Prunus avium</i>	god	høj	A2	Frihugges, så kronen kan udvikles
3	Birk <i>Betulus</i>	god	høj	A2	Frihugges, så kronen kan udvikles
4	Vingevalnød <i>Pterocarya</i>	god	høj	A1	Flot træ med en smuk, fritvoksende krone
5	Nordmannsgran <i>Abies nordmanniana</i>	god	lav	C1	Forstyrrende for landskabsbilledet. Bør fjernes til jul

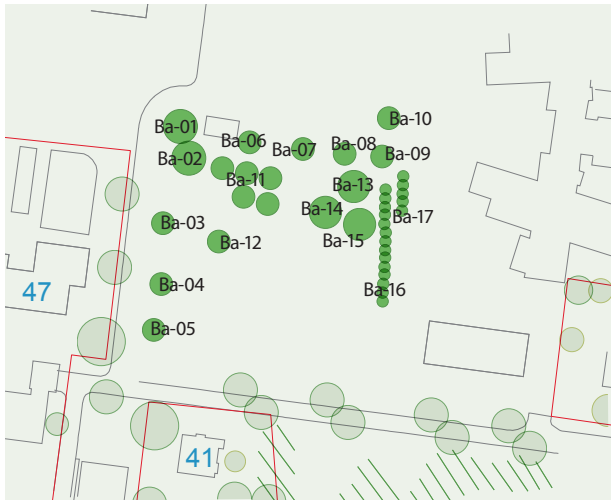

Status: Vej- og byrum
Områdets navn: Landskabsalléen med tilstødende friarealer


Ned mod den gamle trælade og Birkehus er bevaret to rækker æbler fra frugtplantagens tid. Udover at være rumdannende, er de også et vidnesbyrd om en historisk udvikling.

Mod nord, mellem den gamle sikringsanstalt og vejen, ses ind i en skålformet bakkeside. Her er i bunden plantet en klippet bøgehaæk. Rundt på bakkehælden står spredte træer ordnet træartsvis, med ask som baggrund mod vest, kirsebær i midten og robinie mod nord. Sidstnævnte er noget følsom over for vind, hvorfor en del grenbrud må imødeses.

Behov for indgreb
De træer, der her er registreret svækket, er alle steder på grund af hårdhændet græsslåning. Det er nødvendigt at udskifte to træer på nuværende tidspunkt.



Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Robinia <i>Robinia pseudoacacia</i>	middel	høj	A2	En meget vigtig, rumdannende placering
2	Robinia <i>Robinia pseudoacacia</i>	stærkt svækket, døende	høj	A2	Døende, ryddes og erstatningsplantes samtidig med nr. 15
3	Robinia <i>Robinia pseudoacacia</i>	god	høj	A1	Det eneste fuldt vitale akacietræ. Et flot eksempel på let parktræ
4	Robinia <i>Robinia pseudoacacia</i>	middel	høj	A2	
5	Robinia <i>Robinia pseudoacacia</i>	middel	høj	A2	
6-10	Ask <i>Fraxinus excelsior</i>	middel	høj	A2	Fritstående ask omkring parkering Tilstanden ok efter forholdende
11	Fuglekirsebær <i>Prunus avium</i>	god	høj	A1	5 smukke træer i god vækst
12	Robinia <i>Robinia pseudoacacia</i>	svækket	høj	A3	Ryddes og erstatningsplantes samtidig med nr. 2
13-15	Ask <i>Fraxinus excelsior</i>	middel	høj	A2	3 smukke, fritstående træer Tilstanden ok efter forholdende
16	Frugttræer (Æble)	god	god	A1	"Levende" fortidsminde Har en høj formidlingsværdi
17	Frugttræer (Æble)	god	god	A1	"Levende" fortidsminde Har en høj formidlingsværdi

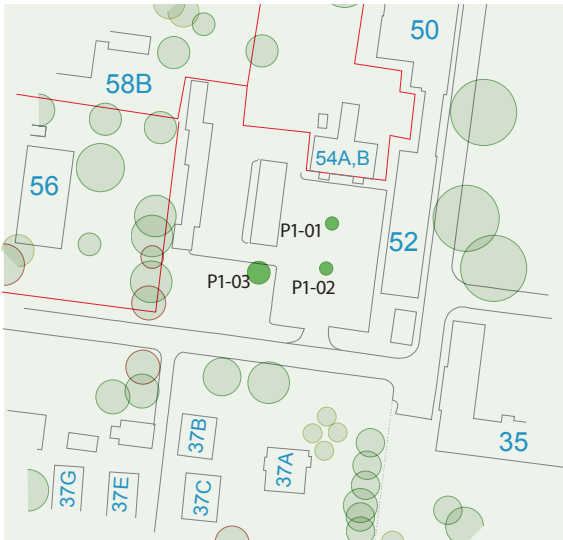


Status: **Parkeringsareal**
Områdets navn: **P1 - ved Gartneriet og Tømmerværkstedet**

Parkeringsarealet udgør sammen med teatercentrets parkeringsareal, Annebergparkens to centrale parkeringsmuligheder, som mange deler i vidt forskellige ærinder.
Parkeringspladsen her bærer meget præg af slidtage. Kun 3 træer og lidt buskvækst udgør det grønne islæt. Til gengæld er der en række meget fine belægningsdetaljer, der fortjener smukkere omgivelser.

Behov for indgreb
Nyanlæg, evt. efter de gamle tegninger af Georg Boye.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Løn <i>Acer</i>	Ringe, stærk svækket	ringe	A3	Skal udskiftes
2	Løn <i>Acer</i>	middel	ringe	A2	Bør udskiftes
3	Alm. tjørn <i>Crataegus</i>	middel	god	A1	Pænt, lille træ

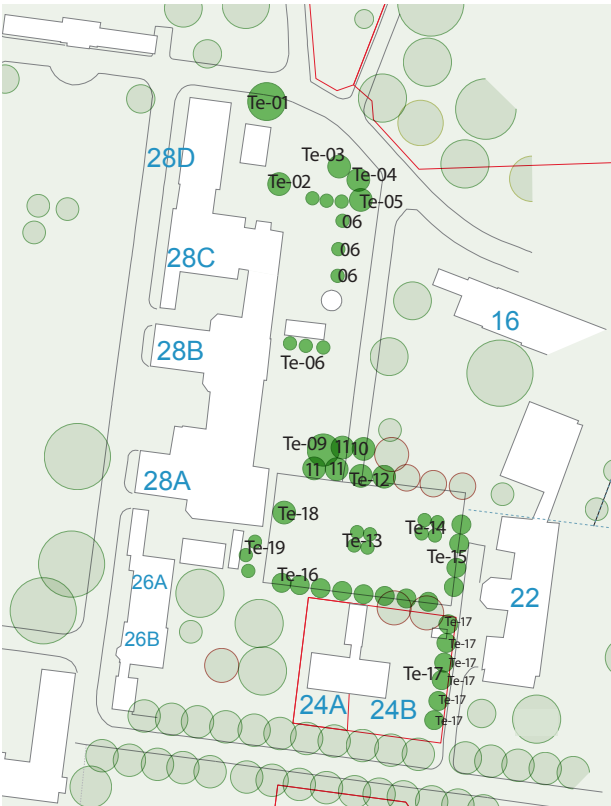


Status: **Parkeringsareal**
Områdets navn: **P2 - ved Teaterpladsen**

Pladsen og nogle af dets adgangsveje og stier er styret af rønnetræer i stramme rækker og grupper. Men anlægget fremtræder ikke så stramt, som det burde, for det er ikke alle steder at rønnetræerne trives lige godt og hvor de ses lige godt. En del store træer presser trærækken, så træerne mistrives og mister deres funktion og skønhed. Andre steder er systemet af træer ikke gennemført på grund af en ældre eksisterende bevoksning. Den beplantning er nu så ringe på grund af jordpåfyldning, at den med fordel kan fjernes og udskiftes med en rønnerække, der således vil komplettere anlægget.

Behov for indgreb
De træerækker, som ikke er komplette, bør udskiftes i hele sektioner frem for at udskifter enkelte træer. Skyggende og overhængende træer bør fjernes. Asfaltbelægninger omkring teatrets indgang og nære udendørs rygeopholdsarealer bør udskiftes til mere detaljerede og indbydende løsninger.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	middel	høj	A2	Tynd løvsætning i nordlige kronedel som følge af jordkomprimering
2	Vortebirk <i>Betula pendula</i>	god	god	A1	Smukt træ med en fin placering i forhold til bygningsmassen
3	Ask <i>Fraxinus excelsior</i>	god	god	A1	3 flotte landskabstræer, der leder vejen langs landskabsrummet
4	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	god	god	A1	Afgrænsende træerække på 9 stk. omkring parkeringsanlægget
5	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	god	god	A1	Afgrænsende træerække på 6 stk. omkring parkeringsanlægget
6	Bærmispel <i>Cortoneaster brandkjaer</i>	middel	middel		Gruppe af bærmispel kan ved sygdomsangreb udskiftes til anden art
7	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	god	god	A1	Erstattes med anden art såfremt det kommer i konflikt med træerækken
8	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	god	god	A1	Hjørnemarkering med 2 x 3 træer Kan udskiftes med fuld række
9	Valnød <i>Juglans regia</i>	god	god	A1	Nyplantet træ, der vil kunne sløre en murflade
10	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	god	god	A1	Trægruppe af 4 velformede træer i god vækst
11	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	god	god	A1	Trægruppe af 4 velformede træer i god vækst
12	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	god	god	A1	Træerække af 4 velformede træer i god vækst
13	Seljerøn <i>Sorbus intermedia</i>	god	god	A1	Afgrænsende træerække på 8 stk. omkring parkeringsanlæg
14	Alm. tjørn <i>Crataegus</i>	god	høj	A1	Trægruppe på 3. De yderste kan udskiftes med røn af hensyn til helheden

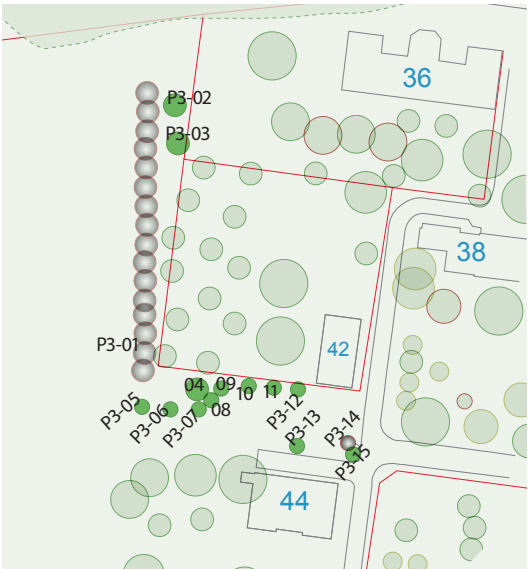

Status: **Parkeringsareal**
Områdets navn: **P3 - ved Platanhus**


Parkeringsarealet ligger mellem nr. 42 og 44, hvorfra der leder en sti op til den nye sikringsanstalt Enggård-en. Bag det gamle tjørnehegn mod vest er der plantet rækker af rødgran og bagved dem nordmannsgran og birk. Rødgranerne bør fjernes og en kraftig udtynding i

de øvrige træer bagved. I området er der desuden etableret en forsøgsplantning af en lang række eksotiske træer. Forsøget er afsluttet og det meste kan fjernes til fordel for enkelte udvalgte, egnede træer.

Behov for indgreb
Det meste af det stedsegrønne omkring parkeringspladsen bør fjernes, da det i dag virker noget rodet og anderledes i forhold til Annebergparkens øvrige udtryk. Rydning af rødgraner og kraftig tyndning i den resterende bevoksning.



Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Rødgran <i>Picea abies</i>	middel	ringe	C2	Alle træerne bør ryddes og der kan indplantes få, store landskabstræer
2	Nordmannsgran <i>Abies ordmanniana</i>	god	middel	A1	Udtynding så kronerne bliver frie
3	Birk <i>Betula</i>	god	god	A1	Udtynding så kronerne bliver frie
4	Eg <i>Quercus</i>	god	god	A1	
5-7	Alm. tjørn <i>Cratagus</i>	middel	god	A2	Række med 3 små tjørn
8	Platan <i>Acer</i>	middel	god	A1	Pænt lille træ
9	Tempeltræ <i>Ginkgo biloba</i>	middel	god	A2	Kan evt. flyttes til et andet parkrum
10-12	Alm. tjørn <i>Cratagus</i>	middel	god	A2	Række med 3 små tjørn
13	Alm. tjørn <i>Cratagus</i>	middel	god	A2	Små tjørn
14	Cypres	middel	ringe	C2	
15	Alm. tjørn <i>Cratagus</i>	middel	god	A2	Små tjørn

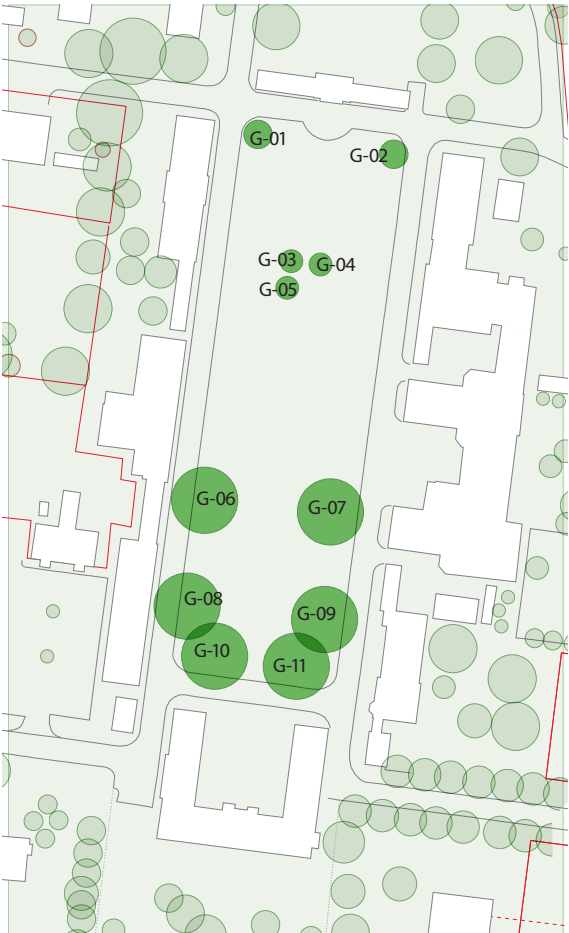

Status: **Byrum**
Områdets navn: **Grønnegården (G)**

En kommende indretning af Grønnegården må afvente en afklaring af de omkringliggende bygningers faktiske anvendelse. Det er dog vigtigt fortsat at tænke platantræernes skønhed ind i en kommende omlægning.

Behov for indgreb
Platantræer i denne her størrelse er ikke så almindelige i Danmark endnu, men træerne er ved at gro fra rummets proportioner. For at bevare balancen mellem bygninger og træer, bør kronerne forsigtigt reduceres og derefter skal størrelsen holdes ved lige ved kronebeskæring.
Mod nord står midt på den ellers tomme plæne tre (oprindeligt fire) pyramideeg og omkranser mindeste-nen fra hospitalets åbning.
Ønskes det fjerde træ genplantet, skal det ske nu og med et træ over 5 meter højt.

Nr	Art	Sundheds-tilstand	Landskabelig værdi	Værdi ABC	Bemærkninger
1	Rødtjørn	middel	god	A2	Kan udskiftes med egnede parktræer i forbindelse med en evt. omlægning af Grønnegården
2	Rødtjørn	middel	god	A2	Kan udskiftes med egnede parktræer i forbindelse med en evt. omlægning af Grønnegården
3	Pyramideeg	rigtig god vækst	god	A1	Tre ud af oprindeligt 4 stk. Ønskes det fjerde træ genplantet, skal det ske nu og med et træ over 5 m højt.
4	Pyramideeg	rigtig god vækst	god	A1	Tre ud af oprindeligt 4 stk. Ønskes det fjerde træ genplantet, skal det ske nu og med et træ over 5 m højt.
5	Pyramideeg	rigtig god vækst	god	A1	Tre ud af oprindeligt 4 stk. Ønskes det fjerde træ genplantet, skal det ske nu og med et træ over 5 m højt.
6	Platan	god	meget høj	A1	Smukke, meget store træer i stadig vækst. Bør derfor kronereduceres med 2-4 meter.
7	Platan	god	meget høj	A1	Smukke, meget store træer i stadig vækst. Bør derfor kronereduceres med 2-4 meter.
8	Platan	god	meget høj	A1	Smukke, meget store træer i stadig vækst. Bør derfor kronereduceres med 2-4 meter.
9	Platan	god	meget høj	A1	Smukke, meget store træer i stadig vækst. Bør derfor kronereduceres med 2-4 meter.
10	Platan	god	meget høj	A1	Smukke, meget store træer i stadig vækst. Bør derfor kronereduceres med 2-4 meter.
11	Platan	god	meget høj	A1	Smukke, meget store træer i stadig vækst. Bør derfor kronereduceres med 2-4 meter.



Én af de mange, flotte detaljer, der findes rundt i hele Annebergparken. Her åbnes der fra den såkaldte Villavej pludselig op for et kig gennem en åbning i hækforløbet langs vejen. Bemærk kulisseeffekten af busketterne, som er placeret i et levende forløb ind gennem parkrummet.

Ordlister

Befæstelse

Asfalteret, flisebelagt eller anden belægning, som gør færdsel på terrænet muligt.

Etableringsbeskæring

Tilskæring af unge træers grene, så de med tiden kan danne en stormfast og harmonisk trækrone.

Honningsvamp, *Armillaria mellea*

En meget skadelig hatsvamp, som vokser på både nåle og løvtræer. Hvis svampen gennemvokser barken, vil selv meget store træer gå ud. Jorden kan også være så inficeret at nye træer går ud straks efter plantning. Svampen er konstateret flere steder i Annebergparken.

Kroneløft

Opstamning forbi stammen og op ad hovedgrenene.

Kronetyndning

Udtynding i en trækrone, hvor blandt andet døde, døende, krydsende og parallelt løbende gren fjernes.

Kronereduktion

Reduktion af kronens omfang under skyldig hensyn til træets naturlige form.

Lystræ

Et træ som fordre lys for at gro og tilsvarende heller ikke giver fuld skygge under kronen. Træerne har typisk en mere åben grenbygning, som f.eks. ask, birk, eg og robinie.

Opstamning

De nederste grene skæres af stammen. Normalt opstammes kun til 1/3 af træets totale højde.

Præg

Angiver valg af planter, normer for plejeniveau og udtryk. Man planter således ikke forsyntia på steder med naturpræg eller lader udgåede grene sidde på træer på steder med havepræg. Også det inventar og de belægnings der anvendes, bør være i harmoni med det aktuelle eller valgte præg:

- havepræg
- parkpræg
- naturpræg

Skyggetræ

Et træ som kan vokse op i skygge og som med sin meget tætte grenstruktur og bladmasse giver dyb skygge under trækrone, som f.eks. hestekastanje, lind og bøg.

Styning

Fuld tilbageskæring af hele trækrone med jævne mellemrum. Anvendes typisk på poppel, pil og lind.

Stævning

Hel nedskæring af træer og buske, der har evnen til at skyde fra snitfladerne. Anvendes på rødell, hassel og en lang række prydbuske.

Toptør

Betegnelse for træer, hvis øverste del af trækrone tørrer ud, ofte forårsaget af manglende vandforsyning ved rodbeskadigelse, komprimeret jord etc.

Kildehenvisninger:

Forskningscentret for Skov & Landskab. Videnblade
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (1)
Blad nr:3.1-11
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (2)
Blad nr:3.1-12
Utilsigtet komprimering af vækstjord Blad nr:3.2-1
Zoneinddeling af byggearealet Blad nr:3.2-2

Havearkitekter:

Georg Boye, professor, havearkitekt, MDH. Udarbejdede haveplaner i perioden 1950 til slutningen af 1960erne
Frank Petterson - 1970erne
Kirsten Lund Andersen - 1980erne
Birgitte Fink, landskabsarkitekt MDL-MAA, 1990 -